




Baumer

Passion for Sensors

Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*

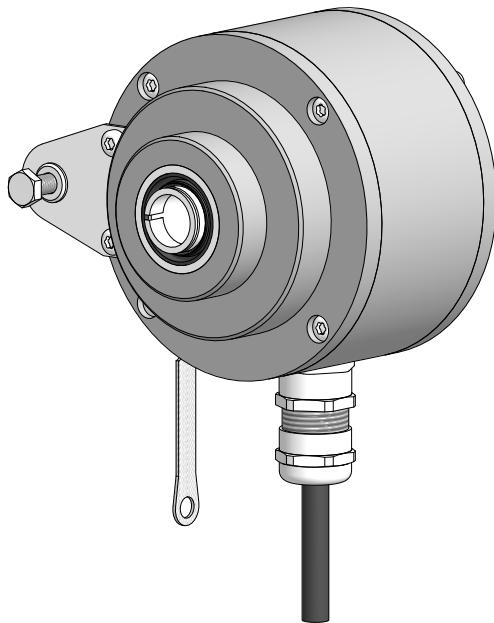

HOG 10 - Edelstahl / stainless steel
Inkrementaler Drehgeber
mit Anschlusskabel ÖLFLEX
Incremental encoder
with connecting cable ÖLFLEX

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise	1
2	Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen (nur bei Option ATEX)	3
3	Sicherheitshinweise	5
4	Vorbereitung	7
	4.1 Lieferumfang	7
	4.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
	4.3 Zur Demontage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	9
	4.4 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	9
5	Montage	9
	5.1 Schritt 1 und 2	9
	5.2 Schritt 3 - Einseitig offene Hohlwelle	10
	5.3 Schritt 3 - Konuswelle	11
	5.4 Schritt 4	12
	5.5 Schritt 5 - Drehmomentstütze	13
	5.6 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern	14
	5.7 Schritt 6	15
6	Abmessungen	16
	6.1 Einseitig offene Hohlwelle	16
	6.2 Konuswelle	17
7	Elektrischer Anschluss	18
	7.1 Beschreibung der Anschlüsse	18
	7.2 Ausgangssignale	18
	7.3 Kabelbelegung	19
8	Demontage	20
	8.1 Schritt 1	20
	8.2 Schritt 2	20
	8.3 Schritt 3	21
	8.4 Schritt 4	21
	8.5 Schritt 5	21
9	Zubehör	22
10	Technische Daten	23
	10.1 Technische Daten - elektrisch	23
	10.2 Technische Daten - mechanisch	23

Table of contents

1	General notes	2
2	Operation in potentially explosive environments (only with option ATEX)	4
3	Security indications	6
4	Preparation	7
	4.1 Scope of delivery	7
	4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	8
	4.3 Required for dismounting (not included in scope of delivery)	9
	4.4 Required tools (not included in scope of delivery)	9
5	Mounting	9
	5.1 Step 1 and 2	9
	5.2 Step 3 - Blind hollow shaft	10
	5.3 Step 3 - Cone shaft	11
	5.4 Step 4	12
	5.5 Step 5 - Torque arm	13
	5.6 How to prevent measurement errors	14
	5.7 Step 6	15
6	Dimensions	16
	6.1 Blind hollow shaft	16
	6.2 Cone shaft	17
7	Electrical connection	18
	7.1 Assignment significance	18
	7.2 Output signals	18
	7.3 Cable assignment	19
8	Dismounting	20
	8.1 Step 1	20
	8.2 Step 2	20
	8.3 Step 3	21
	8.4 Step 4	21
	8.5 Step 5	21
9	Accessories	22
10	Technical data	24
	10.1 Technical data - electrical ratings	24
	10.2 Technical data - mechanical design	24

1 Allgemeine Hinweise

1.1 Zeichenerklärung:



Gefahr

Warnung bei möglichen Gefahren



Hinweis zur Beachtung

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes



Information

Empfehlung für die Gerätehandhabung

1.2 Der **inkrementale Drehgeber HOG 10** ist ein **opto-elektronisches Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3 Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

1.4  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

1.5  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -40 °C bis +90 °C (UL: -40...+80 °C, >3072 Impulse pro Umdrehung: -25...+90 °C), eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2, am Gehäuse gemessen.

1.6  **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.7 Das Gerät ist **zugelassen nach UL** (gilt nicht für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).

1.8 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.9 **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

1.10 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.11  **Entsorgung (Umweltschutz):**

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

 Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer

 möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe www.baumer.com.



Achtung!

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels
führt zu Gewährleistungsverlust.



führt zu Gewährleistungsverlust.

1 General notes

1.1 Symbol guide:



Danger

Warnings of possible danger



General information for attention

Informations to ensure correct device operation



Information

Recommendation for device handling

- 1.2 **The incremental encoder HOG 10 is an opto electronic precision measurement device which must be handled with care by skilled personnel only.**
- 1.3 **The expected service life of the device depends on the ball bearings, which are equipped with a permanent lubrication.**
- 1.4  **The storage temperature range of the device is between -15 °C and +70 °C.**
- 1.5  **The operating temperature range of the device is between -40 °C and +90 °C (UL: -40...+80 °C, >3072 pulses per revolution: -25...+90 °C), restricted in potentially explosive environments, see section 2, measured at the housing.**
- 1.6  **EU Declaration of Conformity meeting to the European Directives.**
- 1.7 **The device is UL approved (not applicable for operation in potentially explosive atmospheres).**
- 1.8 **We grant a 2-year warranty in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).**
- 1.9 **Maintenance work is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. Repair work that requires opening the device completely must be carried out by the manufacturer. Alterations of the device are not permitted.**
- 1.10 **In the event of queries or subsequent deliveries, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.**
- 1.11  **Disposal (environmental protection):**
Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see www.baumer.com.



Warning!

Damaging the seal



on the device invalidates warranty.

Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen (nur bei Option ATEX)

Das Gerät entspricht der **Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche.

Der Einsatz ist gemäß den **Gerätekategorien 3 G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3 D** (Ex-Atmosphäre Staub) zulässig.

Gerätekategorie 3 G:	- Ex-Kennzeichnung:	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
	- Normenkonformität:	EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015 +A1:2018
	- Zündschutzart:	ec
	- Temperaturklasse:	T4
	- Gerätegruppe:	II
Gerätekategorie 3 D:	- Ex-Kennzeichnung:	II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc
	- Normenkonformität:	EN 60079-31:2014
	- Schutzprinzip:	Schutz durch Gehäuse
	- Max. Oberflächentemperatur:	+135 °C
	- Gerätegruppe:	III

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

- 2.1 Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich beträgt -20 °C bis +40 °C.
- 2.2 Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, dass eine mögliche **Staubablagerung** eine maximale Schichtdicke von **5 mm** nicht überschreitet (gemäß EN 60079-14).
- 2.3 Eine gegebenenfalls an anderen Stellen aufgeführte **UL-Listung gilt nicht für den Einsatz im Ex-Bereich**.
- 2.4 Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...
 - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätetyp, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
 - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
 - das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
 - sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.
- 2.5 An Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Stellen ausgeführt werden. **Bei Zuwiderhandlung erlischt die Ex-Zulassung.**
- 2.6 Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.



Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.

2 Operation in potentially explosive environments (only with option ATEX)

The device complies with the directive 2014/34/EU for potentially explosive atmospheres. It can be used in accordance with equipment categories 3 G (explosive gas atmosphere) and 3 D (explosive dust atmosphere).

Equipment category 3 G:	- Ex labeling:	II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
	- Conforms to standard:	EN IEC 60079-0:2018
		EN IEC 60079-7:2015 +A1:2018
	- Type of protection:	ec
	- Temperature class:	T4
	- Group of equipment:	II
Equipment category 3 D:	- Ex labeling:	II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc
	- Conforms to standard:	EN 60079-31:2014
	- Protective principle:	Protection by enclosure
	- Max. surface temperature:	+135 °C
	- Group of equipment:	III

The operation in other explosive atmospheres is not permissible.

- 2.1 In Ex areas the device must only be used within the ambient temperature range from -20 °C to +40 °C.
- 2.2 The plant operator must ensure that any possible dust deposit does not exceed a thickness of 5 mm (in accordance with EN 60079-14).
- 2.3 An UL listing that may be stated elsewhere is not valid for use in explosive environments.
- 2.4 Operation of the device is only permissible when ...
 - the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),
 - the details on the type label of the device match the electrical supply network,
 - the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and
 - it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present when mounting.
- 2.5 It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs may only be carried out by authorized authorities provided by the manufacturer. **Contravention invalidates the EX approval.**
- 2.6 Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.



The device must be operated in accordance with the stipulations of the mounting and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.



3 Sicherheitshinweise

3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

3.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

3.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

3.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

3.7 Explosionsgefahr (nur bei Option ATEX)

Das Gerät darf in explosiongefährdeten Bereichen der Kategorien 3 D und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.



3**Security indications****3.1****Risk of injury due to rotating shafts**

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

3.2**Risk of destruction due to electrostatic charge**

Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.

- Do not touch plug contacts or electronic components.
- Protect output terminals against external voltages.
- Do not exceed maximum voltage supply.

3.3**Risk of destruction due to mechanical overload**

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the device.
The mounting instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

3.4**Risk of destruction due to mechanical shock**

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- Never use force.
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

3.5**Risk of destruction due to contamination**

Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.
- Never allow lubricants to penetrate the device.

3.6**Risk of destruction due to adhesive fluids**

Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.


3.7**Explosion risk (only with option ATEX)**

You can use the device in areas with explosive atmospheres of category 3 D and 3 G. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.




4 Vorbereitung

4.1 Lieferumfang

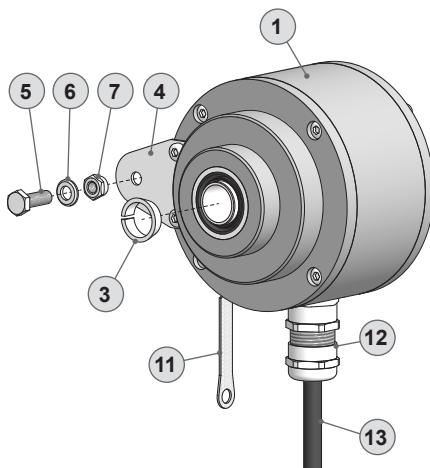


4 Preparation

4.1 Scope of delivery

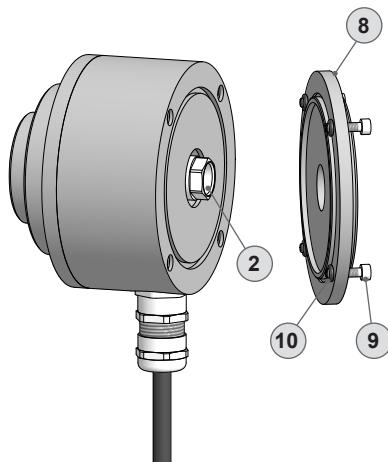

(1)	Gehäuse	(1)	<i>Housing</i>
(2)	Einseitig offene Hohlwelle oder Konuswelle mit Schlüsselfläche SW 17 mm	(2)	<i>Blind hollow shaft or cone shaft with spanner flat 17 mm a/f</i>
(3)	Spannelement (nur bei einseitig offener Hohlwelle)	(3)	<i>Clamping element (only for blind hollow shaft)</i>
(4)	Stützblech für Drehmomentstütze	(4)	<i>Support plate for torque arm</i>
(5)	Sechskantschraube M6x18 mm, ISO 4017	(5)	<i>Hexagon screw M6x18 mm, ISO 4017</i>
(6)	Scheibe B6,4, ISO 7090	(6)	<i>Washer B6,4, ISO 7090</i>
(7)	Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511	(7)	<i>Self-locking nut M6, ISO 10511</i>
(8)	Abdeckhaube	(8)	<i>Cover</i>
(9)	Ejot-Innensechskantschraube M4x14 mm	(9)	<i>Ejot hexagon socket screw M4x14 mm</i>
(10)	O-Ring 3,5 mm x 1,5 mm	(10)	<i>O ring 3.5 mm x 1.5 mm</i>
(11)	Erdungsband ~230 mm lang	(11)	<i>Earthing strap, length ~230 mm</i>
(12)	Kabelverschraubung M20x1,5 mm	(12)	<i>Cable gland M20x1.5 mm</i>
(13)	Anschlusskabel ÖLFLEX, siehe Abschnitt 7.3.	(13)	<i>Connecting cable ÖLFLEX, see section 7.3.</i>

**4.2 Zur Montage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

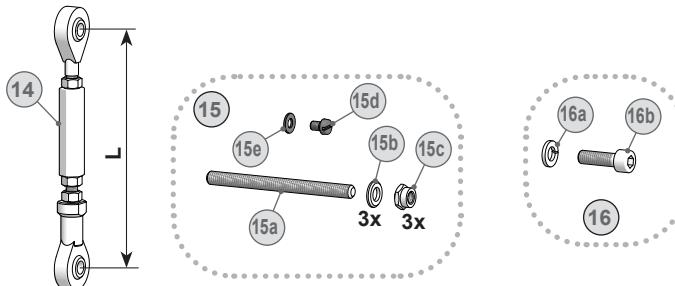

**4.2 Required for mounting
(not included in scope of delivery)**

14	Drehmomentstütze, als Zubehör erhältlich: Bestellnummer Länge L, Version
11043628	67...70 mm, Standard
11004078	125 (± 5) mm ¹⁾ , Standard
11002915	440 (+20/-15) mm ²⁾ , Standard
11054917	67...70 mm, isoliert
11072795	125 (± 5) mm ¹⁾ , isoliert
11082677	440 (+20/-15) mm ²⁾ , isoliert
11054918	67...70 mm, rostfrei
11072787	125 (± 5) mm ¹⁾ , rostfrei
11072737	440 (+20/-15) mm ²⁾ , rostfrei

15	Montageset als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11077197, bestehend aus ...
15a	Gewindestange M6 (1.4104), Länge variabel (≤ 210 mm)
15b	Scheibe B6,4, ISO 7090
15c	Selbstsichernde Mutter M6, ISO 10511
15d	Zylinderschraube M6x8 mm für Erdungsband, ISO 1207
15e	Scheibe B6,4 für Erdungsband, ISO 7090
16	Montage-/Demontageset als Zubehör erhältlich: Bestellnr. 11077087, bestehend aus ...
16a	Federring 6, DIN 7980
16b	Zylinderschraube M6x30 mm, ISO 4762

14	Torque arm, available as accessory: Order number Length L, version
11043628	67...70 mm, standard
11004078	125 (± 5) mm ¹⁾ , standard
11002915	440 (+20/-15) mm ²⁾ , standard
11054917	67...70 mm, insulated
11072795	125 (± 5) mm ¹⁾ , insulated
11082677	440 (+20/-15) mm ²⁾ , insulated
11054918	67...70 mm, stainless
11072787	125 (± 5) mm ¹⁾ , stainless
11072737	440 (+20/-15) mm ²⁾ , stainless

15	Mounting kit available as accessory: Order number 11077197, including ...
15a	Thread rod M6 (1.4104), length variable (≤ 210 mm)
15b	Washer B6.4, ISO 7090
15c	Self-locking nut M6, ISO 10511
15d	Cylinder screw M6x8 mm for earthing strap, ISO 1207
15e	Washer B6.4 for earthing strap, ISO 7090
16	Mounting/dismounting kit available as accessory: Order number 11077087, including ...
16a	Spring washer 6, DIN 7980
16b	Cylinder screw M6x30 mm, ISO 4762

¹⁾ Kürzbar auf ≥ 71 mm

²⁾ Kürzbar auf ≥ 131 mm

¹⁾ Can be shortened to ≥ 71 mm

²⁾ Can be shortened to ≥ 131 mm

**4.3 Zur Demontage erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten)**



- 16** Montage-/Demontageset als Zubehör erhältlich: Bestellnr. 11077087, bestehend aus ...
- 16c** Gewindestift M6x10 mm, ISO 7436
- 16d** Zylinderschraube M8x45 mm, ISO 4762

**4.4 Erforderliches Werkzeug
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

- 3**, 5 und 6 mm
- 1,6x8,0 mm und 0,8x4 mm**
- 10 (2x) und 17 mm**

- 17** Werkzeugset als Zubehör erhältlich:
Bestellnummer 11068265

**4.3 Required for dismantling
(not included in scope of delivery)**

- 16** Mounting/dismounting kit available as accessory: Order number 11077087, including ...
- 16c** Setscrew M6x10 mm, ISO 7436
- 16d** Cylinder screw M8x45 mm, ISO 4762


**4.4 Required tools
(not included in scope of delivery)**

- 3, 5 and 6 mm**
- 1.6x8.0 mm and 0.8x4 mm**
- 10 (2x) and 17 mm**

- 17** Tool kit available as accessory:
Order number 11068265

5 Montage


5.1 Schritt 1 und 2

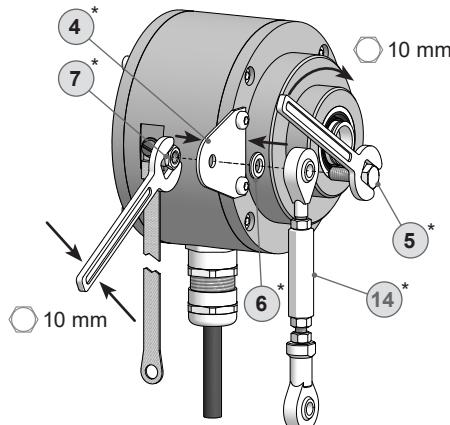

* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8


5 Mounting

5.1 Step 1 and 2

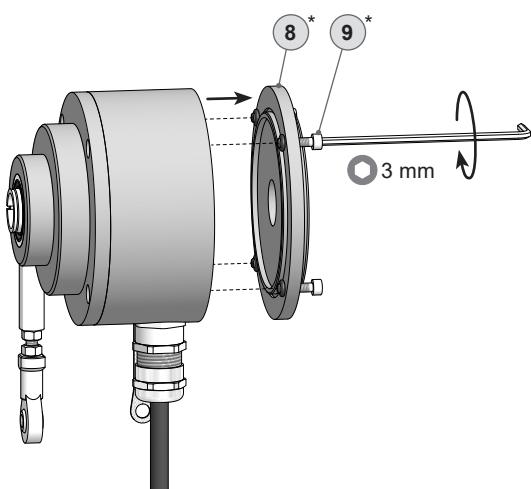

5.2 Schritt 3 - Einseitig offene Hohlwelle

5.2 Step 3 - Blind hollow shaft

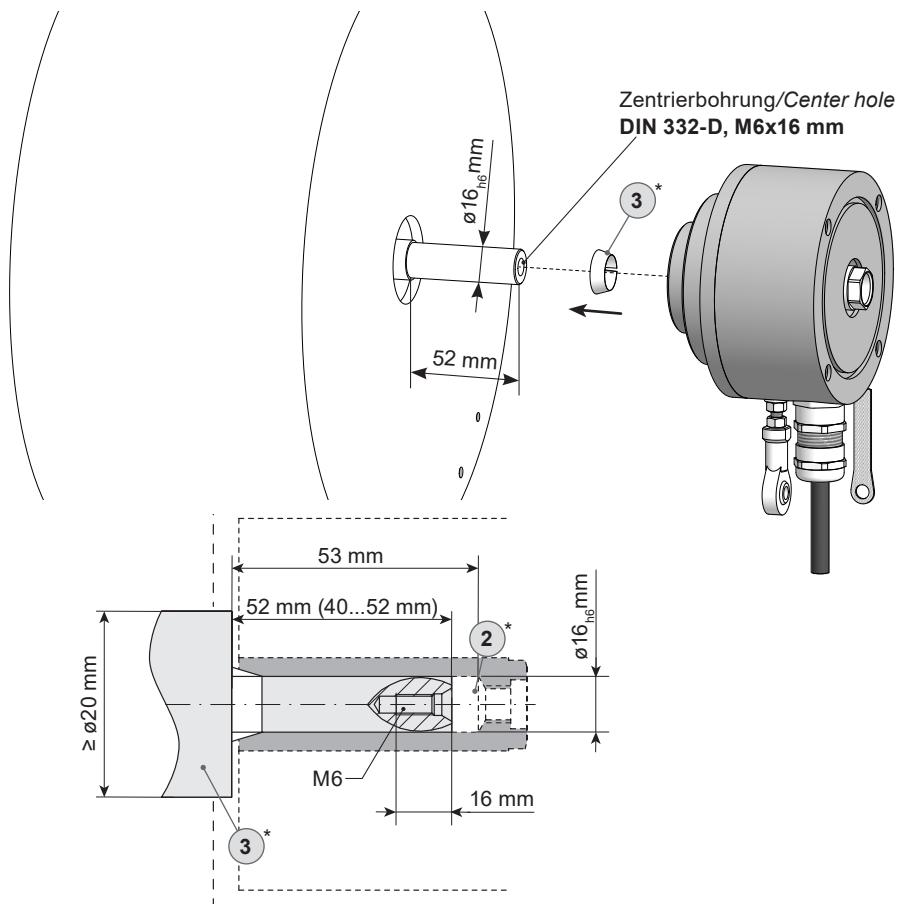

* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8



Antriebswelle einfetten.



Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 5.6.
Rundlauffehler verursachen Vibrat-
ionen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.



Lubricate drive shaft.




The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error, see section 5.6.

Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

5.3 Schritt 3 - Konuswelle

5.3 Step 3 - Cone shaft

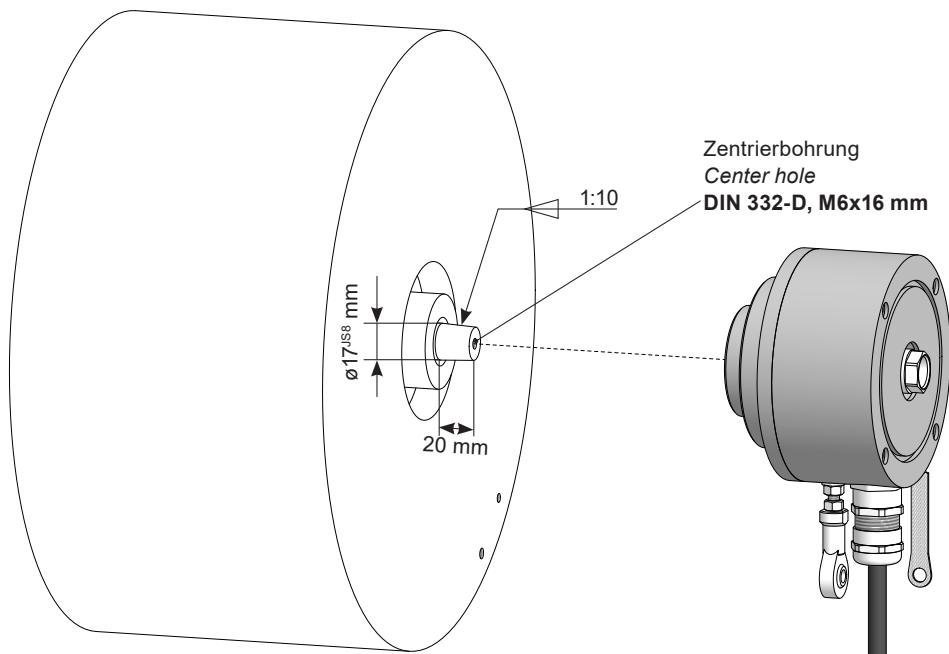

* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8



Antriebswelle einfetten.



Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 5.6.
Rundlauffehler verursachen Vibratiornen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.



Lubricate drive shaft.




The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error, see section 5.6.

Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

5.4 Schritt 4

5.4 Step 4

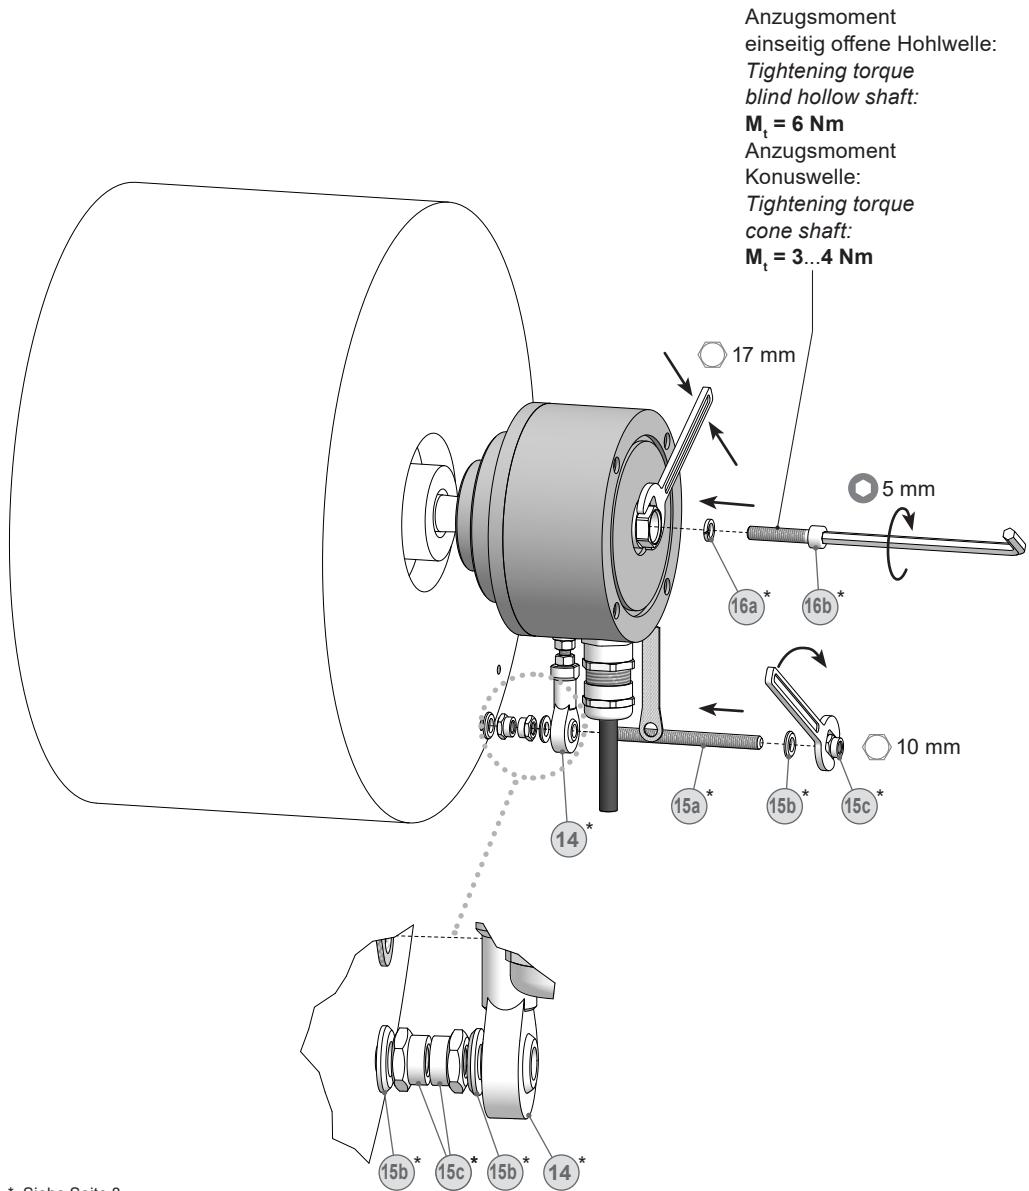


5.5

Schritt 5 - Drehmomentstütze

5.5

Step 5 - Torque arm

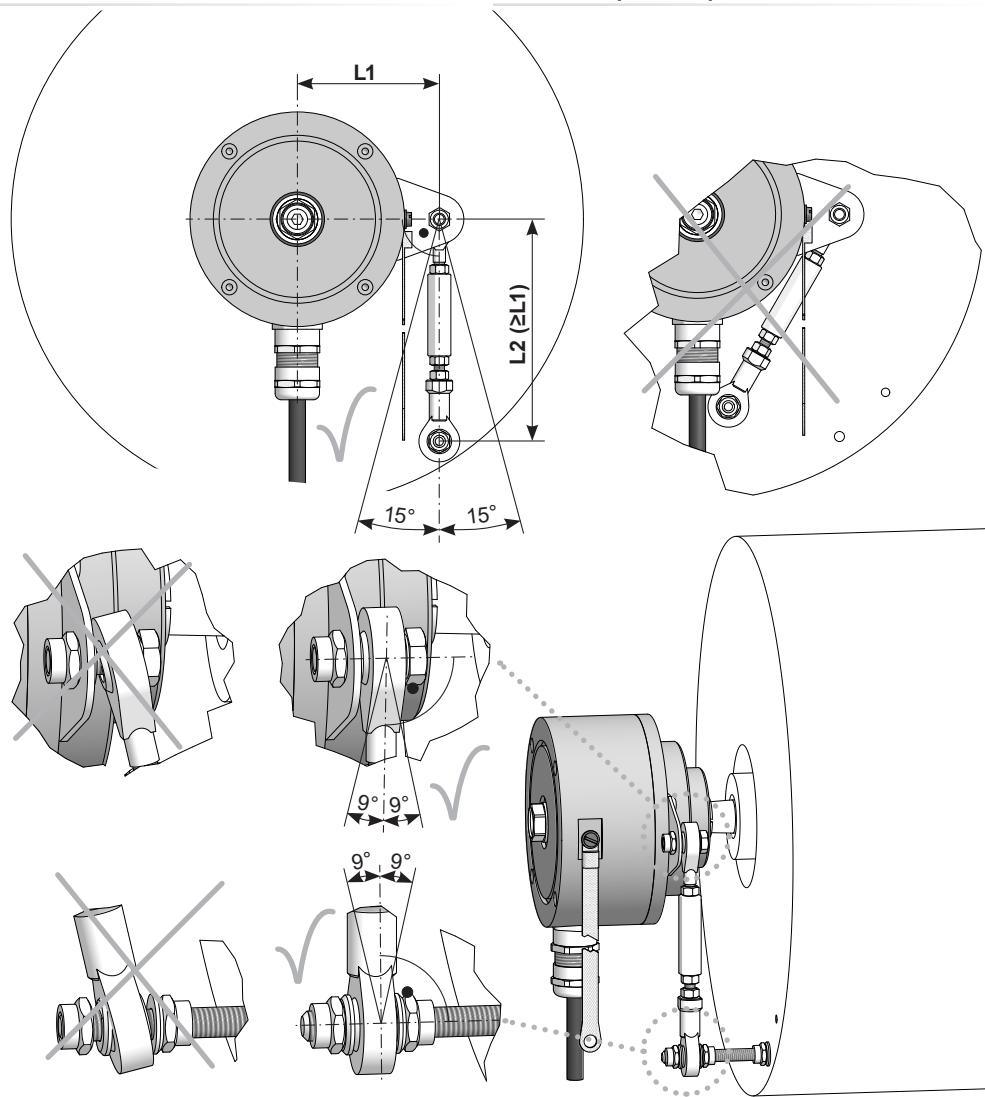

Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen. Ein Spiel von beispielsweise $\pm 0,03$ mm entspricht einem Rundlauffehler des Gerätes von 0,06 mm, was zu einem großen Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 5.6.



The torque arm should be mounted free from clearance. A play of just $\pm 0,03$ mm, results in a runout of the device of 0,06 mm. That may lead to a large angle error, see section 5.6.

5.6 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern

Für einen einwandfreien Betrieb des Gerätes ist eine korrekte Montage, insbesondere auch der Drehmomentstütze, notwendig, wie beschrieben in Abschnitt 5.1 bis 5.5.

Der Rundlauf Fehler der Motorwelle sollte möglichst nicht mehr als 0,2 mm (0,03 mm empfohlen) betragen, da hierdurch Winkelfehler verursacht werden.

Solche Winkelfehler können durch einen größeren Abstand **L1** reduziert werden³⁾. Dabei ist zu beachten, dass die Länge **L2** der Drehmomentstütze, siehe Abschnitt 5.5, mindestens gleich **L1** sein sollte⁴⁾.

Der Winkelfehler kann wie folgt berechnet werden:

$$\Delta p_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

mit **R**:

Rundlauf Fehler in mm

L1:

Abstand der Drehmomentstütze zum Gerätmittelpunkt in mm

Berechnungsbeispiel:

Für **R** = 0,06 mm und **L1** = 69,5 mm ergibt sich ein Winkelfehler Δp_{mech} von $\pm 0,025^\circ$.

5.6 How to prevent measurement errors

To ensure that the device operates correctly, it is necessary to mount it accurately as described in section 5.1 to 5.5, which includes correct mounting of the torque arm.

The radial runout of the drive shaft should not exceed 0.2 mm (0.03 mm recommended), if at all possible, to prevent an angle error.

An angle error may be reduced by increasing the length of **L1**³⁾. Make sure that the length **L2** of the torque arm, see section 5.5, is at least equal to **L1**⁴⁾.

The angle error can be calculated as follows:

$$\Delta p_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

with **R**:

Radial runout in mm

L1:

Distance of the torque arm to the center point of the device in mm

Example of calculation:

For **R** = 0.06 mm and **L1** = 69.5 mm the resulting angle error Δp_{mech} equals $\pm 0.025^\circ$.

³⁾ Auf Anfrage sind hierzu verschiedene Stützbleche für die Drehmomentstütze erhältlich.

⁴⁾ Wenn **L2** < **L1** muss mit der Länge **L2** gerechnet werden.

³⁾ For this different support plates for the torque arm are available on request.

⁴⁾ If **L2** < **L1**, **L2** must be used in the calculation formula.



Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-Hotline
+49 (0)30 69003-111




For more information,
call the telephone hotline at
+49 (0)30 69003-111

5.7

Schritt 6

5.7

Step 6

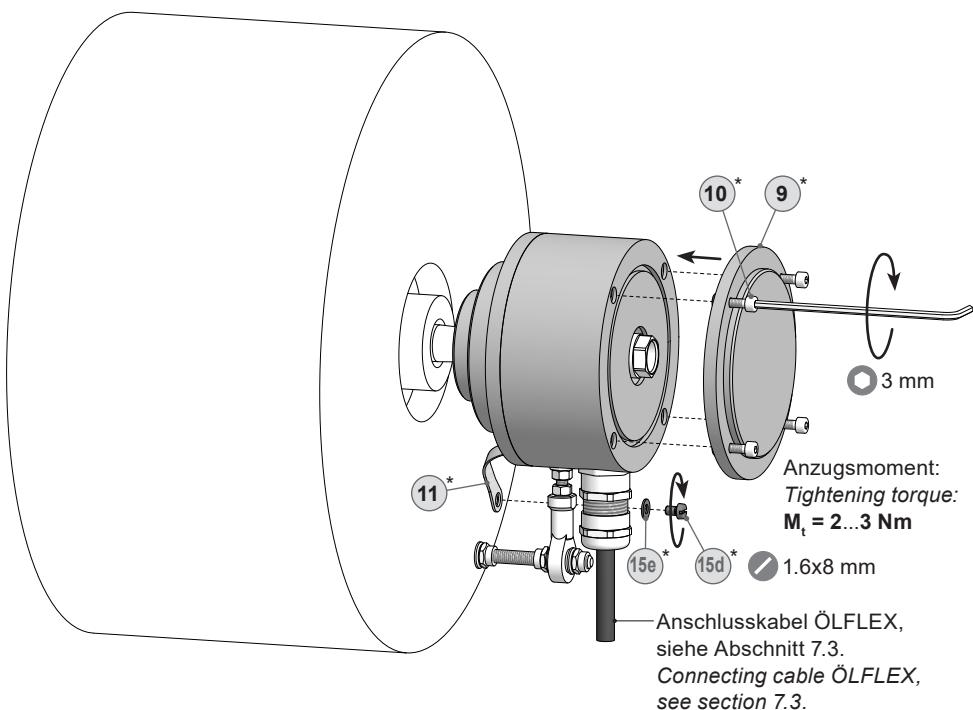

* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8



Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.




It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.

6 Abmessungen

6.1 Einseitig offene Hohlwelle


(74081)

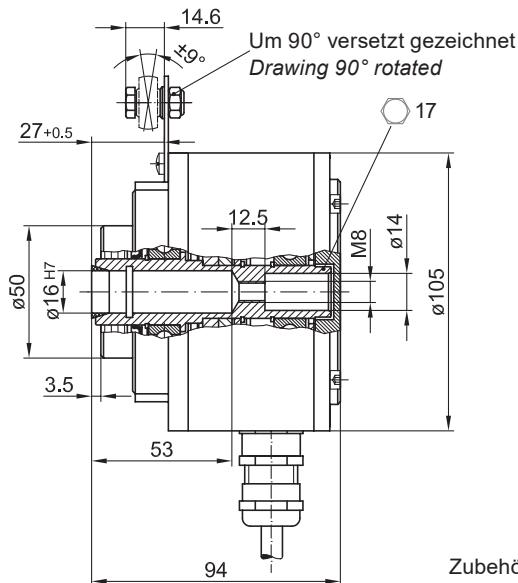

6 Dimensions

6.1 Blind hollow shaft



(74081)

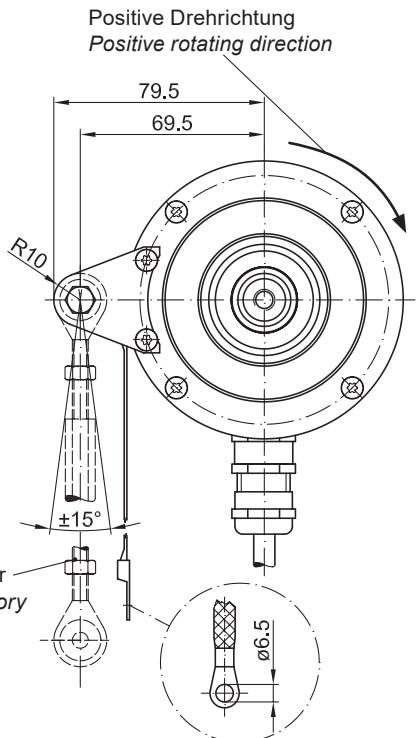

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

6.2 Konuswelle

6.2 Cone shaft

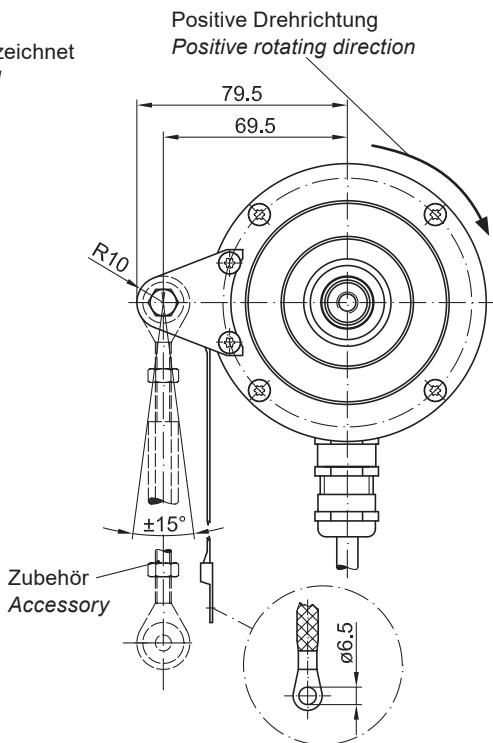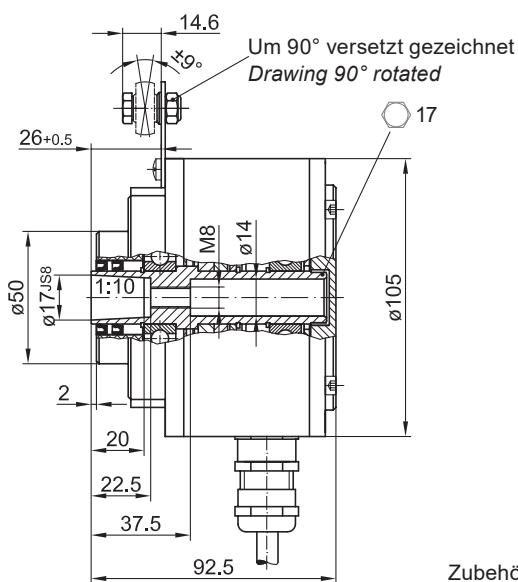

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

7 Elektrischer Anschluss


7.1 Beschreibung der Anschlüsse

+UB	Betriebsspannung <i>Voltage supply</i>
⊥ (0V)	Masseanschluss <i>Ground</i>
±	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (housing)</i>
K1	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
K1	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
K2	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
K2	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert <i>Output signal channel 2 inverted</i>
K0	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
K0	Nullimpuls invertiert <i>Zero pulse inverted</i>

7.2 Ausgangssignale

Signalfolge bei positiver Drehrichtung,
siehe Abschnitt 6.1 und 6.2.
*Sequence for positive rotating direction,
see section 6.1 and 6.2.*

7.2 Output signals

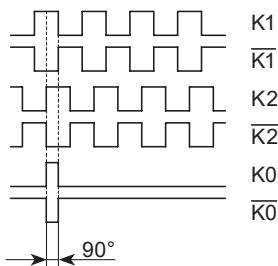

7.3

Kabelbelegung

Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:

HTL: 1...3 k Ω

TTL: 120 Ω

7.3


Cable assignment

Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.

Cable terminating resistance:

HTL: 1...3 k Ω

TTL: 120 Ω

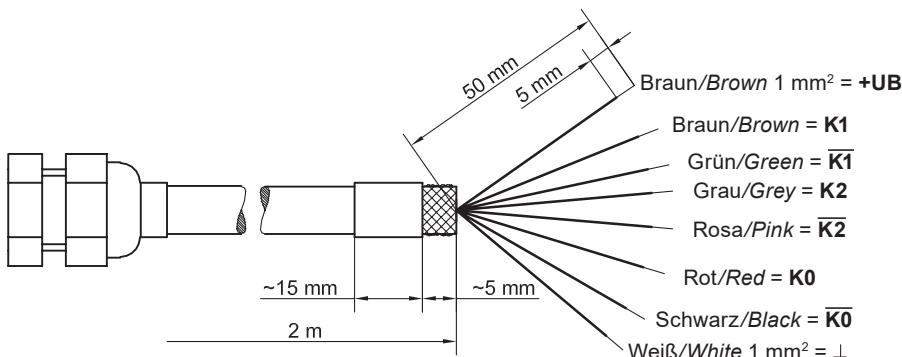



Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!

Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!


Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

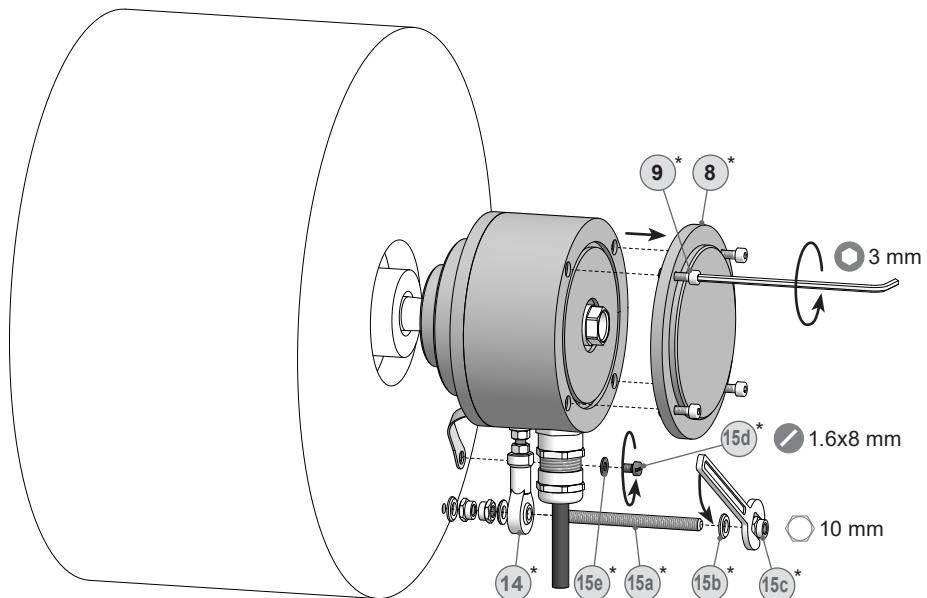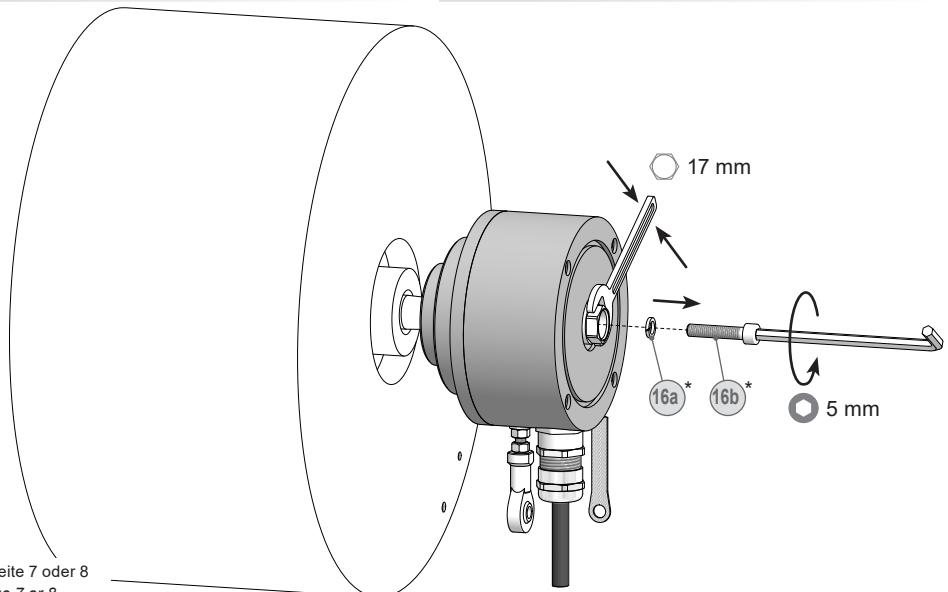8 Demontage**8.1 Schritt 1****8.2 Schritt 2****8.2 Step 2**

* Siehe Seite 7 oder 8
See page 7 or 8


8.3 Schritt 3

8.3 Step 3

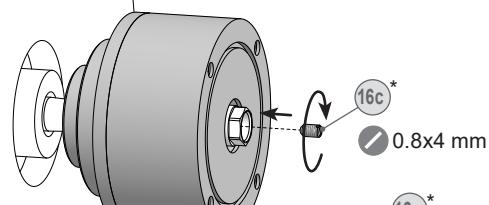


8.4 Schritt 4

8.4 Step 4

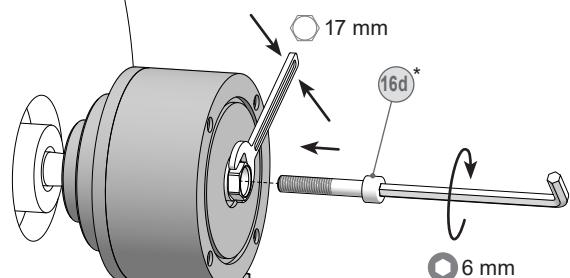

8.5 Schritt 5

8.5 Step 5

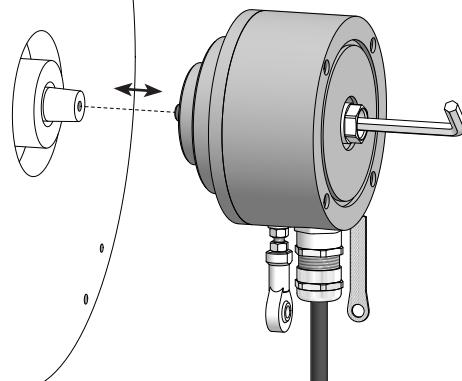

* Siehe Seite 8
See page 8

9

Zubehör

- Drehmomentstütze Größe M6: **(14)***
Bestellnummer siehe
Abschnitt 4.2
- Montageset für Drehmoment-
stütze Größe M6 und Erdungs-
band: Bestellnummer 11077197 **(15)***
- Montage- und Demontageset: **(16)***
Bestellnummer 11077087
- Werkzeugset:
Bestellnummer 11068265 **(17)***
- Digital-Konverter
HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager
HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter
DS 93
- Prüfgerät für Drehgeber
HENQ 1100

9

Accessories

- *Torque arm size M6:*
Order number see
section 4.2 **(14)***
- *Mounting set for torque arm*
size M6 and earthing strap:
Order number 11077197 **(15)***
- *Mounting and dismantling set:* **(16)***
Order number 11077087
- *Tool kit:*
Order number 11068265 **(17)***
- *Digital converters*
HEAG 151 - HEAG 154
- *Fiber optic links*
HEAG 171 - HEAG 176
- *Digital speed switch*
DS 93
- *Analyzer for encoders*
HENQ 1100

* Siehe Abschnitt 4
See section 4

10 Technische Daten

10.1 Technische Daten - elektrisch

- Betriebsspannung: 9...30 VDC⁵⁾ (HTL-P, TTL - Version R)
5 VDC ±5 % (TTL)
- Betriebsstrom ohne Last: ≤100 mA
- Impulse pro Umdrehung: 300...5000 (je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung: 90° ±20°
- Tastverhältnis: 40...60 %
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite 90°
- Abtastprinzip: Optisch
- Ausgabefrequenz: ≤120 kHz; ≤300 kHz Option
- Ausgangssignale: K1, K2, K0 + invertierte
- Ausgangsstufen: HTL-P (power linedriver)
TTL/RS422
(je nach Bestellung)
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassungen: CE, UL

10.2 Technische Daten - mechanisch

- Baugröße (Flansch): Ø105 mm
- Wellenart: Ø16 mm (einseitig offene Hohlwelle)
Ø17 mm (Konuswelle 1:10)
- Zulässige Wellenbelastung: ≤450 N axial; ≤600 N radial
- Schutzart EN 60529: IP66
- Betriebsdrehzahl: ≤6000 U/min (mechanisch)
- Betriebsdrehmoment typ.: 6 Ncm
- Trägheitsmoment Rotor: 340 gcm²
- Werkstoffe: Gehäuse: Edelstahl (1.4305)
Welle: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -40⁶⁾...+90 °C, UL bis +80 °C
Eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2.
- Widerstandsfähigkeit: IEC 60068-2-6, Vibration 20 g, 10-2.000 Hz
IEC 60068-2-27, Schock 300 g, 6 ms
- Korrosionsschutz: IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel
entspricht Umgebungsbedingungen CX (C5-M)
nach ISO 12944-2
- Explosionsschutz: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Gas)
II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (Staub)
(nur bei Option ATEX)
- Anschluss: Anschlusskabel ÖLFLEX
- Masse ca.: 3,2 kg + Anschlusskabel ÖLFLEX

⁵⁾ Bei Versionen <95 Impulse pro Umdrehung ist die Betriebsspannung 9...26 VDC für TTL - Version R

⁶⁾ Bei Versionen >3072 Impulse pro Umdrehung bis -25 °C

10 Technical data

10.1 Technical data - electrical ratings

- *Voltage supply:* 9...30 VDC⁵⁾ (HTL-P, TTL - version R)
5 VDC ±5 % (TTL)
- *Consumption w/o load:* ≤100 mA
- *Pulses per revolution:* 300...5000 (as ordered)
- *Phase shift:* 90° ±20°
- *Duty cycle:* 40...60 %
- *Reference signal:* Zero pulse, width 90°
- *Sensing method:* Optical
- *Output frequency:* ≤120 kHz; ≤300 kHz option
- *Output signals:* K1, K2, K0 + inverted
- *Output stages:* HTL-P (power linedriver)
TTL/RS422
(as ordered)
- *Interference immunity:* EN 61000-6-2
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3
- *Approvals:* CE, UL

10.2 Technical data - mechanical design

- *Size (flange):* ø105 mm
- *Shaft type:* ø16 mm (blind hollow shaft)
ø17 mm (cone shaft 1:10)
- *Admitted shaft load:* ≤450 N axial; ≤600 N radial
- *Protection EN 60529:* IP66
- *Operating speed:* ≤6000 rpm (mechanical)
- *Operating torque typ.:* 6 Ncm
- *Rotor moment of inertia:* 340 gcm²
- *Materials:* Housing: stainless steel (1.4305)
Shaft: stainless steel
- *Operating temperature:* -40⁶⁾...+90 °C, UL up to +80 °C
Restricted in potentially explosive environments, see section 2.
- *Resistance:* IEC 60068-2-6, Vibration 20 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27, Shock 300 g, 6 ms
- *Corrosion protection:* IEC 60068-2-52 Salt mist
complies to ambient conditions CX (C5-M)
according to ISO 12944-2
- *Explosion protection:* II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (gas)
II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (dust)
(only with option ATEX)
- *Connection:* Connecting cable ÖLFLEX
- *Weight approx.:* 3.2 kg + connecting cable ÖLFLEX

⁵⁾ The voltage supply is 9...26 VDC at TTL - version R for versions <95 pulses per revolution

⁶⁾ Up to -25 °C for versions >3072 pulses per revolution



Baumer

Baumer Germany GmbH & Co. KG
Bodenseeallee 7
DE-78333 Stockach
www.baumer.com

Version:
74081

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch.
Technische Änderungen vorbehalten.
Original language of this instruction is German.
Technical modifications reserved.