

OADM 13T6475/S35A

Laser Distanz Sensor

Laser distance sensor



Détecteur laser de distance



11003205



Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

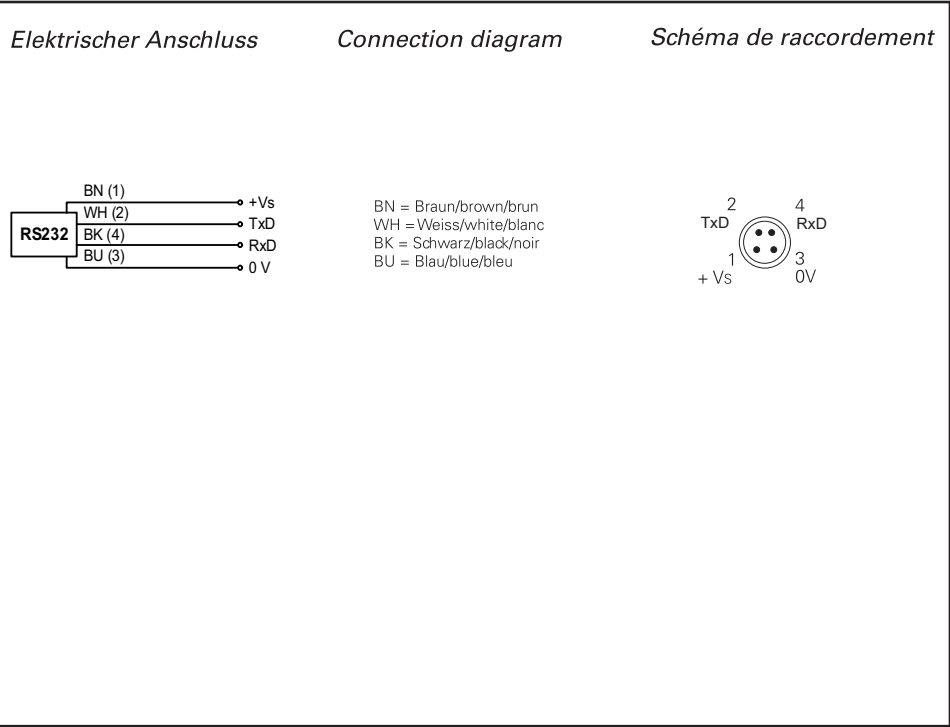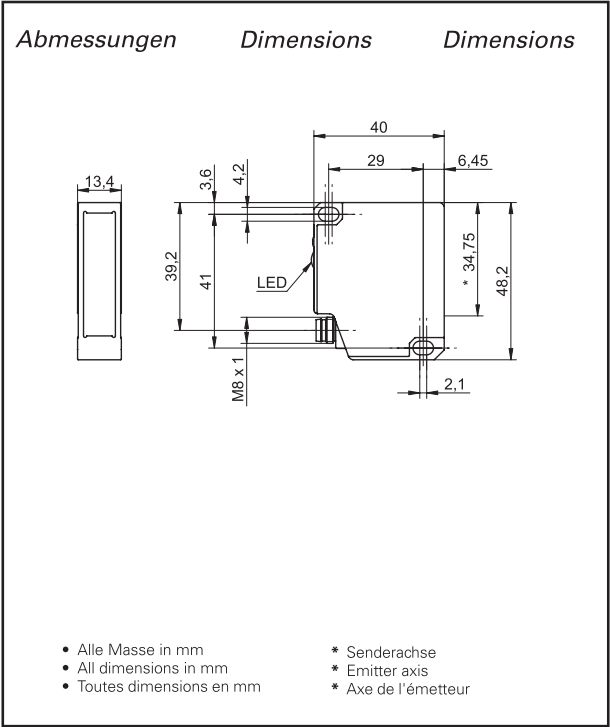

Canada Baumer Inc. CA-Burlington, ON L7M 4B9 Phone +1 (1)905 335-8444	Italy Baumer Italia S.r.l. IT-20090 Assago, MI Phone +39 (0)2 45 70 60 65
China Baumer (China) Co., Ltd. CN-201612 Shanghai Phone +86 (0)21 6768 7095	Singapore Baumer (Singapore) Pte. Ltd. SG-339412 Singapore Phone +65 6396 4131
Denmark Baumer A/S DK-8210 Aarhus V Phone +45 (0)8931 7611	Sweden Baumer A/S SE-56133 Huskvarna Phone +46 (0)36 13 94 30
France Baumer SAS FR-74250 Fillinges Phone +33 (0)450 392 466	Switzerland Baumer Electric AG CH-8501 Frauenfeld Phone +41 (0)52 728 1313
Germany Baumer GmbH DE-61169 Friedberg Phone +49 (0)6031 60 07 0	United Kingdom Baumer Ltd. GB-Watchfield, Swindon, SN6 8TZ Phone +44 (0)1793 783 839
India Baumer India Private Limited IN-411038 Pune Phone +91 20 2528 6833/34	USA Baumer Ltd. US-Southington, CT 06489 Phone +1 (1)860 621-2121

Technische Daten	Technical data	Données techniques	
Messbereich	Measuring range	Plage de mesure	50...350 mm
Auflösung (matt weisse Keramik)	Resolution (matt white ceramic)	Résolution (céramique blanche mate)	0,05...0.4 mm
Linearitätsabweichung (matt weisse Keramik)	Linearity error (matt white ceramic)	Déviation de linéarité (céramique blanche mate)	± 0,18...± 1,2 mm
Lichtquelle	Light source	Source de lumière	pulsed red laser diode
Ansprechzeit ¹⁾	Response time ¹⁾	Temps d'activation ¹⁾	< 0,9 ms
Störpulsunterdrückung	Disturbing puls suppression	Réduction d'impulsion parasite	< 30 ms
Alarm	Alarm	Alarme	red LED
Betriebsanzeige	Power indicator	Affichage de fonctionnement	green LED
Betriebsspannungsbereich Vs (UL-Class 2)	Voltage supply range Vs (UL-Class 2)	Plage de tension Vs (UL-Class 2)	12 - 28 VDC
max. Stromverbrauch	max. supply current	Consommation max.	< 80 mA
Kurzschlussfest	Short circuit protection	Protégé contre courts-circuits	ja / yes / oui
Verpolungsfest	Reverse polarity protection	Protégé contre inversion de polarité	ja / yes / oui *
Arbeitstemperaturbereich	Operating temperature range	Température en service	0...+50 °C
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	IP 67
¹⁾ Bei einer Reflektivität < 10% ist die Ansprechzeit < 3 ms. / For a reflectivity < 10% the response time is < 3 ms. / Pour une reflexion < 10% le temps d'activation est < 3 ms.			
* nur Betriebsspannung / voltage supply only / page de tension			
Technische Änderungen vorbehalten Technical specifications subject to change Sous réserve de modifications techniques			

Allg. Sicherheitsbestimmungen

General safety instructions

Instructions générales de sécurité

! VORSICHT


Laserstrahl nie auf ein Auge richten.
Es empfiehlt sich, den Strahl nicht ins Leere laufen zu lassen, sondern mit einem matten Blech oder Gegenstand zu stoppen.

! CAUTION

Do not point the laser beam towards someone's eye. It is recommended to stop the beam by a mat object or mat metal sheet.

! ATTENTION

Ne dirigez jamais le faisceau vers un oeil.
Il est conseillé de ne pas laisser le faisceau se propager librement mais de l'arrêter au moyen d'un objet de surface mate.

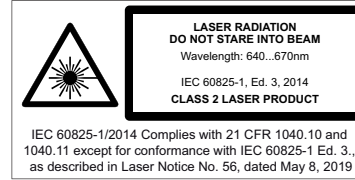


- Aus Lasersicherheitsgründen muss die Spannungsversorgung dieses Sensors abgeschaltet werden, wenn die ganze Anlage oder Maschine abgeschaltet wird.
- Laser regulations require the power of the sensor to be switched off when turning off the whole system this sensor is part of.
- Pour des raisons de sécurité, l'alimentation de ce détecteur laser doit être coupée en cas d'arrêt total du système incorporant ce détecteur.

Montage

Hinweis zur Elektromagnetischen Verträglichkeit:
Sensor geerdet montieren und geschirmtes Anschlusskabel verwenden.

Stufen
Steps
Gradins

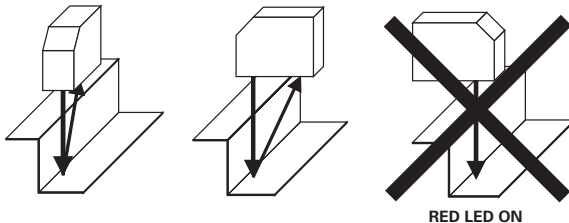


Unterschiedlich reflektierende Oberflächen
Different reflection of surfaces
Surfaces différemment réfléchissantes




Mounting

Note to electromagnetic compatibility:
Connect the sensor housing to earth potential.
Use shielded connecting cables.

Runde, glänzende Oberflächen
Round glossy surfaces
Surfaces ronds brillantes

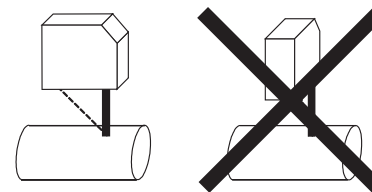



Einwirkung Fremdlicht
Effect of ambient light
Influence lumière ambiante

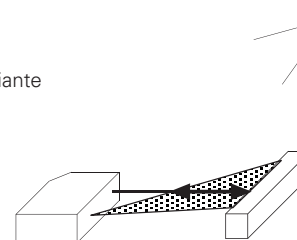

Montage

Note à la compatibilité électromagnétique:
Connecter le boîtier du détecteur au potentiel de terre.
Utiliser des câbles de raccordement blindés.

Glänzende Oberflächen
Glossy surfaces
Surfaces brillantes

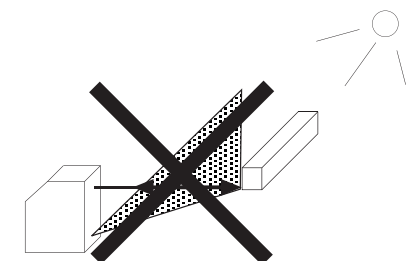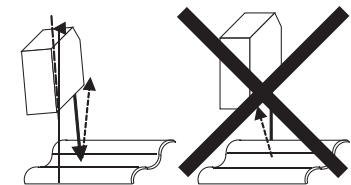

OADM 13T6475/S35A

Laser Distanz Sensor

Protokoll RS232 für OADM 13

1	Allgemeines
	Standard 38400 Baud
Start- / Stop-Bits	1
Datenlänge	8
Parity	keine

2 Aufbau der Kommandos

Alle Kommandos bestehen nur aus ASCII Zeichen.

2.1 Adresse

Beim RS232 Sensor arbeitet man mit der Broadcast Adresse „0“. Es ist die Adresse, die immer unter RS232 benutzt werden muss.

2.2 Telegram das die Steuerung zum Sensor sendet

Start of Frame (SOF) {
Adresse 1 Zahl 0 (Broadcast Adresse 0)
Kommando 1 Buchstabe (A..Z)
Daten x Buchstaben (hängt vom Kommando ab)
End of Frame (EOF) }
• KEINE CHECKSUMME

2.3 Telegram vom Sensor

Start of Frame (SOF) {
Sensoradresse 1 Zahl 0 (Broadcast Adresse 0)
Kommando 1 Buchstabe (A..Z)
Daten x Buchstaben (hängt vom Kommando ab)
Checksumme 2 Byte s. Anhang
End of Frame (EOF) }

3 Konfiguration des Sensors

Es gibt verschiedene Eigenschaften des Sensors die per Kommando einstellbar sind. Sie sind als Konfiguration definiert.

Zur Konfiguration zählen:

- Die Skalierung der Ausgangsdaten z.B. in µm, mm, cm, Rohdaten
- Ausgabeformat bei „kontinuierlichem Datenstrom“ auf ASCII oder Binär
- Pause zwischen Messungen in „kontinuierlichem Datenstrom“
- Ausgabezusammensetzung (und/oder: Messwert, Abschwächung)
- Baudrate
- Adresse

Es gibt 3 Arten von Konfigurationen des Sensors:

1. Fabrikkonfiguration: Sie ist im Sensor gespeichert und kann nicht vom Benutzer geändert werden.
2. Arbeitskonfiguration: Sie ist im Sensor Flash gespeichert und wird beim Einschalten automatisch verwendet.
3. Temporäre Konfiguration: Wird per Kommando ein Teil der Konfiguration geändert, dann ist diese Änderung sofort verwendbar, aber noch nicht im Sensor gespeichert. Nach dem Aus- und Einschalten ist die Temporäre Konfiguration verloren.

Bei der Anwendung dieser beiden Kommandos werden Werte im Flash Speicher des Sensors abgelegt. Dieser Vorgang kann min. 20'000 mal ausgeführt werden.

- Es gibt ein Kommando, das die temporäre Konfiguration als neue Arbeitskonfiguration im Sensor speichert.
- Es gibt ein Kommando, das den Fabrikzustand der Konfiguration wieder herstellt und als Arbeitskonfiguration einsetzt.

Laser-Distanz-Sensor/Laser distance sensor/Détecteur laser de distance

RS232 protocol for OADM 13

1	General
	Standard 38400 Baud
Start- / Stop-Bits	1
Length of data string	8
Parity	none

2 Architecture of commands

All commands consist of ASCII characters only.

2.1 Address

RS232 compatible sensors utilize the broadcast address „0“. This is the RS232 address to be used at all times.

2.2 Telegram sent to the sensor by the control

Start of Frame (SOF) {
Address 1 number 0 (broadcast address 0)
Command 1 letter (A..Z)
Data x letters (depending on the command)
End of Frame (EOF) }
• NO CHECKSUM!

2.3 Telegram sent by the Sensor

Start of Frame (SOF) {
Sensor address 1 number 0 (Broadcast address 0)
Command 1 letter (A..Z)
Data x letters (depending on the command)
Checksum 2 Byte; see appendix
End of Frame (EOF) }

3 Configuration of sensor

Several sensor characteristics can be set by command. A set of characteristics is defined as a “configuration”.

Following characteristics can be configured:

- The scaling of the data output for instance in µm, mm, cm, raw data
- Data format of „data-stream“, ASCII or binary
- Pause between measurements in „data-stream“
- Structure of data provided (and/or: measured value, attenuation)
- Baud-rate
- Address

There are 3 different kinds of sensor configurations:

1. Factory configuration: such has been stored in the sensor and cannot be changed by the user.
2. Working configuration: such has been stored in the sensor's flash memory and is automatically used when power is applied.
3. Temporary configuration: is part of a configuration changed by command. The modification is of immediate effect. But it is not saved in the sensor's flash memory. Temporary configurations are lost in a power-down situation.

In applying these two commands, values will be stored in flash memory of the sensor. This procedure can be performed min. 20'000 times

- There is a command for saving a temporary configuration as the new working configuration.
- There is a command replacing the working configuration by the factory configuration (default to factory configuration).



Baumer Electric AG · CH-8501 Frauenfeld
Phone +41 (0)52 728 1122 · Fax +41 (0)52 728 1144

Protocole RS232 pour OADM 13

1	Généralités
	Standard 38400 Bauds
Start- / Stop-Bits	1
Longueur trame de données	8
Parité	sans

2 Structure des ordres de commande

Toutes les instructions sont seulement composées de caractères ASCII

2.1 Adresse

Pour les détecteurs avec liaison RS232, on travaille avec l'adresse Broadcast „0“. C'est l'adresse qui doit toujours être employée pour la liaison RS232.

2.2 Télégramme envoyé par le dispositif de commande au détecteur

Start of Frame (SOF) {
Adresse 1 Chiffre 0 (Adresse Broadcast 0)
Ordre de commande 1 Lettre (A..Z)
Données x Lettres (dépend de l'ordre de commande)
End of Frame (EOF) }
• AUCUNE SOMME DE CONTRÔLE

2.3 Télégramme en provenance du détecteur

Start of Frame (SOF) {
Adresse du détecteur 1 Chiffre 0 (Adresse Broadcast 0)
Ordre de commande 1 Lettre (A..Z)
Données x Lettres (dépend de l'ordre de commande)
Somme de contrôle 2 octets voir paragraphe: Somme de contrôle
End of Frame (EOF) }

3 Configuration du détecteur

Il existe plusieurs propriétés du détecteur qui peuvent être activées par un ordre de commande. Elles sont reprises sous le terme configuration.

Font partie de la configuration :

- La mise à l'échelle de l'édition des données, par ex., en µm, mm, cm, données brutes
- Format d'édition pour „Flux de données“ en ASCII ou Binaire
- Pause entre les mesures en „Flux de données“
- Structure d'édition (et/ou: Valeur de mesure, Affaiblissement)
- Débit en Bauds
- Adresses

Il existe 3 sortes de configuration différentes du détecteur:

1. Configuration d'usine: elle est mémorisée dans le détecteur et ne peut être modifiée par l'utilisateur.
2. Configuration de travail: elle est mémorisée dans la mémoire Flash du détecteur et est utilisée automatiquement lors de l'enclenchement.
3. Configuration temporaire: si par un ordre de commande une partie de la configuration est modifiée, cette modification est immédiatement utilisable sans pour cela être mémorisée dans le détecteur. Après le déclenchement suivi d'un enclenchement, la configuration temporaire est définitivement perdue.

En appliquant ces deux commandes, les valeurs seront stockées dans la mémoire flash du détecteur. Cette procédure peut être effectué au moins 20'000 fois.

- Il existe un ordre de commande qui permet la mémorisation de la configuration temporaire comme nouvelle configuration de travail dans le détecteur.
- Il existe un ordre de commande qui permet de reconstituer l'état de la configuration d'usine et de l'utiliser ensuite comme configuration de travail.

OADM 13T6475/S35A
Laser Distanz Sensor

Laser-Distanz-Sensor/Laser distance sensor/Décteur laser de distance

Prinzip
Man setzt zunächst mit Hilfe der Konfigurationskommandos fest, welche Formate, Skalierung oder welche Zusatzinformationen (z.B. Abschwächung) man haben will. Dann kann man die Messdaten abrufen und erhält mit jeder Messdatenanfrage genau die Daten, die man konfiguriert hat. Ist die Konfiguration für das weitere Vorgehen brauchbar, dann wird durch ein Kommando die bis dahin temporäre Konfiguration als Arbeitskonfiguration übernommen. Nun bleibt genau diese Konfiguration erhalten, auch nach dem Aus- und wieder Einschalten. Eine nochmalige Konfiguration nach dem Einschalten ist nicht mehr nötig.

4 Kommandos

(ßß stellt die Checksumme dar, hier wird immer die Adresse 0 verwendet)

Name	Kommando	Syntax	Antwort des Sensors	Parameter	Kommentar
Reset	R	{0R}	{0RV000608ßß}	Keine	Dieses Kommando stoppt alle periodischen Ausgaben. Der Sensor antwortet mit seiner Softwareversion (z.B. 000608) und mit seiner Adresse
Konfiguration					
Setze Fabrikkonfiguration als Arbeitskonfiguration	D	{0D}	{0Dßß}		Die Fabrikkonfiguration wird geladen und als neue Arbeitskonfiguration gespeichert. Antwort mit der alten Baudrate nicht mit der Fabrikbaudrate, falls diese eine andere ist.
Speichere aktuelle Konfiguration als Arbeitskonfiguration	K	{0K}	{0Kßß}		Die so gespeicherte Konfiguration wird auch nach Aus- und Einschalten wieder hergestellt.
Setze Messwert Skalierung	S	{0SX}	{0SXßß}	X	Skaliert die Ausgabe (immer ohne Dezimalpunkt in verschiedenen Einheiten) Werte von X: U: Wert in 1 µm , H: Wert in 0.01 mm Z: Wert in 0.1 mm M: Wert in 1 mm S: Wert in Sensoreinheiten (0..8191) R: Rohdaten (nicht linear, 0..8191) Falls der Messbereich des Sensors mit der gewählten Skalierung nicht in das Ausgabeformat passt, gibt es eine Fehler-meldung.
Setze Ausgabe Format für permanente periodische Ausgabe	F	{0FX}	{0Fxßß}	X	X A: ASCII (gibt das aus, was im Messdatensatz festgelegt wurde) B: Binär Definition der Datenpakete s.u.
Wartezeit bei permanenter periodischer Ausgabe	W	{0Wx}	{0Wxßß}	X	Bei der permanent periodischen Ausgabe wird zwischen 2 Messungen eine Wartezeit von x * 0.1 ms eingesetzt. (x: 0..9)

Configuration procedure
First the required formats, scale or type of additional information requested (e.g. attenuation) are set by configuration commands. Once this has been completed, measured data can be retrieved. With every request for data, the sensor will now provide precisely the data and format as previously configured. If this configuration, which is still temporary, is OK for further use, it can be saved as the working configuration by an additional command. This working configuration is stored in a non-volatile memory. It is therefore unaffected by a power down situation. No new configuration is required after power up.

4 Commands

(ßß represents the checksum, address 0 is always used in this case)

Name	Command	Syntax	Sensor response	Parameter	Comments
Reset	R	{0R}	{0RV000608ßß}	None	This command stops all periodic data output. The sensor responds with its software version (e.g. 000608) and with its address
Configuration					
Set factory configuration as working configuration	D	{0D}	{0Dßß}		The factory configuration is loaded and saved as the new working configuration. The sensor sends the response still using the old Baud rate, not yet the factory Baud rate, provided they differ.
Save current configuration as working configuration	K	{0K}	{0Kßß}		Any configuration saved in this way is restored after every power-down, power-up cycle.
Set scale of measured value	S	{0SX}	{0SXßß}	X	Scaling of output signal (always without decimal point for all units). Value of X: U: value in 1 µm , H: value in 0.01 mm Z: value in 0.1 mm M: value in 1 mm S: value in sensor units (0..8191) R: raw data (non linear, 0..8191) There is an error message in case of the sensor's measuring range combined with the scale set do not correspond with the output format.
Set output format to permanent periodical signal output	F	{0FX}	{0Fxßß}	X	X A: ASCII (provides the format as specified for measured data record) B: binary Definition of data packet see below
Waiting time in permanent periodical signal output mode	W	{0Wx}	{0Wxßß}	X	In the permanent periodical signal output mode there is a waiting time of x * 0.1 ms between 2 measurements (x: 0..9).

Principe
Au moyen d'un ordre de commande de configuration, on fixe d'abord le format, la mise à l'échelle ou encore la fonction supplémentaire (par ex. affaiblissement) qui doit être retenu. Ensuite, on peut solliciter les données de mesure et on reçoit, après chaque demande de données de mesure, exactement les données précédemment configurées. Si la configuration pour la procédure suivante est valable, la configuration jusqu'ici temporaire est alors acceptée comme configuration de travail suite à un ordre de commande. Maintenant, c'est exactement cette configuration qui restera sauvegardée même après un déclenchement suivi d'un nouvel enclenchement. Une nouvelle configuration après l'enclenchement n'est plus nécessaire.

4 Ordres de commande

(ßß représente la somme de contrôle, ici on utilise toujours l'adresse 0)

Nom	Ordres	Syntaxe	Réponse du détecteur	Paramètres	Commentaire
Reset	R	{0R}	{0RV000608ßß}	Aucun	Cet ordre de commande arrête toutes les éditions de données périodiques. Le détecteur répond par la version de son logiciel (p.ex. 000608) et par son adresse.
Configuration					
Valide la configuration d'usine comme configuration de travail	D	{0D}	{0Dßß}		La configuration d'usine est chargée et mémorisée en tant que nouvelle configuration de travail. Réponse avec l'ancien débit en Bauds et non avec celui d'usine dans le cas où ce dernier n'est pas le même.
Mémorise la configuration actuelle comme configuration de travail	K	{0K}	{0Kßß}		La configuration ainsi mémorisée est également rétablie à l'enclenchement après un déclenchement.
Valide la mise à l'échelle de la valeur de mesure	S	{0SX}	{0SXßß}	X	Formate l'édition des données à l'échelle (toujours sans point décimal pour les diverses unités) Valeurs de X: U: Valeur en 1 µm , H: Valeur en 0.01 mm Z: Valeur en 0.1 mm M: Valeur en 1 mm S: Valeur en unités du détecteur (0..8191) R: Données brutes (non linéaire, 0..8191) Au cas où l'échelle choisie pour la plage de mesure du détecteur ne correspond pas au format d'édition des données, un message d'erreur est émis.
Valide le format d'édition des données pour l'édition périodique permanente	F	{0FX}	{0Fxßß}	X	X A: ASCII (affichece qui a été défini pour le bloc des données de mesure) B: Binaire Définition des paquets de données voir ci-dessous
Intervalle de temps pour l'édition périodique permanente	W	{0Wx}	{0Wxßß}	X	Pour l'édition périodique permanente, on fixe entre 2 mesures un intervalle de temps x * 0.1 ms. (x: 0...9)

OADM 13T6475/S35A
Laser Distanz Sensor

Laser-Distanz-Sensor/Laser distance sensor/Détecteur laser de distance

Table with 5 columns: Messdatensatz, Z, {0Zxy}, {0Zxyßß}, Xy, and description. Rows include Setze Aufbau des Messdatensatzes, Setze Baudrate, and Get Konfiguration.

Table with 5 columns: Messen, M, {0M}, {0M.....ßß}, and description. Rows include Get Messdatensatz, Hold set, Hold get, Laser an/aus, and Starte permanente periodische Ausgabe.

5 Anhang
5.1 Sensoreinheiten
Die Sensoreinheiten sind immer: 1 Einheit = 1/8192 des nominalen Messbereichs.
5.2 Ungültiger Messwert
Wenn das Objekt hinter der maximalen Messdistanz liegt und noch erfasst werden kann, dann wird der Wert 99999 (ASCII), FF 7F (Binär) ausgegeben.
5.3 Abschwächung
Die „Abschwächung“ zeigt an wie stark das Licht vom Sensor zum Objekt und wieder zurück abgeschwächt wird.

Table with 5 columns: Set structure of measured data record, Z, {0Zxy}, {0Zxyßß}, Xy, and description. Rows include Set Baud-rate and Get configuration.

Table with 5 columns: Measuring, M, {0M}, {0M.....ßß}, and description. Rows include Get measured data record, Hold set, Hold get, Laser on/off, and Start permanent periodical data output.

5 Appendix
5.1 Sensor units
The sensor units are always: 1 unit = 1/8192 of the nominal measuring range.
5.2 Invalid measured value
Provided the object is farther away than the maximum measuring distance and still is detected by the sensor, the value 99999 (ASCII), FF 7F (binary) is sent.

5.3 Attenuation
The „attenuation“ indicates how strongly the light has been attenuated on its way from the sensor to the object and back to the receiver. A high value suggests a strong attenuation e.g. as encountered when looking at dark objects.

Table with 5 columns: Valide la structure du bloc des données de mesure, Z, {0Zxy}, {0Zxyßß}, Xy, and description. Rows include Valide le débit en Bauds and Get Configuration.

Table with 5 columns: Mesurer, M, {0M}, {0M.....ßß}, and description. Rows include Get Bloc des données de mesure, Hold set, Hold get, Laser ON/OFF, and Démarre édition périodique permanente.

5 Annexe
5.1 Unités du détecteur
Les unités du détecteur correspondent toujours à: 1 unité = 1/8192 de la plage nominale de mesure.
5.2 Valeur de mesure non valable
Lorsque l'objet se trouve en dehors de la distance de mesure maximale, la valeur 99999 (ASCII), FF 7F (Binaire) est affichée.

5.3 Affaiblissement
„L'affaiblissement“ indique de combien la lumière émise par le détecteur sur l'objet et renvoyée vers le détecteur est affaiblie. Une grande valeur signifie un fort affaiblissement, par exemple, en présence d'objets foncés.

OADM 13T6475/S35A
Laser Distanz Sensor

Laser-Distanz-Sensor/Laser distance sensor/Décteur laser de distance

5.4 Binäres Format
Das binäre Format wird nur in der permanenten periodischen Ausgabe verwendet um die Messdaten mit maximaler Datenrate zu übertragen. Aus diesem Grund ist das binäre Format sehr kompakt und mit minimalem Overhead versehen. Das Datenformat der Messwerte ist immer: Sensoreinheiten.

Im ersten Byte ist Bit 7 = 1 Markierung für Start des Datensatzes
Im zweiten Byte ist Bit 7 = 0, Bit 0..Bit 6 sind Bit 7 .. 13 des Messwertes

Falls die Abschwächung auch für die Ausgabe gewählt war, dann folgen 2 weitere Bytes
Im dritten Byte ist Bit 7 = 0, Bit 0..Bit 6 sind Bit 7..13 des Abschwächungswerts
Im vierten Byte ist Bit 7 = 0, Bit 0..Bit 6 sind Bit 0..6 des Abschwächungswertes

Table with 9 columns: Bit 7, Bit 6, Bit 5, Bit 4, Bit 3, Bit 2, Bit 1, Bit 0. Rows show Byte 1 and Byte 2 data.

Beispiel: nur Messwert
Binär 01 0111 1111 0110
Dezimal 6134
Hexadezimal 0x17F6

Table with 9 columns: Bit 7, Bit 6, Bit 5, Bit 4, Bit 3, Bit 2, Bit 1, Bit 0. Rows show Byte 1, Byte 2, Byte 3, and Byte 4 data.

Resultat Messwert:
Binär 01 0111 1111 0110
Dezimal 6134
Hexadezimal 0x17F6

Resultat Abschwächung:
Binär 00 0101 1111 0010
Dezimal 1522
Hexadezimal 0x5F2

5.5 Besonderheiten permanent periodische Ausgabe
Die Ausgabe wird durch Senden des Reset Kommandos oder Ausschalten des Sensors abgebrochen. Nach dem Einschalten sendet der Sensor nicht mehr periodisch.

5.6 Format der Ausgabe von „Get Konfiguration“
Ausgabe Skalierung (mm,µm..) 1 Byte
Ausgabeformat (Binär, ASCII) 1 Byte
Wartezeit für permanentperiodische Ausgabe 1 Byte
Softwareversion 6 Byte(XXYZZ)
Hardwareversion 2 Byte (XY)
Produktionsdatum 6 Byte (TTMMJJ)

5.4 Binary format
The binary format is only used in the permanent periodical signal output mode in order to transmit the measured data with the highest possible data rate. For that reason the binary format is very compact with only minimal overhead. The data format of the measured data is always: sensor units.

The first Byte contains Bit 7 = 1 as marker for the start of the dataset
The 2nd Byte contains Bit 0..Bit 6 are Bit 7 .. 13 of the measured data

Provided the attenuation has also been chosen for data output, then 2 further Bytes are to follow
The 3rd Byte contains Bit 7 = 0, Bit 0..Bit 6 are Bit 7..13 of the attenuation value
The 4th Byte contains Bit 7 = 0, Bit 0..Bit 6 are Bit 0..6 of the attenuation value

Example: Only measured data:
Table with 9 columns: Bit 7, Bit 6, Bit 5, Bit 4, Bit 3, Bit 2, Bit 1, Bit 0. Rows show Byte 1 and Byte 2 data.

Result of measured data:
Binär 01 0111 1111 0110
Dezimal 6134
Hexadezimal 0x17F6

Example: measured data and attenuation
Table with 9 columns: Bit 7, Bit 6, Bit 5, Bit 4, Bit 3, Bit 2, Bit 1, Bit 0. Rows show Byte 1, Byte 2, Byte 3, and Byte 4 data.

Result of measured data:
Binary 01 0111 1111 0110
Decimal 6134
Hexadecimal 0x17F6

Result attenuation:
Binär 00 0101 1111 0010
Dezimal 1522
Hexadezimal 0x5F2

5.5 Particular features of the permanent periodical signal output mode
The data output is interrupted by either sending the reset command or by switching the sensor off After power-on the sensor does not send periodically anymore.

5.6 Data format of „Get configuration“
Scale of output (mm, µm..) 1 Byte
Data output format (Binary, ASCII) 1 Byte
Waiting time for permanent periodical data output 1 Byte
Software version 6 Byte (XXYYZZ)
Hardware version 2 Byte (XY)
Manufacturing date 6 Byte (TTMMJJ)

5.4 Format binaire
Le format binaire est seulement utilisé pour l'édition périodique permanente afin de transmettre les données de mesure avec un taux de transfert des données maximal. Pour cette raison, le format binaire est très compact. Le format des données des valeurs de mesure est toujours: Unités du détecteur.

Pour le premier octet, on a: Bit 7 = 1 Marquage pour le démarrage du bloc de données
Pour le deuxième octet, on a: Bit 0..Bit 6 sont les Bit 7 .. 13 de la valeur de mesure

Si l'affaiblissement a aussi été choisi pour l'édition des données, 2 octets supplémentaires suivent:
Pour le troisième octet, on a: Bit 7 = 0, Bit 0..Bit 6 sont les Bit 7..13 de la valeur de l'affaiblissement
Pour le quatrième octet, on a: Bit 7 = 0, Bit 0..Bit 6 sont les Bit 0..6 de la valeur de l'affaiblissement

Exemple: seulement valeur de mesure
Table with 9 columns: Bit 7, Bit 6, Bit 5, Bit 4, Bit 3, Bit 2, Bit 1, Bit 0. Rows show Octet1 and Octet2 data.

Résultat valeur de mesure:
Binaire 01 0111 1111 0110
Décimale 6134
Hexadécimale 0x17F6

Exemple: valeur de mesure et affaiblissement
Table with 9 columns: Bit 7, Bit 6, Bit 5, Bit 4, Bit 3, Bit 2, Bit 1, Bit 0. Rows show Octet1, Octet2, Octet3, and Octet4 data.

Résultat valeur de mesure:
Binaire 01 0111 1111 0110
Décimale 6134
Hexadécimale 0x17F6

Résultat affaiblissement
Binaire 00 0101 1111 0010
Décimale 1522
Hexadécimale 0x5F2

5.5 Particularités pour l'édition des données périodique permanente
L'édition des données est interrompue en envoyant l'ordre de commande Reset ou hors du sensors ou à la suite d'un déclenchement. Après un nouvel enclenchement, le détecteur n'émet plus de façon périodique.
5.6 Format d'édition de „Get Configuration“
Edition de la mise à l'échelle (mm,µm..) 1 octet
Format de l'édition (Binaire, ASCII) 1 octet
Intervalle de temps pour édition périodique permanente 1 octet
Version logiciel 6 octets (XXYZZ)
Version Hardware 2 octets (XY)
Date de production 6 octets (TTMMJJ)

OADM 13T6475/S35A

Laser Distanz Sensor

Laser-Distanz-Sensor/Laser distance sensor/Détecteur laser de distance

5.7 Messdatensatz
Der Messdatensatz kann 2 verschiedene Werte enthalten

- Messwert
- Abschwächung

Je nach Aufbau des Messdatensatzes (s. Kommando „Z“) werden die Daten nacheinander übertragen.

Vor dem Messwert steht ein „M“, danach der Messwert in der festgelegten Skalierung (festgelegt mit „S“- Kommando), immer 5-stellige Zahl.

Vor der Abschwächung steht ein „A“, danach eine 4-stellige Zahl.

Die Reihenfolge ist immer: zuerst der Messwert, falls er mit „Z“ ausgewählt wurde, dann die Abschwächung, falls diese ausgewählt wurde.

Beispiel: {0MM12345A012364} Checksumme ist hier 64

5.8 Checksumme
Die Checksumme (CS) ist die einfache Summe aller Werte der ASCII Zeichen, von dieser Summe werden die letzten beiden Stellen verwendet.

Beispiel:
Laser OFF Adresse 0

Kommando	0	L	0
Checksumme (ASCII Werte):	48+	76+	48 = 172, die letzten beiden Stellen sind 72 {0L072}

Kommandoantwort mit Checksumme:

5.9 Fehlerbehandlung
5.9.1 Allgemeines
Die Sensoren arbeiten in 3 Schritten

1. Warte auf Start of Frame (SOF)
2. Warte auf Adresse oder Timeout
3. Warte auf End of Frame oder Timeout.

Fehler Bedingungen
Fehler nach SOF wenn :

1. Zeit zwischen 2 Zeichen überschreitet 0.5 s (Timeout)
2. Anzahl der Zeichen nicht zum Kommando passt.
3. Unbekanntes Kommando
4. Falsche Parameter im Kommando
5. Falsche Adresse

Die Syntax der Fehlermeldung ist identisch mit einer Standardantwort eines Sensors

Name	Kommando	Syntax	Antwort des Sensors	Parameter	Kommentar
Fehlermeldung	?	Fehlerhaftes Kommando	{0Exßß}	x	X: F = Framing error =Stringlänge ist falsch T = nach SOF vor EOF mehr als 0.5 s Abstand zwischen 2 Zeichen U = Unbekanntes Kommando P= unzulässige Parameter

Aktion bei Fehler:

- Sensor sendet Fehlermeldung
- Sensor wartet auf SOF
- Ausgabe bei Fehlmessungen : Messwert = 999999 (ASCII), FF 7F (binär)

5.7 Set of measured data
The set of measured data can contain 2 different values

- Measured value
- Attenuation

Depending on the structure of the measured data record (see command „Z“) the data is transmitted sequentially.

Before the measured value there is a „M“, followed by the measured value in the scale chosen (defined with the „S“- command), always 5 digits.

Before the attenuation there is a „A“, followed by a 4-digit number.

The sequence is always: first the measured value, if it has been chosen with „Z“, followed by the attenuation, provided it has been selected.

Example: {0MM12345A012364} checksum is 64

5.8 Checksum
The checksum (CS) represents the sum of all values of the ASCII characters, the last two digits of which are used.

Example:
Laser OFF address 0

Command	0	L	0
checksum (ASCII values):	48+	76+	48 = 172, the last two digits are 72 {0L072}

Command answer with checksum:

5.9 Error troubleshooting
5.9.1 General
The sensors work in 3 steps

1. Waiting for Start of Frame (SOF)
2. Waiting for address or Timeout
3. Waiting for End of Frame or Timeout.

Error terms
Error after SOF when:

1. Time between 2 characters exceeds 0.5 s (Timeout)
2. Number of characters is not compatible with command.
3. Unknown command
4. Command contains wrong parameters
5. Wrong address

Name	Command	Syntax	Sensor response	Parameter	Comment
Error message	?	Faulty command	{0Exßß}	x	X: F = Framing error = wrong length of string T = after SOF before EOF more than 0.5 s distance between 2 characters U = Unknown command P = invalid parameter

Actions in case of error:

- Sensor transmits error message
- Sensor is waiting for SOF
- Output in case of faulty measurements: measured value = 999999 (ASCII), FF 7F (binary)

5.7 Bloc de données de mesure
Le bloc de données de mesure peut comporter 2 valeurs différentes

- Valeur de mesure
- Affaiblissement

Selon la structure du bloc de données de mesure (voir Ordre de commande „Z“) les données sont transmises l'une après l'autre. Avant la valeur de mesure se trouve un „M“, ensuite la valeur de mesure dans l'échelle sélectionnée (définie par l'ordre de commande „S“, toujours un nombre de 5 chiffres. Avant la valeur de mesure de l'affaiblissement se trouve un „A“, ensuite un nombre de 4 chiffres. L'ordre de succession est toujours le même: tout d'abord la valeur de mesure au cas où elle a été sélectionnée avec „Z“, ensuite l'affaiblissement au cas où ce dernier a été aussi sélectionné.

Exemple: {0MM12345A012364} la somme de contrôle est ici de 64

5.8 Somme de contrôle
La somme de contrôle (CS) est tout simplement la somme de toutes les valeurs des caractères ASCII dont on retient de cette somme seulement les deux derniers chiffres.

Exemple:
Laser OFF Adresse 0

Ordre de commande	0	L	0
Somme de contrôle (Valeurs ASCII):	48+	76+	48 = 172, les deux derniers chiffres sont 72 {0L072}

Réponse ordre de commande avec somme de contrôle:

5.9 Traitement des fautes
5.9.1 Généralités
Les détecteurs travaillent en 3 étapes

1. Attente du Start of Frame (SOF)
2. Attente d'adresse ou de Timeout
3. Attente du End of Frame ou Timeout.

Conditions pour fautes
Fautes selon SOF quand :

1. Intervalle de temps entre 2 signes dépasse 0.5 s (Timeout)
2. Nombre de signes incompatibles avec l'ordre de commande.
3. Ordre de commande inconnu
4. Faux paramètre dans l'ordre de commande
5. Fausse adresse

La syntaxe du message d'erreur est identique à celle d'une réponse standard d'un détecteur

Nom	Ordre	Syntaxe	Réponse du détecteur	Paramètre	Commentaire
Message d'erreur	?	Ordre de commande incorrect	{0Exßß}	x	X: F = Framing error =longueur de la trame est incorrecte T = après SOF avant EOF plus de 0.5 s d'intervalle entre 2 signes U = Ordre de commande inconnu P = Paramètre inadmissible

Action en cas de faute:

- Le détecteur envoie un message d'erreur
- Le détecteur attend l'ordre SOF
- Emission lors de mesures erronées: Valeur de mesure = 999999 (ASCII), FF 7F (binaire)

OADM 13T6475/S35A

Laser Distanz Sensor

Laser-Distanz-Sensor/Laser distance sensor/Détecteur laser de distance

6 Beispiele

6.1 Kommandos

Kommando	Gesendet	Empfangen	Inhalt
Reset	{0R}	{0RV00000105}	
Setze Fabrikkonfiguration	{0D}	{0D16}	
Speichere aktuelle Konfiguration	{0K}	{0K23}	
Setze Messwert Skalierung	{0SM}	{0SM08}	Setze auf 1 mm
Setze Ausgabe Format für permanente periodische Ausgabe	{0FA}	{0FA83}	Setze auf ASCII
Wartezeit bei permanenter periodischer Ausgabe	{0W2}	{0W285}	Delay auf 0.2 ms
Setze Aufbau des Messdatensatzes	{0ZMA}	{0ZMA80}	Messwert und Abschwächung
Setze Baudrate	{0X3}	{0X387}	38400 Baud
Get Konfiguration	{0V}	{0VMA200000101080109MA60}	Configuration: M mm Format A ASCII für perm. period. 2 x 0.1 ms Wartezeit 000001 Software Version 01 Hardware Version 080109 Prod. Datum M Messwert ausgeben A Abschwächung ausg.
Get Messdatensatz	{0M}	{0MM00691A085028}	M Messwert 00691 A Abschwächung 0850
Hold Set	{0H}	Keine Antwort	
Hold Get	{0G}	{0GM00692A084325}	M Messwert 00692 A Abschwächung 0843
Laser On	{0L1}	{0L173}	
Laser OFF	{0L0}	{0L072}	
Starte permanente periodische Ausgabe	{0P}	{0P28}	Das ist die erste Antwort, danach folgen die Daten

6.2 Fehlermeldungen des Sensors

Fehler beim Senden	Gesendet	Empfangen	Erklärung
Laser ON mit falschem Parameter gesendet (3 statt 1)	{0L3}	{0EP97}	P= unzulässige Parameter
EOF vergessen	{0M}	{0ET01}	T = nach SOF vor EOF mehr als 0.5 s Abstand zwischen 2 Zeichen
Eine ‚0‘ zuviel	{0M0}	{0EF87}	F = Framing error =Stringlänge ist falsch

7 Problemlösungen (FAQ)

7.1 Rücksetzen in den Fabrikmodus

Auch für dieses Konfigurationskommando gilt:
Zunächst die Konfiguration einstellen (hier mit {0D}) und auf die Antwort warten
Dann die Konfiguration übernehmen mit „Speichere aktuelle Konfiguration“ {0K} und auch auf diese Antwort warten. Jetzt ist der Sensor auch nach dem Aus- und Einschalten im Fabrikmodus.

7.2 Was ist zu tun, wenn die Baudrate des Sensors unbekannt ist

Man muss in diesem Fall mit einem Kommando bei allen Baudraten prüfen, ob eine Antwort kommt.

7.3 Der Sensor sendet nur Timeout Fehlermeldungen, wenn er über ein Terminalprogramm bedient wird

Es gibt ein Timeout von 0.5 Sekunden. Falls der zeitliche Abstand zwischen 2 Byte größer als dieser Timeout wird, dann sendet der Sensor eine Timeout Fehlermeldung.

6 Examples

6.1 Commands

Command	Sent	Received	Content
Reset	{0R}	{0RV00000105}	
Set factory configuration	{0D}	{0D16}	
Save current configuration	{0K}	{0K23}	
Set scale of measured value	{0SM}	{0SM08}	Set to 1 mm
Set output format for permanent periodical signal output	{0FA}	{0FA83}	Set to ASCII
Waiting time for permanent periodical signal output format	{0W2}	{0W285}	Delay at 0.2 ms
Set structure of data set of measured data	{0ZMA}	{0ZMA80}	Measured data and attenuation
Set Baud-rate	{0X3}	{0X387}	38400 Baud
Get configuration	{0V}	{0VMA200000101080109MA60}	Configuration: M mm format A ASCII for perm. period. 2 x 0.1 ms waiting time 000001 Software version 01 Hardware version 080109 Manufact. date M Show measured value A Show attenuation
Get set of measured data	{0M}	{0MM00691A085028}	M Measured value 00691 A Attenuation 0850
Hold Set	{0H}	No answer	
Hold Get	{0G}	{0GM00692A084325}	M Measured value 00692 A Attenuation 0843
Laser On	{0L1}	{0L173}	
Laser OFF	{0L0}	{0L072}	
Start permanent periodical data output	{0P}	{0P28}	This is he first answer followed by data

6.2 Sensor error messages

Error during emission	Sent	Received	Explanation
Laser ON sent with wrong parameter (3 instead of 1)	{0L3}	{0EP97}	P= impermissible parameter
EOF forgotten	{0M}	{0ET01}	T = After SOF before EOF more than 0.5 s distance between 2 characters
One ‚0‘ too many	{0M0}	{0EF87}	F = Framing error = wrong string length

7 Solutions to problems encountered (FAQ)

7.1 Setting back into factory mode

Setting the factory mode is handled with the same sequence as other set mode commands:
Set factory configuration (here with {0D}) and wait for the answer (its only temporary at this point)
Then make this the working configuration with “safe current configuration” {0K} and, too, wait for this answer. Now the sensor is safely set back into factory mode even after a power down situation.

7.2 What has to be done in case of unknown Sensor Baud-rate?

In this case all Baud-rates must be checked for an answer using a command.

7.3 The sensor sends timeout error messages only when addressed via a terminal program

There is a timeout of 0.5 seconds. In case of the time difference between 2 Bytes is getting longer than this timeout the sensor will send a timeout error message.

6 Exemples

6.1 Ordres de commande

Ordres de commande	Emis	Reçu	Contenu
Reset	{0R}	{0RV00000105}	
Valide configuration d'usine	{0D}	{0D16}	
Mémoire configuration actuelle	{0K}	{0K23}	
Valide l'échelle pour valeur de mesure	{0SM}	{0SM08}	Valide pour 1 mm
Valide l'édition du format pour édition périodique permanente	{0FA}	{0FA83}	Valide pour ASCII
Intervalle de temps pour édition périodique permanente	{0W2}	{0W285}	Retardement de 0.2 ms
Valide structure du bloc de données de mesure	{0ZMA}	{0ZMA80}	Valeur de mesure et Affaiblissement
Valide débit Bauds	{0X3}	{0X387}	38400 Bauds
Get Configuration	{0V}	{0VMA200000101080109MA60}	Configuration: M mm Format A ASCII pour period. perm. 2 x 0.1 ms Intervalle temps 000001 Version logiciel 01 Version Hardware 080109 Date production M Emettre Valeur mesure A Emettre Affaiblissement.
Get bloc de données de mesure	{0M}	{0MM00691A085028}	M Valeur mesure 00691 A Affaiblissement 0850
Hold Set	{0H}	Pas de réponse	
Hold Get	{0G}	{0GM00692A084325}	M Valeur mesure 00692 A Affaiblissement 0843
Laser On	{0L1}	{0L173}	
Laser OFF	{0L0}	{0L072}	
Démarré édition périodique permanente	{0P}	{0P28}	Ceci est la première réponse, ensuite les données suivent

6.2 Messages d'erreurs du détecteur

Faute lors de l'émission	Emis	Reçu	Explication
Laser ON émit avec paramètre erroné (3 à la place de 1)	{0L3}	{0EP97}	P= Paramètre erroné
EOF oublié	{0M}	{0ET01}	T = après SOF et avant EOF plus de 0.5 s de distance entre 2 signes
Un ‚0‘ de trop	{0M0}	{0EF87}	F = Framing error =Longueur de la trame est incorrecte

7 Solutions des problèmes (FAQ)

7.1 Réinitialisation dans le mode d'usine

Egalement pour cet ordre de commande, il faut :
tout d'abord, régler la configuration (ici, avec {0D}) et attendre la réponse;
ensuite valider la configuration avec l'ordre „Mémoire la configuration“ actuelle {0K} et attendre aussi la réponse. Le détecteur reste maintenant même après un déclenchement et un nouvel enclenchement dans le mode usine.

7.2 Que faut-il faire quand le débit en Bauds du détecteur est inconnu

Dans ce cas, il faut contrôler par un ordre de commande tous les débits en Bauds et attendre une réponse

7.3 Le détecteur n'émet seulement que des messages d'erreur Time out lorsqu'il est desservi par un programme PC

Il y a un Timeout de 0,5 secondes. Dans le cas où l'intervalle de temps entre 2 octets est supérieur à ce Timeout, le détecteur émet alors un message d'erreur Time out.