


## **Montage- und Betriebsanleitung** ***Mounting and operating instructions***

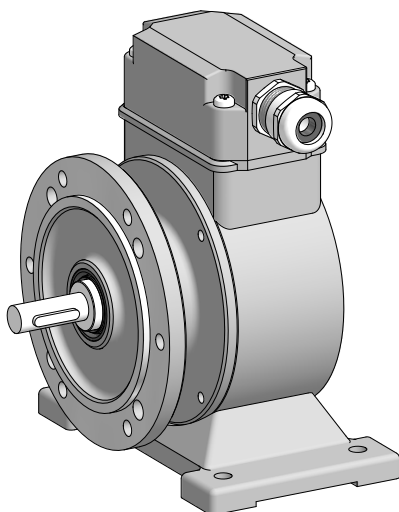

### **POG 90**

#### **Inkrementaler Drehgeber**

EURO-Flansch B10 mit Gehäusefuß B3

#### ***Incremental encoder***

*EURO flange B10 with housing foot B3*

## Inhaltsverzeichnis

1	<b>Allgemeine Hinweise</b>	1
2	<b>Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen (nur bei Option ATEX)</b>	3
3	<b>Sicherheitshinweise</b>	5
4	<b>Vorbereitung</b>	7
4.1	Lieferumfang	7
4.2	Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
4.3	Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)	8
5	<b>Montage</b>	8
5.1	Schritt 1	8
5.2	Schritt 2	9
5.3	Schritt 3	10
5.4	Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkupplung K 35	11
5.5	Hinweis bei Verwendung einer Klauenkupplung (zum Beispiel „ROTEX®“)	12
5.6	Schritt 4 - Klemmenkasten	13
5.7	Schritt 5 - Klemmenkasten	13
5.8	Schritt 6 und 7 - Klemmenkasten	14
5.9	Schritt 8 - Klemmenkasten	15
5.10	Schritt 9 - Klemmenkasten	15
5.11	Montagehinweis	16
6	<b>Abmessung</b>	16
7	<b>Elektrischer Anschluss</b>	17
7.1	Beschreibung der Anschlüsse	17
7.2	Ausgangssignale	17
7.3	Klemmenbelegung	18
7.4	Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)	18
8	<b>Demontage</b>	19
8.1	Schritt 1 und 2	19
8.2	Schritt 2	20
8.3	Schritt 3	20
8.4	Schritt 4	21
9	<b>Zubehör</b>	22
10	<b>Technische Daten</b>	23
10.1	Technische Daten - elektrisch	23
10.2	Technische Daten - mechanisch	23

## Table of contents

1	<b>General notes</b>	2
2	<b>Operation in potentially explosive environments (only with option ATEX)</b>	4
3	<b>Security indications</b>	6
4	<b>Preparation</b>	7
4.1	Scope of delivery	7
4.2	Required for mounting (not included in scope of delivery)	8
4.3	Required tools (not included in scope of delivery)	8
5	<b>Mounting</b>	8
5.1	Step 1	8
5.2	Step 2	9
5.3	Step 3	10
5.4	Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used	11
5.5	Note when using a jaw-type coupling (for example "ROTEX®")	12
5.6	Step 4 - Terminal box	13
5.7	Step 5 - Terminal box	13
5.8	Step 6 and 7 - Terminal box	14
5.9	Step 8 - Terminal box	15
5.10	Step 9 - Terminal box	15
5.11	Mounting instruction	16
6	<b>Dimension</b>	16
7	<b>Electrical connection</b>	17
7.1	Terminal significance	17
7.2	Output signals	17
7.3	Terminal assignment	18
7.4	Sensor cable HEK 8 (accessory)	18
8	<b>Dismounting</b>	19
8.1	Step 1 and 2	19
8.2	Step 2	20
8.3	Step 3	20
8.4	Step 4	21
9	<b>Accessories</b>	22
10	<b>Technical data</b>	24
10.1	Technical data - electrical ratings	24
10.2	Technical data - mechanical design	24

## 1

**Allgemeine Hinweise****1.1 Zeichenerklärung:****Gefahr**

Warnung bei möglichen Gefahren

**Hinweis zur Beachtung**

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes


**Information**

Empfehlung für die Gerätehandhabung

**1.2** Der **inkrementale Drehgeber POG 90** ist ein **opto-elektronisches Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

**1.3** Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

**1.4**  Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

**1.5**  Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -20 °C bis +85 °C, eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2, am Gehäuse gemessen.


**1.6** **CE** **EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

**1.7** Das Gerät ist **zugelassen nach UL** (gilt nicht für Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen).

**1.8** Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

**1.9** **Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

**1.10** Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

**1.11**  **Entsorgung (Umweltschutz):**  
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe [www.baumer.com](http://www.baumer.com).

**Achtung!**

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels



führt zu Gewährleistungsverlust.

# 1 General notes

## 1.1 Symbol guide:



### **Danger**

Warnings of possible danger



### **General information for attention**

Informations to ensure correct device operation





### **Information**

Recommendation for device handling

1.2 The **incremental encoder POG 90** is an **opto electronic precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.

1.3 The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.

1.4  The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.

1.5  The **operating temperature range** of the device is between -20 °C and +85 °C, restricted in potentially explosive environments, see section 2, measured at the housing.


1.6 **CE** **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.

1.7 The device is **UL approved** (not applicable for operation in potentially explosive atmospheres).

1.8 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

1.9 **Maintenance work** is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. **Repair work** that requires opening the device completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.


1.10 In the event of **queries** or **subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

1.11  **Disposal (environmental protection):**

Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see [www.baumer.com](http://www.baumer.com).



### **Warning!**

Damaging the seal  on the device invalidates warranty.

## Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen (nur bei Option ATEX)

Das Gerät entspricht der **Richtlinie 2014/34/EU** für explosionsgefährdete Bereiche. Der Einsatz ist gemäß den **Gerätekategorien 3 G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3 D** (Ex-Atmosphäre Staub) zulässig.

<b>Gerätekategorie 3 G:</b>	- Ex-Kennzeichnung:	<b>II 3 G Ex nA IIC T4 Gc</b>
	- Normenkonformität:	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010
	- Zündschutzart:	nA
	- Temperaturklasse:	T4
<b>Gerätekategorie 3 D:</b>	- Gerätegruppe:	II
	- Ex-Kennzeichnung:	<b>II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc</b>
	- Normenkonformität:	EN 60079-31:2014
	- Schutzprinzip:	Schutz durch Gehäuse
	- Max. Oberflächentemperatur:	+135 °C
	- Gerätegruppe:	III

Der Einsatz in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

- 2.1** Der maximale **Umgebungstemperaturbereich** für den Einsatz des Gerätes im Ex-Bereich beträgt -20 °C bis +40 °C.
- 2.2** Der Anlagenbetreiber hat zu gewährleisten, dass eine mögliche **Staubablagerung** eine maximale Schichtdicke von **5 mm** nicht überschreitet (gemäß EN 60079-14).
- 2.3** Eine gegebenenfalls an anderen Stellen aufgeführte **UL-Listung** gilt nicht für den Einsatz im **Ex-Bereich**.
- 2.4** Das Gerät darf nur in Betrieb genommen werden, wenn ...
- die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätegruppe, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur),
  - die Angaben auf dem Typenschild des Gerätes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen,
  - das Gerät unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport und Lagerung) und
  - sichergestellt ist, dass keine explosionsfähige Atmosphäre, Öle, Säure, Gase, Dämpfe, Strahlungen etc. bei der Montage vorhanden sind.
- 2.5** An Betriebsmitteln, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, darf keine Veränderung vorgenommen werden. Reparaturen dürfen nur durch vom Hersteller autorisierte Stellen ausgeführt werden. **Bei Zuwiderhandlung erlischt die Ex-Zulassung.**
- 2.6** Bei der Montage und Inbetriebnahme ist die Norm EN 60079-14 zu beachten.



**Das Gerät ist entsprechend den Angaben in der Montage- und Betriebsanleitung zu betreiben. Die für die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze, Richtlinien und Normen sind zu beachten.**

## 2 Operation in potentially explosive environments (only with option ATEX)

The device complies with the **directive 2014/34/EU** for potentially explosive atmospheres. It can be used in accordance with **equipment categories 3 G** (explosive gas atmosphere) and **3 D** (explosive dust atmosphere).

<b>Equipment category 3 G:</b>	- Ex labeling:	<b>II 3 G Ex nA IIC T4 Gc</b>
	- Conforms to standard:	EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-15:2010
	- Type of protection:	nA
	- Temperature class:	T4
<b>Equipment category 3 D:</b>	- Group of equipment:	II
	- Ex labeling:	<b>II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc</b>
	- Conforms to standard:	EN 60079-31:2014
	- Protective principle:	Protection by enclosure
	- Max. surface temperature:	+135 °C
	- Group of equipment:	III

The operation in other explosive atmospheres is not permissible.

- 2.1** In Ex areas the device must only be used within the **ambient temperature range** from -20 °C to +40 °C.
- 2.2** The plant operator must ensure that any possible **dust deposit** does not exceed a thickness of **5 mm** (in accordance with EN 60079-14).
- 2.3** An **UL listing** that may be stated elsewhere is **not valid for use in explosive environments**.
- 2.4** Operation of the device is only permissible when ...
- the details on the type label of the device match the on-site conditions for the permissible Ex area in use (group of equipment, equipment category, zone, temperature class or maximum surface temperature),
  - the details on the type label of the device match the electrical supply network,
  - the device is undamaged (no damage resulting from transport or storage), and
  - it has been checked that there is no explosive atmosphere, oils, acids, gases, vapors, radiation etc. present when mounting.
- 2.5** It is not permissible to make any alteration to equipment that is used in potentially explosive environments. Repairs may only be carried out by authorized authorities provided by the manufacturer. **Contravention invalidates the EX approval.**
- 2.6** Attend the norm EN 60079-14 during mount and operation.



**The device must be operated in accordance with the stipulations of the mounting and operating instructions. The relevant laws, regulations and standards for the planned application must be observed.**



## 3

**Sicherheitshinweise****3.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen**

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

**3.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung**

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

**3.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung**

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken.  
Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

**3.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock**

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.  
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

**3.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung**

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

**3.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten**

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

**3.7 Explosionsgefahr (nur bei Option ATEX)**

Das Gerät darf in explosionsgefährdeten Bereichen der Kategorien 3 D und 3 G eingesetzt werden. Der Betrieb in anderen explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.







## 3 Security indications

### 3.1 Risk of injury due to rotating shafts

*Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.*

- *Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.*

### 3.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

*Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.*

- *Do not touch plug contacts or electronic components.*
- *Protect output terminals against external voltages.*
- *Do not exceed maximum voltage supply.*

### 3.3 Risk of destruction due to mechanical overload

*Rigid mounting may give rise to constraining forces.*

- *Never restrict the freedom of movement of the device.  
The mounting instructions must be followed.*
- *It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.*

### 3.4 Risk of destruction due to mechanical shock

*Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.*

- *Never use force.  
Mounting is simple when correct procedure is followed.*
- *Use suitable puller for dismounting.*

### 3.5 Risk of destruction due to contamination

*Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.*

- *Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.*
- *Never allow lubricants to penetrate the device.*

### 3.6 Risk of destruction due to adhesive fluids

*Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.*

### 3.7 Explosion risk (only with option ATEX)

*You can use the device in areas with explosive atmospheres of category 3 D and 3 G. The operation in other explosive atmospheres is not permissible.*



## 4

**Vorbereitung**


## 4.1

**Lieferumfang**

## 4

**Preparation**

## 4.1

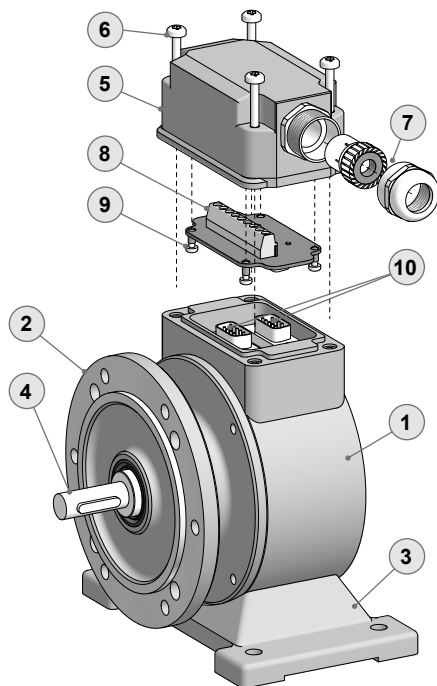
**Scope of delivery**

- |  |  |
|--|--|
| ① Gehäuse  | ① Housing                                      |
| ② EURO-Flansch B10                                   | ② EURO flange B10                              |
| ③ Gehäusefuß   | ③ Housing foot                                 |
| ④ Vollwelle mit Passfeder                            | ④ Solid shaft with key                         |
| ⑤ Klemmenkastendeckel                                | ⑤ Terminal box cover                           |
| ⑥ Torx-/Schlitzschraube M4x32 mm                     | ⑥ Torx/slotted screw M4x32 mm                  |
| ⑦ Kabelverschraubung M20x1,5 mm für Kabel ø5...13 mm | ⑦ Cable gland M20x1.5 mm for cable ø5...13 mm  |
| ⑧ Anschlussplatine, siehe Abschnitt 5.8 und 7.3.     | ⑧ Connecting board, see section 5.8 and 7.3.   |
| ⑨ Torx-/Schlitzschraube M3x10 mm                     | ⑨ Torx/slotted screw M3x10 mm                  |
| ⑩ D-SUB Stecker am Gerätegehäuse                     | ⑩ D-SUB connector (male) on the device housing |

#### 4.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten)



#### 4.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)



- 11 Schraube M6x20 mm zur Befestigung des Gehäusefußes, ISO 4017
- 12 Scheibe B6 zur Befestigung des Gehäusefußes, DIN 137
- 13 Federscheibenkupplung K 35, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 5.4.
- 14 Sensorkabel HEK 8, als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 7.4.

- 11 Screw M6x20 mm for fixing the housing foot, ISO 4017
- 12 Washer B6 for fixing the housing foot, DIN 137
- 13 Spring disk coupling K 35, available as accessory, see section 5.4.
- 14 Sensor cable HEK 8, available as accessory, see section 7.4.

#### 4.3 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)

2,5 mm

22 mm

TX 10, TX 20

#### 4.3 Required tools (not included in scope of delivery)

2,5 mm

22 mm

TX 10, TX 20

- 15 Werkzeugset als Zubehör erhältlich: Bestellnummer 11068265

- 15 Tool kit available as accessory: Order number 11068265


## 5 Montage

## 5 Mounting

### 5.1 Schritt 1

### 5.1 Step 1


Anzugsmoment:  
Tightening torque:  
 $M_t = 1 \text{ Nm}$

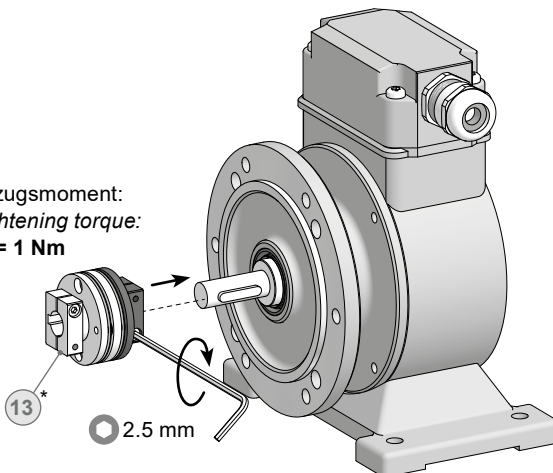

\* Siehe oben  
See above

## 5.2 Schritt 2

## 5.2 Step 2

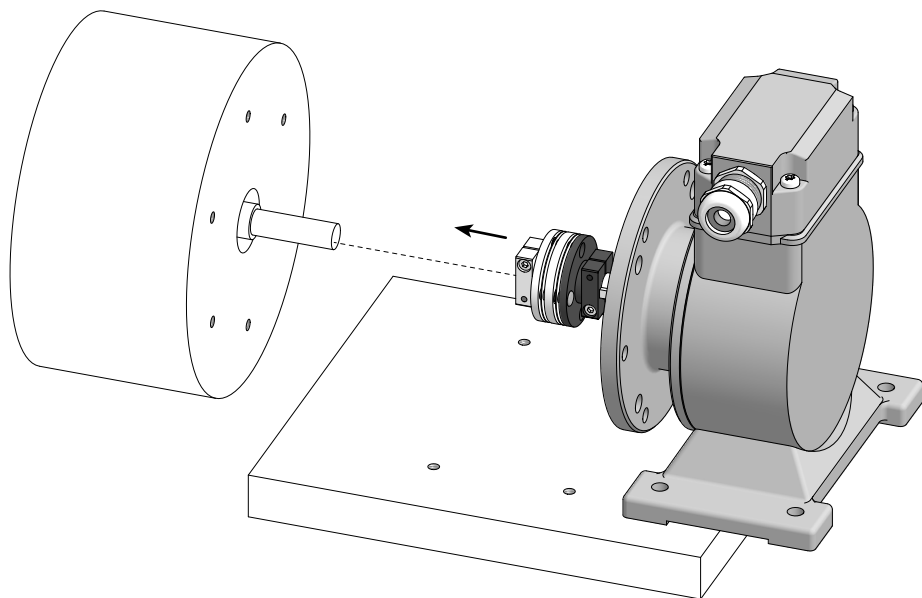

**Antriebswelle einfetten.**



**Lubricate drive shaft.**




**Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann. Rundlauffehler verursachen Vibrationen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.**




**The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.**

## 5.3 Schritt 3

## 5.3 Step 3

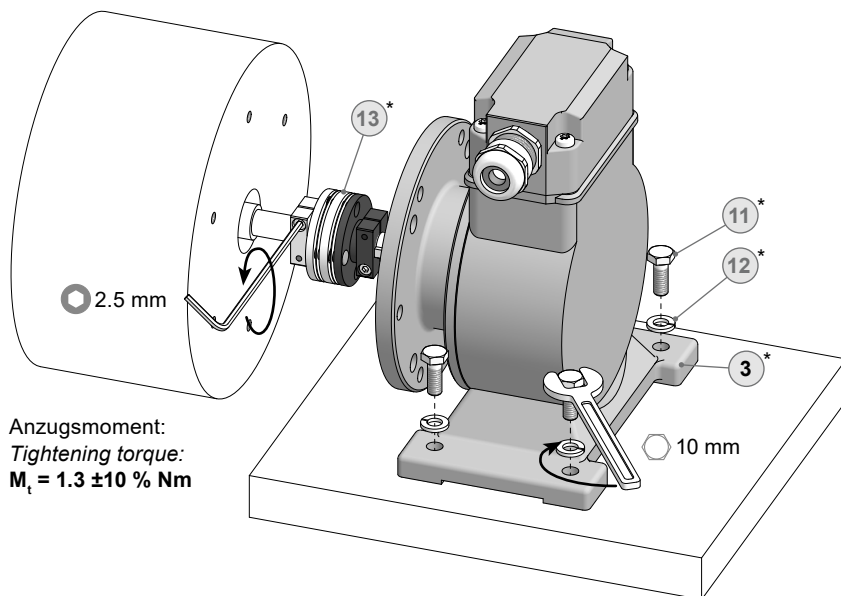

Anzugsmoment:  
Tightening torque:  
 $M_t = 1.3 \pm 10 \% \text{ Nm}$

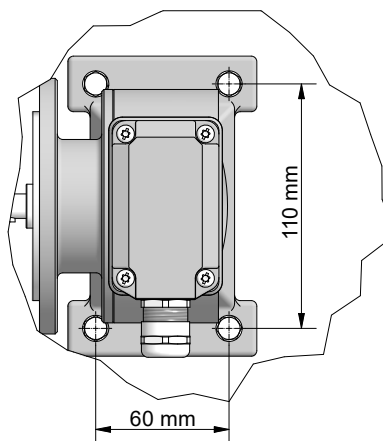

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8



**B10-Flanschmontage in Montageanleitung MB154.**



**B10 flange mounting in mounting instruction MB154.**

## 5.4


### Maximal zulässige Montagefehler unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkupplung K 35

Geräte mit Vollwelle sollten unter Verwendung der Baumer Hübner Federscheibenkupplung K 35 (Zubehör) angetrieben werden, die sich ohne axialen Druck auf die Welle schieben lässt.

## 5.4

### Maximum permissible mounting tolerance when the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling is used

Devices with a solid shaft should be driven through the Baumer Hübner K 35 spring disk coupling (accessory), that can be pushed onto the shaft without axial loading.

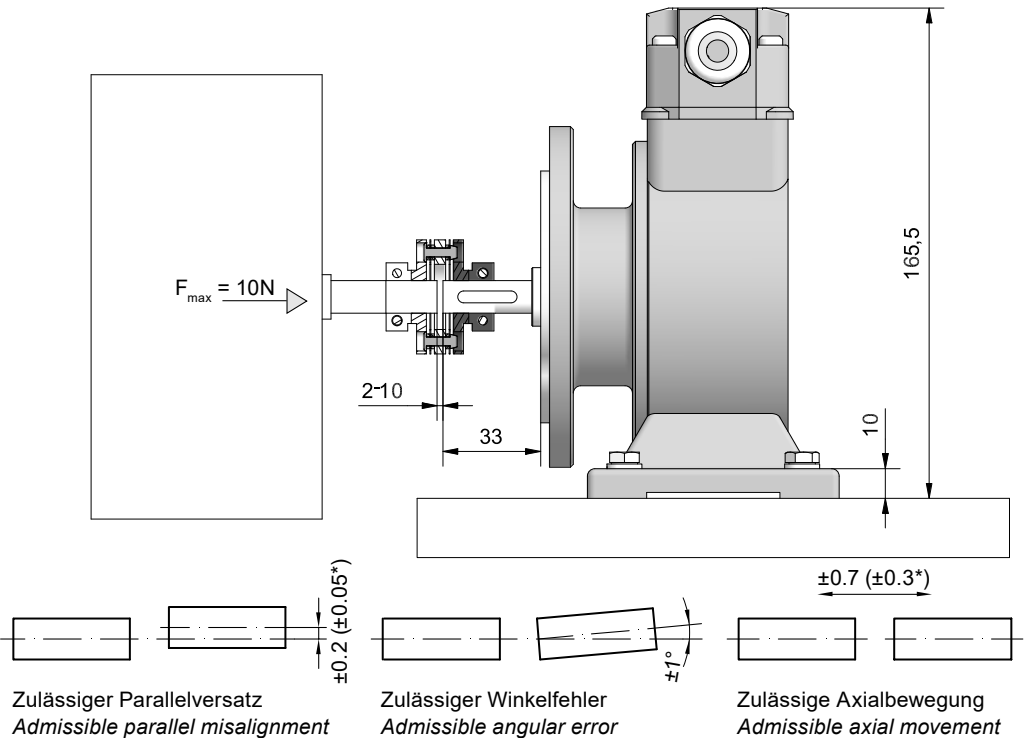

\* Mit isolierender Kunststoffnabe  
With insulated hub

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)



**Die Montage an den Antrieb muss mit möglichst geringem Winkelfehler und Parallelversatz erfolgen.**



**The device must be mounted on the drive with the least possible angular error and parallel misalignment.**



**Das harte Aufschlagen von Kuppelungsteilen auf die Welle ist wegen der Gefahr von Kugellagerbeschädigungen nicht zulässig.**



**Coupling components must not be driven onto the shaft with improper force (e. g. hammer impacts), because of the risk of damaging the ball bearings.**

### 5.5 Hinweis bei Verwendung einer Klauenkupplung (zum Beispiel „ROTEX®“)


Eine falsche Montage der Klauenkupplung führt zur Beschädigung des Gerätes.

Den korrekten Abstand der beiden Kupplungshälften, siehe unten, einhalten.

### 5.5 Note when using a jaw-type coupling (for example “ROTEX®”)

*Incorrect mounting of the jaw-type coupling can damage the device.*

*Observe the correct distance of both coupling halves, see below.*

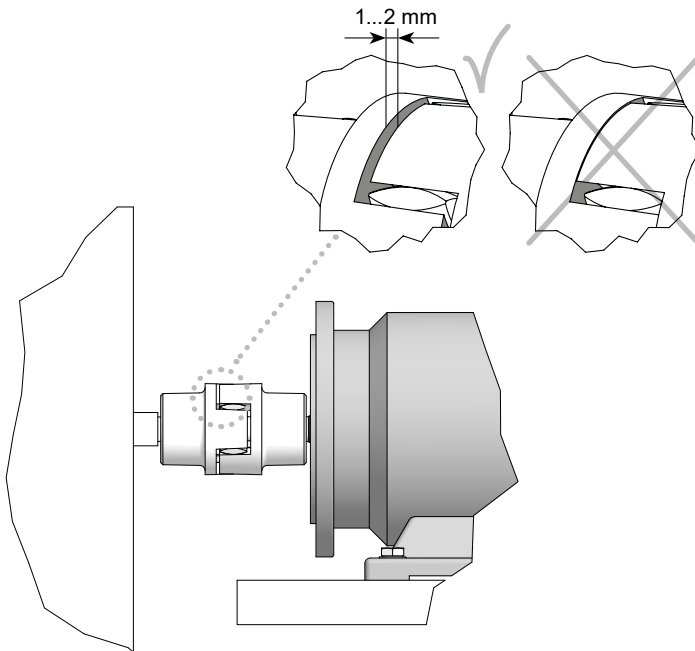


**Eine Blockung der beiden Kupplungshälften (Klauen liegen Stirn auf Stirn) ist zu vermeiden.  
Es darf kein direkter Axialschlag auf die Gerätewelle erfolgen.**



**Avoid blocking of both coupling halves (claws pressed together).  
The device shaft must not be subjected to direct axial shock.**


## 5.6 Schritt 4 - Klemmenkasten

## 5.6 Step 4 - Terminal box

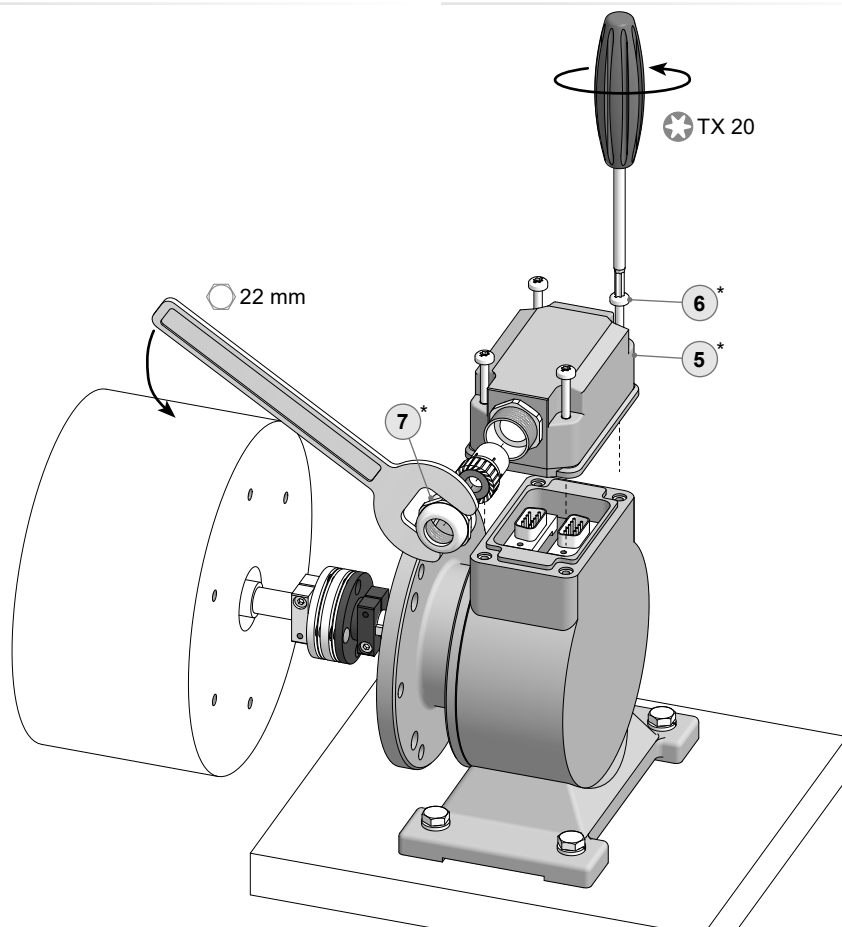

## 5.7 Schritt 5 - Klemmenkasten

## 5.7 Step 5 - Terminal box


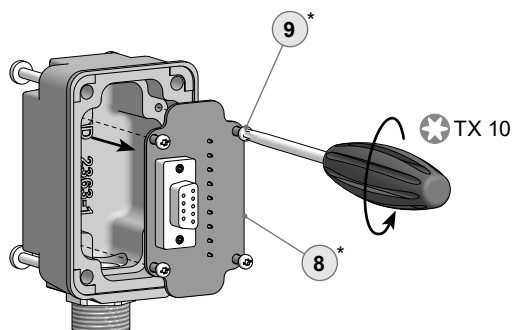


\* Siehe Seite 7  
See page 7



## 5.8 Schritt 6 und 7 - Klemmenkasten

## 5.8 Step 6 and 7 - Terminal box

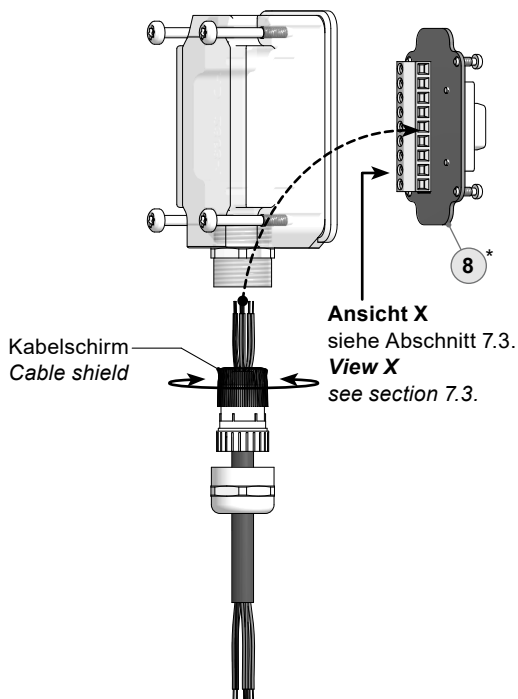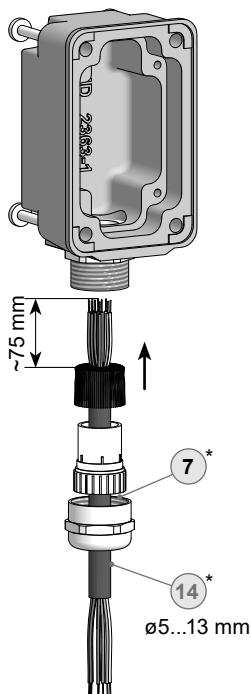

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8




**Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabel-durchmesser zu verwenden.**



**To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.**

## 5.9 Schritt 8 - Klemmenkasten

D-SUB Buchse zum Anschluss an Gerätegehäuse, siehe Abschnitt 5.10.  
*D-SUB connector (female) for connecting to device housing, see section 5.10.*

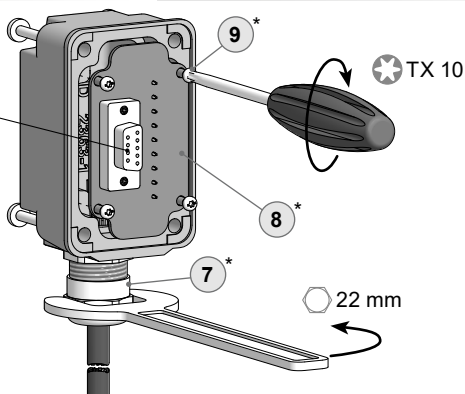

## 5.9 Step 8 - Terminal box



## 5.10 Schritt 9 - Klemmenkasten

Anzugsmoment:  
 Tightening torque:  
 $M_t = 2...3 \text{ Nm}$

## 5.10 Step 9 - Terminal box

TX 20

Großer, um 180°  
 wendbarer Klemmenkasten.  
*Big terminal box,*  
 turn by 180°.

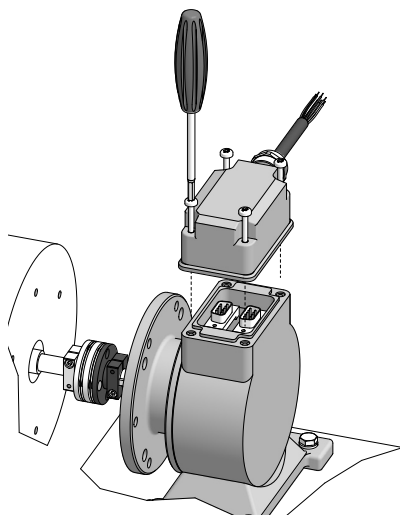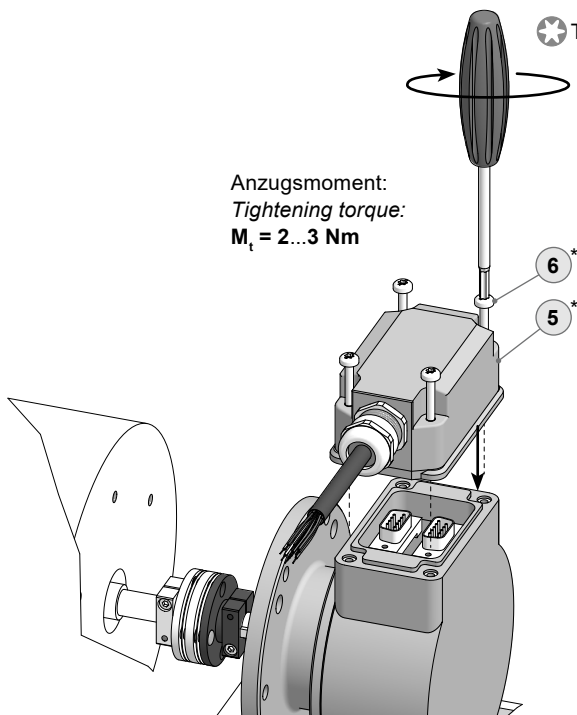

\* Siehe Seite 7  
 See page 7




**Vor der Montage des Klemmenkastendeckels prüfen, ob die Klemmenkastendeckeldichtung unbeschädigt ist.**



**Check that the seal of the terminal box is not damaged before mounting the terminal box.**

## 5.11 Montagehinweis

## 5.11 Mounting instruction

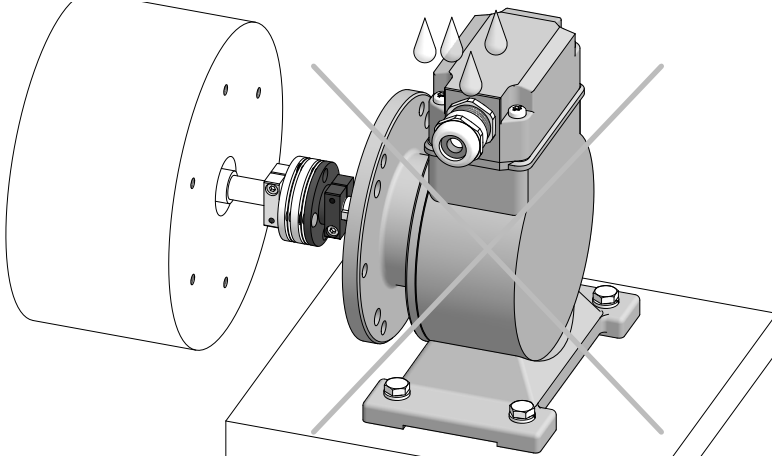

**i** Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.


**i** It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.

## 6 Abmessung

## 6 Dimension

(74601)

(74601)

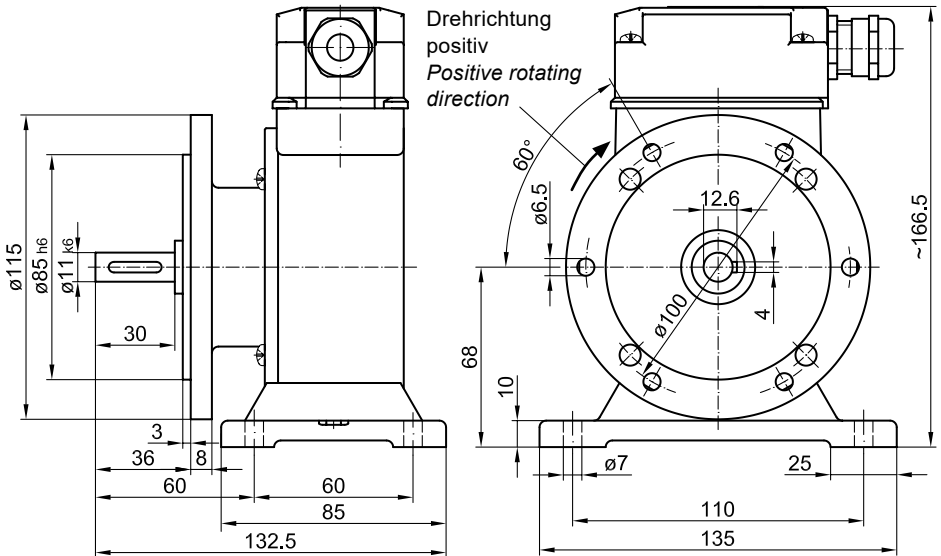


Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

**Elektrischer Anschluss****Beschreibung der Anschlüsse**

+UB; +	Betriebsspannung <i>Voltage supply</i>
⊥; ↓; GND; 0 V	Masseanschluss <i>Ground</i>
⊥; ⚡	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (housing)</i>
K1; A; A+	Ausgangssignal Kanal 1 <i>Output signal channel 1</i>
$\overline{K1}$ ; $\overline{A}$ ; A-	Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Output signal channel 1 inverted</i>
K2; B; B+	Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
$\overline{K2}$ ; $\overline{B}$ ; B-	Ausgangssignal Kanal 2 invertiert <i>Output signal channel 2 inverted</i>
K0; C; R; R+	Nullimpuls (Referenzsignal) <i>Zero pulse (reference signal)</i>
$\overline{K0}$ ; $\overline{C}$ ; $\overline{R}$ ; R-	Nullimpuls invertiert <i>Zero pulse inverted</i>


***Electrical connection******Terminal significance*****Ausgangssignale*****Output signals***

Signalfolge bei positiver  
Drehrichtung, siehe Abschnitt 6.  
*Sequence for positive rotating  
direction, see section 6.*

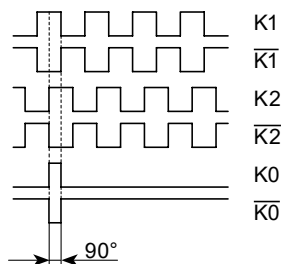

## 7.3 Klemmenbelegung

Max. 1,5 mm<sup>2</sup>  
Max. AWG 16

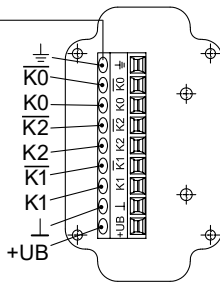**Ansicht X**

Anschlussklemmen,  
siehe Abschnitt 5.8.

**View X**

Connecting terminal,  
see section 5.8.

Zwischen  $\perp$  und  $\perp$  besteht keine Verbindung.  
There is no connection between  $\perp$  and  $\perp$ .



**Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!**

Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



**Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!**

Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

## 7.4 Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verdrilltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:

HTL: 1...3 k $\Omega$

TTL: 120  $\Omega$


## 7.4 Sensor cable HEK 8 (accessory)


**Baumer Hübner sensor cable HEK 8** is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.

Cable terminating resistance:

HTL: 1...3 k $\Omega$

TTL: 120  $\Omega$

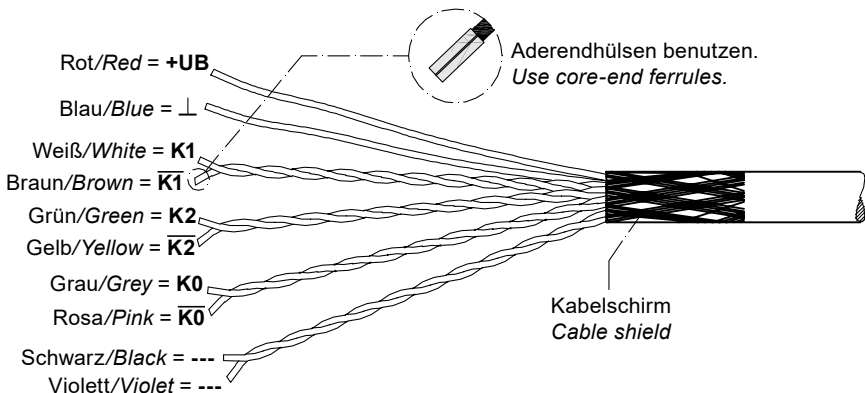


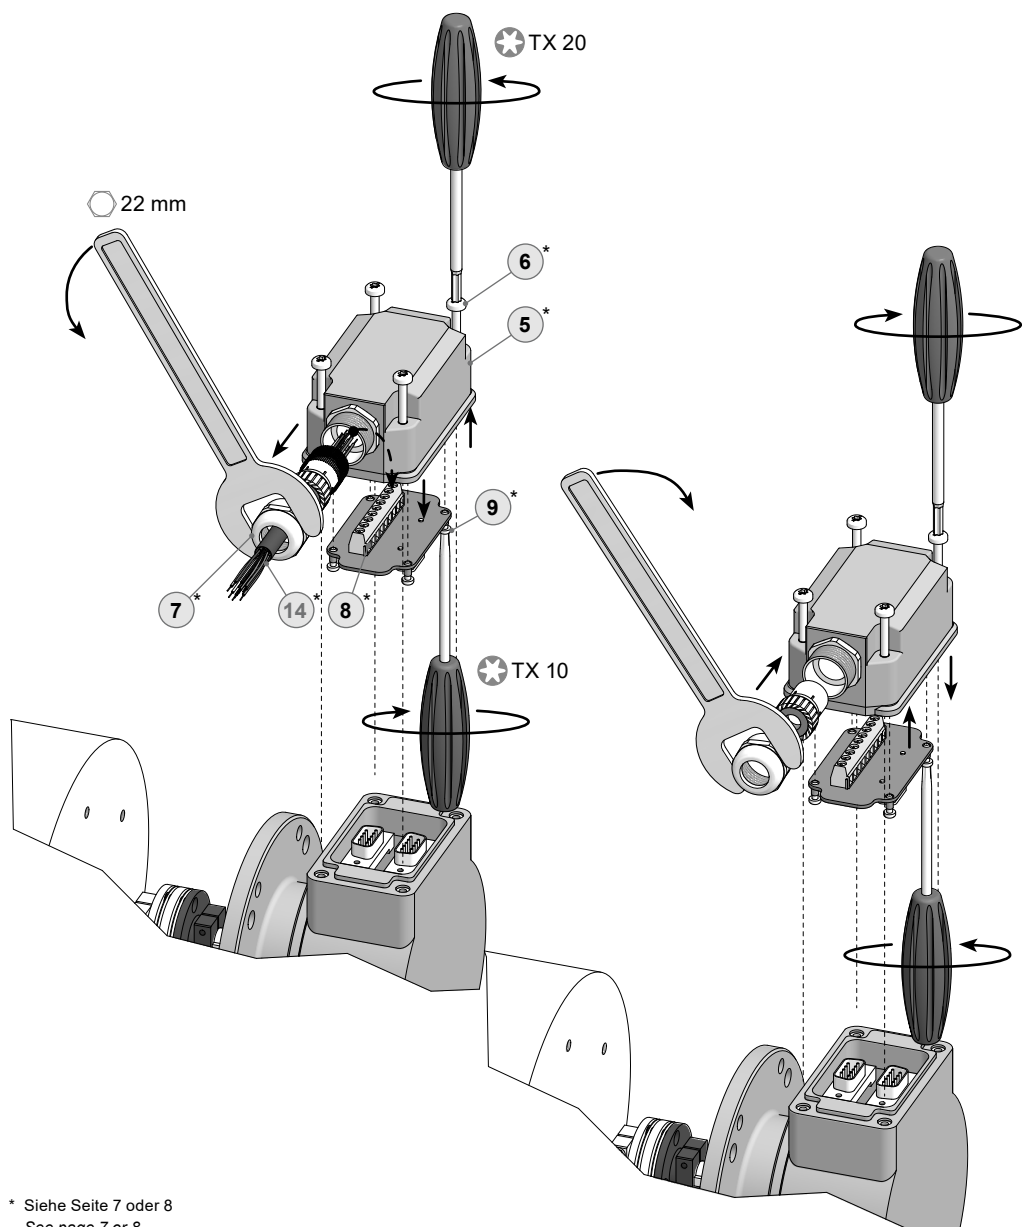

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8


## 8.2 Schritt 2

## 8.2 Step 2

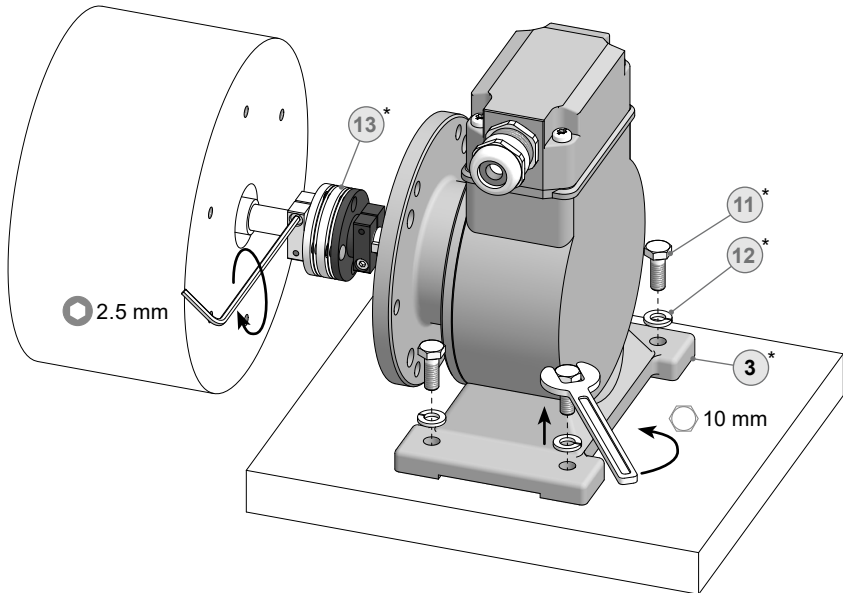

## 8.3 Schritt 3


## 8.3 Step 3

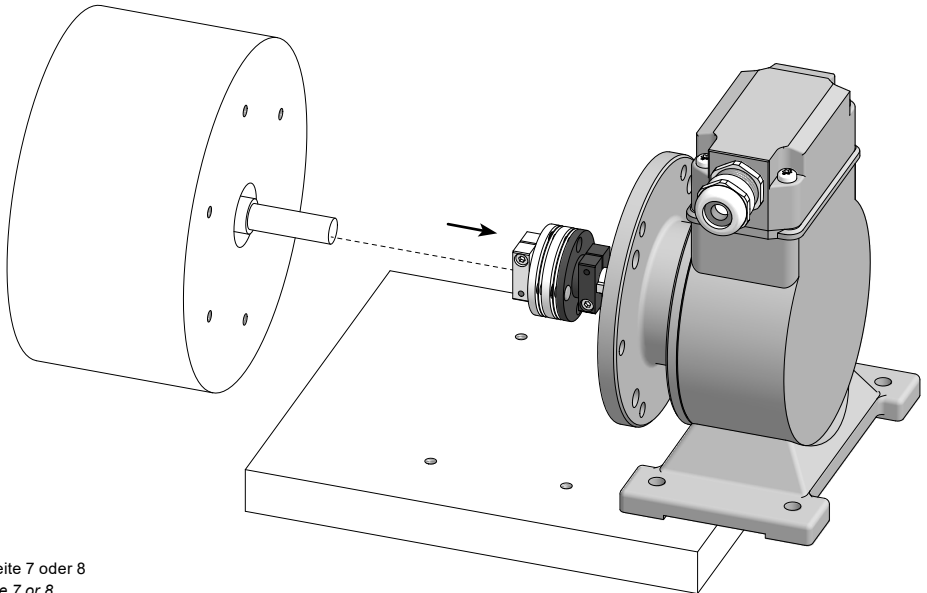

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8

## 8.4 Schritt 4

## 8.4 Step 4

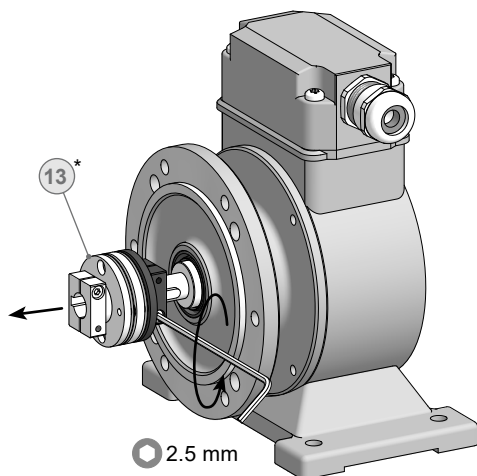

\* Siehe Seite 8  
See page 8

2.5 mm



## 9

**Zubehör**

- Federscheibenkupplung K 35 (13)\*
- Sensorkabel für Drehgeber HEK 8 (14)\*
- Werkzeugset:  
Bestellnummer 11068265 (15)\*
- Digital-Konverter  
HEAG 151 - HEAG 154
- LWL-Übertrager  
HEAG 171 - HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter  
DS 93
- HENQ 1100  
Prüfgerät für Drehgeber

## 9

**Accessories**

- *Spring disk coupling* K 35 (13)\*
- *Sensor cable for encoders* HEK 8 (14)\*
- *Tool kit:*  
*Order number 11068265* (15)\*
- *Digital converters*  
*HEAG 151 - HEAG 154*
- *Fiber optic links*  
*HEAG 171 - HEAG 176*
- *Digital speed switch*  
*DS 93*
- *HENQ 1100*  
*Analyzer for encoders*

\* Siehe Abschnitt 4  
See section 4

## 10 Technische Daten

### 10.1 Technische Daten - elektrisch

- Betriebsspannung: 9...30 VDC (HTL)  
9...26 VDC (TTL - Version R)  
5 VDC  $\pm 5\%$  (TTL)
- Betriebsstrom ohne Last:  $\leq 100$  mA
- Impulse pro Umdrehung: 1024...10000 (je nach Bestellung)
- Phasenverschiebung:  $90^\circ \pm 8^\circ$
- Tastverhältnis: 44...56 %
- Referenzsignal: Nullimpuls, Breite  $90^\circ$
- Abtastprinzip: Optisch
- Ausgabefrequenz:  $\leq 250$  kHz
- Ausgangssignale: K1, K2, K0 + invertierte
- Ausgangsstufen: HTL  
TTL/RS422  
(je nach Bestellung)
- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassungen: CE, UL-Zulassung / E256710

### 10.2 Technische Daten - mechanisch

- Baugröße (Flansch):  $\varnothing 115$  mm
- Wellenart:  $\varnothing 11$  mm Vollwelle
- Zulässige Wellenbelastung:  $\leq 250$  N axial,  $\leq 350$  N radial
- Flansch: EURO-Flansch B10
- Schutzart EN 60529: IP66
- Betriebsdrehzahl:  $\leq 10000$  U/min (mechanisch)
- Betriebsdrehmoment typ.: 2 Ncm
- Trägheitsmoment Rotor: 320 gcm<sup>2</sup>
- Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-Druckgusslegierung und Edelstahl  
Welle: Edelstahl
- Betriebstemperatur: -20...+85 °C  
Eingeschränkt im Ex-Bereich, siehe Abschnitt 2.
- Widerstandsfähigkeit: IEC 60068-2-6  
Vibration 10 g, 10-2000 Hz  
IEC 60068-2-27  
Schock 100 g, 11 ms
- Korrosionsschutz: IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel  
entspricht Umgebungsbedingungen C4  
nach ISO 12944-2
- Explosionsschutz: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (Gas)  
II 3a D Ex tc IIIC T135°C Dc (Staub)  
(nur bei Option ATEX)
- Anschluss: Klemmenkasten
- Masse ca.: 2 kg

## 10 Technical data

### 10.1 Technical data - electrical ratings

• Voltage supply:	9...30 VDC (HTL) 9...26 VDC (TTL - version R) 5 VDC $\pm 5\%$ (TTL)
• Consumption w/o load:	$\leq 100$ mA
• Pulses per revolution:	1024...10000 (as ordered)
• Phase shift:	$90^\circ \pm 8^\circ$
• Duty cycle:	46...56 %
• Reference signal:	Zero pulse, width $90^\circ$
• Sensing method:	Optical
• Output frequency:	$\leq 250$ kHz
• Output signals:	K1, K2, K0 + inverted
• Output stages:	HTL TTL/RS422 (as ordered)
• Interference immunity:	EN 61000-6-2
• Emitted interference:	EN 61000-6-3
• Approvals:	CE, UL approval / E256710

### 10.2 Technical data - mechanical design

• Size (flange):	$\varnothing 115$ mm
• Shaft type:	$\varnothing 11$ mm solid shaft
• Admitted shaft load:	$\leq 250$ N axial, $\leq 350$ N radial
• Flange:	EURO flange B10
• Protection EN 60529:	IP66
• Operating speed:	$\leq 10000$ rpm (mechanical)
• Operating torque typ.:	2 Ncm
• Rotor moment of inertia:	320 gcm <sup>2</sup>
• Materials:	Housing: aluminium die-cast alloy and stainless steel Shaft: stainless steel
• Operating temperature:	-20...+85 °C Restricted in potentially explosive environments, see section 2.
• Resistance:	IEC 60068-2-6 Vibration 10 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Shock 100 g, 11 ms
• Corrosion protection:	IEC 60068-2-52 Salt mist complies to ambient conditions C4 according to ISO 12944-2
• Explosion protection:	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc (gas) II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc (dust) (only with option ATEX)
• Connection:	Terminal box
• Weight approx.:	2 kg



# Baumer

**Baumer Hübner GmbH**

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Version:  
74601