




Baumer

Passion for Sensors

## Montage- und Betriebsanleitung *Mounting and operating instructions*

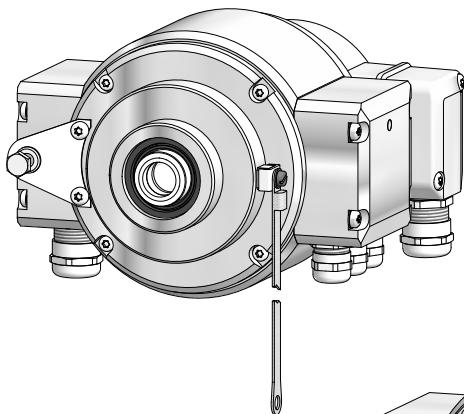


PROFI<sup>®</sup>  
IBUS

CANopen

DeviceNet™

SSI

SAFETY<sup>®</sup>

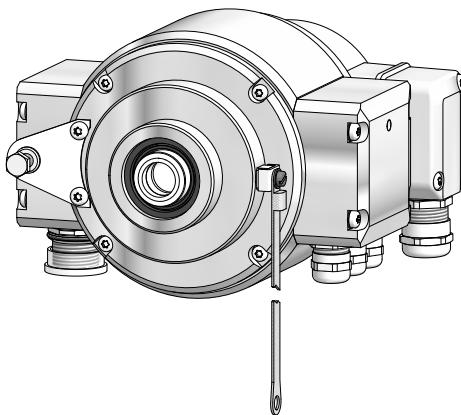

## HMG 11 + FSL

### Kombination

Absoluter Drehgeber mit integriertem  
mechanischen Fliehkraftschalter

### Combination

*Absolute encoder with integrated  
mechanical centrifugal switch*

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Hinweise .....	1
2	Sicherheitshinweise .....	3
3	Vorbereitung .....	5
4	<b>Montage</b>	11
4.1	Schritt 1 .....	11
4.2	Schritt 2 .....	11
4.3	Schritt 3 - Einseitig offene Hohlwelle .....	12
4.4	Schritt 3 - Konuswelle .....	13
4.5	Schritt 4 .....	14
4.6	Schritt 5 .....	14
4.7	Schritt 6 - Drehmomentstütze .....	15
4.8	Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern .....	16
4.9	Schritt 7 .....	17
4.10	Montagehinweis .....	18
5	<b>Abmessungen</b> .....	19
5.1	Profibus (CANopen®, DeviceNet) .....	19
5.2	SSI/Iinkremental .....	20
5.3	Profibus (CANopen®, DeviceNet) redundant .....	21
5.4	SSI/Iinkremental redundant .....	22
5.5	Profibus (CANopen®, DeviceNet) und SSI/Iinkremental .....	23
6	<b>Elektrischer Anschluss</b> .....	24
6.1	Profibus DP V0 .....	24
6.1.1	Kabelanschluss .....	24
6.1.2	Klemmenbelegung und Schalterstellung .....	25
6.1.3	Funktionen .....	26
6.2	CANopen® .....	27
6.2.1	Kabelanschluss .....	27
6.2.2	Klemmenbelegung und Schalterstellung .....	28
6.2.3	Funktionen .....	29
6.3	DeviceNet .....	30
6.3.1	Kabelanschluss .....	30
6.3.2	Klemmenbelegung und Schalterstellung .....	31
6.3.3	Funktionen .....	32
6.4	SSI/Iinkremental .....	33
6.4.1	Mit Anschlussklemmen .....	33
6.4.2	Mit Flanschdose und Rundsteckverbinder .....	35
6.4.3	Ausgangssignale .....	37
6.5	FSL .....	38
6.5.1	Kabelanschluss .....	38
6.5.2	Klemmenbelegung .....	38
6.6	Sensorkabel HEK 8 (Zubehör) .....	39
7	<b>Demontage</b> .....	40
8	<b>Technische Daten</b> .....	43
9	<b>Zubehör</b> .....	47

## Table of contents

<b>1</b>	<b>General notes</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Security indications</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Preparation</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Mounting</b>	<b>11</b>
	<b>4.1 Step 1</b>	<b>11</b>
	<b>4.2 Step 2</b>	<b>11</b>
	<b>4.3 Step 3 - Blind hollow shaft</b>	<b>12</b>
	<b>4.4 Step 3 - Cone shaft</b>	<b>13</b>
	<b>4.5 Step 4</b>	<b>14</b>
	<b>4.6 Step 5</b>	<b>14</b>
	<b>4.7 Step 6 - Torque arm</b>	<b>15</b>
	<b>4.8 How to prevent measurement errors</b>	<b>16</b>
	<b>4.9 Step 7</b>	<b>17</b>
	<b>4.10 Mounting instruction</b>	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Dimensions</b>	<b>19</b>
	<b>5.1 Profibus (CANopen®, DeviceNet)</b>	<b>19</b>
	<b>5.2 SSI/incremental</b>	<b>20</b>
	<b>5.3 Profibus (CANopen®, DeviceNet) redundant</b>	<b>21</b>
	<b>5.4 SSI/incremental redundant</b>	<b>22</b>
	<b>5.5 Profibus (CANopen®, DeviceNet) and SSI/incremental</b>	<b>23</b>
<b>6</b>	<b>Electrical connection</b>	<b>24</b>
	<b>6.1 Profibus DP V0</b>	<b>24</b>
	<b>6.1.1 Cable connection</b>	<b>24</b>
	<b>6.1.2 Terminal assignment and switch settings</b>	<b>25</b>
	<b>6.1.3 Functions</b>	<b>26</b>
	<b>6.2 CANopen®</b>	<b>27</b>
	<b>6.2.1 Cable connection</b>	<b>27</b>
	<b>6.2.2 Terminal assignment and switch settings</b>	<b>28</b>
	<b>6.2.3 Functions</b>	<b>29</b>
	<b>6.3 DeviceNet</b>	<b>30</b>
	<b>6.3.1 Cable connection</b>	<b>30</b>
	<b>6.3.2 Terminal assignment and switch settings</b>	<b>31</b>
	<b>6.3.3 Functions</b>	<b>32</b>
	<b>6.4 SSI/incremental</b>	<b>33</b>
	<b>6.4.1 With connecting terminal</b>	<b>33</b>
	<b>6.4.2 With flange connector and mating connector</b>	<b>35</b>
	<b>6.4.3 Output signals</b>	<b>37</b>
	<b>6.5 FSL</b>	<b>38</b>
	<b>6.5.1 Cable connection</b>	<b>38</b>
	<b>6.5.2 Terminal assignment</b>	<b>38</b>
	<b>6.6 Sensor cable HEK 8 (accessory)</b>	<b>39</b>
<b>7</b>	<b>Dismounting</b>	<b>40</b>
<b>8</b>	<b>Technical data</b>	<b>45</b>
<b>9</b>	<b>Accessories</b>	<b>47</b>

## 1 Allgemeine Hinweise

### 1.1 Zeichenerklärung:


**Gefahr**

Warnung bei möglichen Gefahren


**Hinweis zur Beachtung**

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes


**Information**

Empfehlung für die Gerätetypenhandhabung

### 1.2

Die **Kombination HOG 11 + FSL** ist ein opto-elektronisches **Präzisionsmessgerät** und ein mechanisch wirkendes **Schaltgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

### 1.3

Die zu erwartende **Lebensdauer** des Gerätes hängt von den **Kugellagern** ab, die mit einer Dauerschmierung ausgestattet sind.

### 1.4



Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -15 °C bis +70 °C.

### 1.5



Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen -20 °C bis +85 °C, am Gehäuse gemessen.

### 1.6

**CE** EU-Konformitätserklärung gemäß den europäischen Richtlinien.

### 1.7

Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

### 1.8

**Wartungsarbeiten** sind nicht erforderlich. Das Gerät darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben geöffnet werden. **Reparaturen**, die ein vollständiges Öffnen des Gerätes erfordern, sind ausschließlich vom **Hersteller** durchzuführen. Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.

### 1.9

Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

### 1.10

**Entsorgung (Umweltschutz):**

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe [www.baumer.com](http://www.baumer.com).


**Achtung!**

Beschädigung des auf dem Gerät befindlichen Siegels



führt zu Gewährleistungsverlust.



## 1 General notes

### 1.1 Symbol guide:


**Danger**

Warnings of possible danger


**General information for attention**

Informations to ensure correct device operation


**Information**

Recommendation for device handling

**1.2** The **combination HOG 11 + FSL** is an opto electronic **precision measurement device** and a mechanically operated **switching device** which must be handled with care by skilled personnel only.

**1.3** The expected **service life** of the device depends on the **ball bearings**, which are equipped with a permanent lubrication.

**1.4**  The **storage temperature range** of the device is between -15 °C and +70 °C.

**1.5**  The **operating temperature range** of the device is between -20 °C and +85 °C, measured at the housing.

**1.6**  **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.

**1.7** We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

**1.8** **Maintenance work** is not necessary. The device may be only opened as described in this instruction. **Repair work** that requires opening the device completely must be carried out by the **manufacturer**. Alterations of the device are not permitted.

**1.9** In the event of **queries or subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

**1.10**


**Disposal (environmental protection):**

Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see [www.baumer.com](http://www.baumer.com).


**Warning!**

Damaging the seal



on the device invalidates warranty.





## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

### 2.2 Zerstörungsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Die elektronischen Bauteile im Gerät sind empfindlich gegen hohe Spannungen.

- Steckkontakte und elektronische Komponenten nicht berühren.
- Ausgangsklemmen vor Fremdspannungen schützen.
- Maximale Betriebsspannung nicht überschreiten.

### 2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

Eine starre Befestigung kann zu Überlastung durch Zwangskräfte führen.

- Die Beweglichkeit des Gerätes niemals einschränken. Unbedingt die Montagehinweise beachten.
- Die vorgegebenen Abstände und/oder Winkel unbedingt einhalten.

### 2.4 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden. Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

### 2.5 Zerstörungsgefahr durch Verschmutzung

Schmutz kann im Gerät zu Kurzschlüssen und zur Beschädigung der Abtastung führen.

- Während aller Arbeiten am Gerät auf absolute Sauberkeit achten.
- Niemals Öl oder Fett in das Innere des Gerätes gelangen lassen.

### 2.6 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können die Abtastung und die Kugellager beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

### 2.7 Explosionsgefahr

Das Gerät nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.

## 2 Security indications



### 2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

### 2.2 Risk of destruction due to electrostatic charge

Electronic parts contained in the device are sensitive to high voltages.

- Do not touch plug contacts or electronic components.
- Protect output terminals against external voltages.
- Do not exceed maximum voltage supply.

### 2.3 Risk of destruction due to mechanical overload

Rigid mounting may give rise to constraining forces.

- Never restrict the freedom of movement of the device. The mounting instructions must be followed.
- It is essential that the specified clearances and/or angles are observed.

### 2.4 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- Never use force. Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

### 2.5 Risk of destruction due to contamination

Dirt penetrating inside the device can cause short circuits and damage the sensing system.

- Absolute cleanliness must be maintained when carrying out any work on the device.
- Never allow lubricants to penetrate the device.

### 2.6 Risk of destruction due to adhesive fluids


Adhesive fluids can damage the sensing system and the ball bearings. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.

### 2.7 Explosion risk

Do not use the device in areas with explosive and/or highly inflammable materials. They may explode and/or catch fire by possible spark formation.

### 3 Vorbereitung


#### 3.1 Lieferumfang Grundgerät

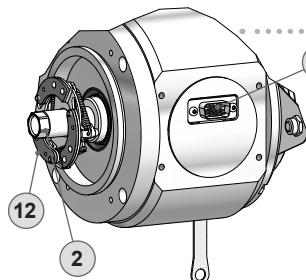

- ① Gehäuse HMG 11
- ② Einseitig offene Hohlwelle mit Schlüsselfläche SW 13
- ③ Spannelement
- ④ Stützblech für Drehmomentstütze
- ⑤ Sechskantschraube M<sup>6</sup>×18 mm, ISO 4017 (A2), SW 10 mm
- ⑥ Scheibe B6,4, ISO 7090 (A2)
- ⑦ Selbstsichernde Mutter M<sup>6</sup>, ISO 10511 (A2), SW 10 mm
- ⑧ Erdungsband, Länge ~230 mm
- ⑨ D-SUB Stecker am Gerätegehäuse
- ⑨\* Zweiter D-SUB Stecker, je nach Version, am Gerätegehäuse
- ⑩ Gehäuse FSL
- ⑪ Torxschraube M4x10 mm
- ⑫ Rotor FSL
- ⑬ Klemmenkastendeckel FSL
- ⑭ Torx-/Schlitzschraube M<sup>4</sup>×32 mm
- ⑮ Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel ø5...13 mm
- ⑯ Anschlussklemmen FSL, siehe Abschnitt 6.5.2.

### 3 Preparation


#### 3.1 Scope of delivery of the basic device

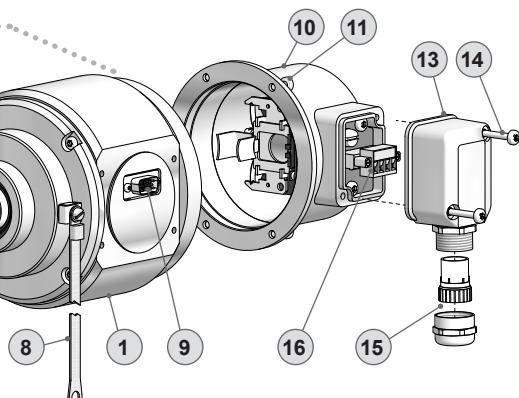

- ① Housing HMG 11
- ② Blind hollow shaft with spanner flat 13 a/f
- ③ Clamping element
- ④ Support plate for torque arm
- ⑤ Hexagon screw M6x18 mm, ISO 4017 (A2), 10 mm a/f
- ⑥ Washer B6.4, ISO 7090 (A2)
- ⑦ Self-locking nut M6, ISO 10511 (A2), 10 mm a/f
- ⑧ Earthing strap, length ~230 mm
- ⑨ D-SUB connector (male) on the device housing
- ⑨\* Second D-SUB connector (male), depending on version, on the device housing
- ⑩ Housing FSL
- ⑪ Torx screw M4x10 mm
- ⑫ Rotor FSL
- ⑬ Terminal box cover FSL
- ⑭ Torx/slotted screw M4x32 mm
- ⑮ Cable gland M20x1.5 for cable ø5...13 mm
- ⑯ Connecting terminal FSL, see section 6.5.2.

### 3.2 Lieferumfang Profibus-Haube

### 3.2 Scope of delivery of the profibus cover

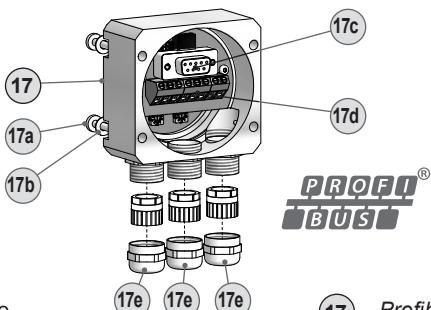


- 17 Profibus-Haube
- 17a Torx-/Schlitzschraube M<sup>4</sup>×32 mm (A2)
- 17b Scheibe A4, DIN 137 (A2)
- 17c D-SUB Buchse 9-polig zum Anschluss an D-SUB Stecker 9-polig am Gerätgehäuse
- 17d Anschlussklemmen, siehe Abschnitt 6.1.2.
- 17e Kabelverschraubung M16x1,5 für Kabel ø5...9 mm

- 17 Profibus cover
- 17a Torx/slotted screw M4x32 mm (A2)
- 17b Washer A4, DIN 137 (A2)
- 17c D-SUB connector (female) 9-pin for connection to the D-SUB connector (male) 9-pin on the device housing
- 17d Connecting terminal, see section 6.1.2.
- 17e Cable gland M16x1,5 for cable ø5...9 mm

### 3.3 Lieferumfang CANopen®-Haube

### 3.3 Scope of delivery of the CANopen® cover

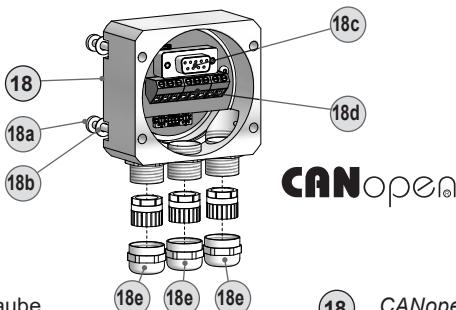

- 18 CANopen®-Haube
- 18a Torx-/Schlitzschraube M<sup>4</sup>×32 mm (A2)
- 18b Scheibe A4, DIN 137 (A2)
- 18c D-SUB Buchse 9-polig zum Anschluss an D-SUB Stecker 9-polig am Gerätgehäuse
- 18d Anschlussklemmen, siehe Abschnitt 6.2.2.
- 18e Kabelverschraubung M16x1,5 für Kabel ø5...9 mm


- 18 CANopen® cover
- 18a Torx/slotted screw M4x32 mm (A2)
- 18b Washer A4, DIN 137 (A2)
- 18c D-SUB connector (female) 9-pin for connection to the D-SUB connector (male) 9-pin on the device housing
- 18d Connecting terminal, see section 6.2.2.
- 18e Cable gland M16x1,5 for cable ø5...9 mm

## 3.4

## Lieferumfang DeviceNet-Haube

## 3.4


## Scope of delivery of the DeviceNet cover

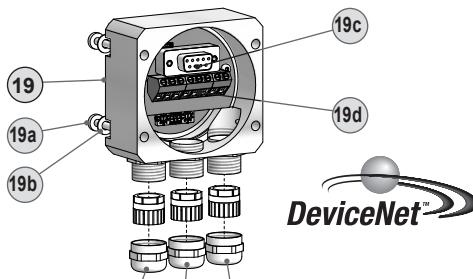

- 19** DeviceNet-Haube
- 19a** Torx-/Schlitzschraube M<sup>4</sup> x 32 mm (A2)
- 19b** Scheibe A4, DIN 137 (A2)
- 19c** D-SUB Buchse 9-polig zum Anschluss an D-SUB Stecker 9-polig am Gerätegehäuse
- 19d** Anschlussklemmen, siehe Abschnitt 6.3.2.
- 19e** Kabelverschraubung M16x1,5 für Kabel ø5...9 mm

- 19** DeviceNet cover
- 19a** Torx/slotted screw M4x32 mm (A2)
- 19b** Washer A4, DIN 137 (A2)
- 19c** D-SUB connector (female) 9-pin for connection to the D-SUB connector (male) 9-pin on the device housing
- 19d** Connecting terminal, see section 6.3.2.
- 19e** Cable gland M16x1,5 for cable ø5...9 mm


### 3.5 Lieferumfang SSI-Haube mit Anschlussklemmen

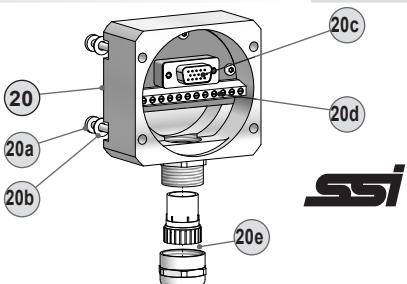

### 3.5 Scope of delivery of the SSI cover with connecting terminal

- (20) SSI-Haube
- (20a) Torx-/Schlitzschraube M<sup>4</sup> x 32 mm (A2)
- (20b) Scheibe A4, DIN 137 (A2)
- (20c) D-SUB Buchse 15-polig zum Anschluss an D-SUB Stecker 15-polig am Gerätgehäuse
- (20d) Anschlussklemmen, siehe Abschnitt 6.4.1.2.
- (20e) Kabelverschraubung M20x1,5 für Kabel Ø5...13 mm, siehe Abschnitt 6.4.1.

### 3.6 Lieferumfang SSI-Haube mit Flanschdose und Rundsteckverbinder

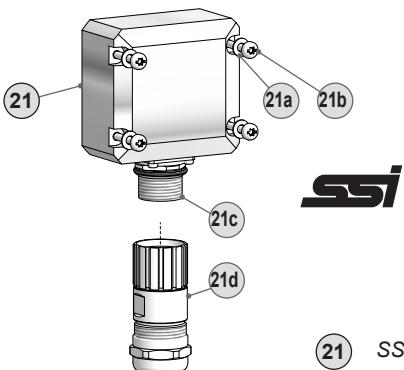


### 3.6 Scope of delivery of the SSI cover with flange connector and mating connector


- (21) SSI-Haube
- (21a) Torx-/Schlitzschraube M<sup>4</sup> x 32 mm (A2)
- (21b) Scheibe A4, DIN 137 (A2)
- (21c) Flanschdose M23, 12-polig, siehe Abschnitt 6.4.2.
- (21d) Rundsteckverbinder, siehe Abschnitt 6.4.2.

- (21) SSI cover
- (21a) Torx/slotted screw M4x32 mm (A2)
- (21b) Washer A4, DIN 137 (A2)
- (21c) Flange connector M23, 12-pin, see section 6.4.2.
- (21d) Mating connector, see section 6.4.2.

## 3.7

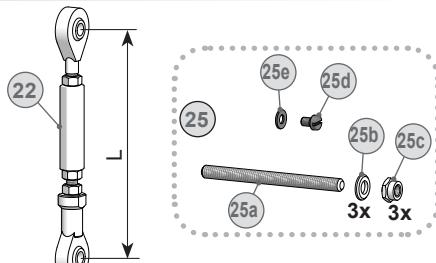**Zur Montage erforderlich  
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

## 3.7

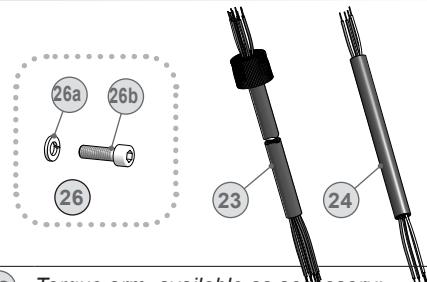**Required for mounting  
(not included in scope of delivery)**

**(22)** Drehmomentstütze, als Zubehör erhältlich:  
Bestellnummer Länge L, Version

11043628	67...70 mm, Standard
11004078	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , Standard
11002915	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , Standard
11054917	67...70 mm, isoliert
11072795	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , isoliert
11082677	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , isoliert
11054918	67...70 mm, rostfrei
11072787	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , rostfrei
11072737	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , rostfrei

**(22)** Torque arm, available as accessory:  
Order number Length L, version

11043628	67...70 mm, standard
11004078	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , standard
11002915	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , standard
11054917	67...70 mm, insulated
11072795	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , insulated
11082677	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , insulated
11054918	67...70 mm, stainless steel
11072787	125 ( $\pm 5$ ) mm <sup>1)</sup> , stainless
11072737	440 (+20/-15) mm <sup>2)</sup> , stainless

**(23)** Sensorkabel HEK 8,  
als Zubehör erhältlich, siehe Abschnitt 6.6.

**(23)** Sensor cable HEK 8,  
available as accessory, see section 6.6.

**(24)** Anschlusskabel für FSL

**(24)** Connecting cable for FSL

**(25)** Montageset als Zubehör erhältlich:  
Bestellnummer 11077197, bestehend aus:

**(25)** Mounting kit available as accessory:  
Order number 11077197, including:

**(25a)** Gewindestange M6 (1.4104), Länge variabel  
( $\leq 210$  mm)

**(25a)** Thread rod M6 (1.4104), length variable  
( $\leq 210$  mm)

**(25b)** Scheibe B6,4, ISO 7090 (A2)

**(25b)** Washer B6.4, ISO 7090 (A2)

**(25c)** Selbstsichernde Mutter M6,  
ISO 10511 (A2), SW 10 mm

**(25c)** Self-locking nut M6,  
ISO 10511 (A2), 10 mm a/f

**(25d)** Zylinderschraube M6x8, ISO 1207 (Ms)  
für Erdungsband

**(25d)** Cylinder screw M6x8, ISO 1207 (Ms)  
for earthing strap

**(25e)** Scheibe B6,4, ISO 7090 (Ms)  
für Erdungsband

**(25e)** Washer B6.4, ISO 7090 (Ms)  
for earthing strap

**(26)** Montage-/Demontageset als Zubehör erhältlich:  
Bestellnummer 11077087, bestehend aus:

**(26)** Mounting/dismounting kit available as accessory:  
Order number 11077087, including:

**(26a)** Federring 6, DIN 7980

**(26a)** Spring washer 6, DIN 7980

**(26b)** Zylinderschraube M6x30, ISO 4762 (A2)

**(26b)** Cylinder screw M6x30, ISO 4762 (A2)


<sup>1)</sup> Kürzbar auf  $\geq 71$  mm

<sup>1)</sup> Can be shortened to  $\geq 71$  mm

<sup>2)</sup> Kürzbar auf  $\geq 131$  mm

<sup>2)</sup> Can be shortened to  $\geq 131$  mm

**3.8 Zur Demontage erforderlich  
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

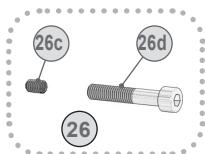

**3.8 Required for dismounting  
(not included in scope of delivery)**

**26** Montage-/Demontageset als Zubehör erhältlich:  
Bestellnummer 11077087, bestehend aus:

**26c** Gewindestift M6x10, ISO 7436 (5,8 Vzk)

**26d** Zylinderschraube M8x45, ISO 4762 (A2)

**26** Mounting/dismounting kit available as accessory:  
Order number 11077087, including:

**26c** Setscrew M6x10, ISO 7436 (5.8 Vzk)

**26d** Cylinder screw M8x45, ISO 4762 (A2)

**3.9 Erforderliches Werkzeug  
(nicht im Lieferumfang enthalten)**

 5 und 6 mm

 1,6x8,0 mm und 0,8x4 mm

 10 (2x), 13 und 22 mm (24 und 27 mm<sup>3</sup>)

 TX 10, TX 20

<sup>3)</sup> SSI/Inkremental mit Rundsteckverbinder

**3.9 Required tools  
(not included in scope of delivery)**

 5 und 6 mm

 1.6x8.0 mm and 0.8x4 mm

 10 (2x), 13 and 22 mm (24 und 27 mm<sup>3</sup>)


 TX 10, TX 20

<sup>3)</sup> SSI/incremental with mating connector

**27** Werkzeugset als Zubehör erhältlich:  
Bestellnummer 11068265


## 4 Montage

### 4.1 Schritt 1

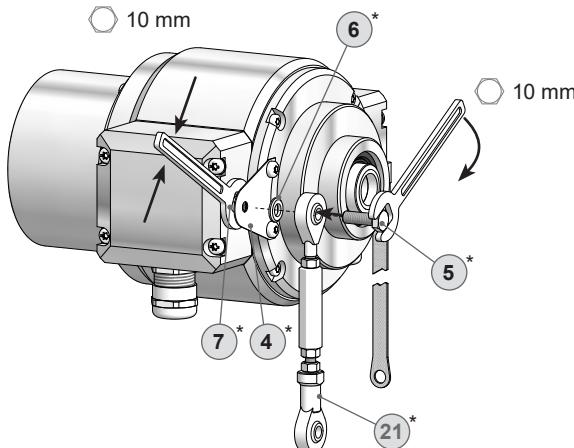

### 4.2 Schritt 2


### 4.2 Step 2

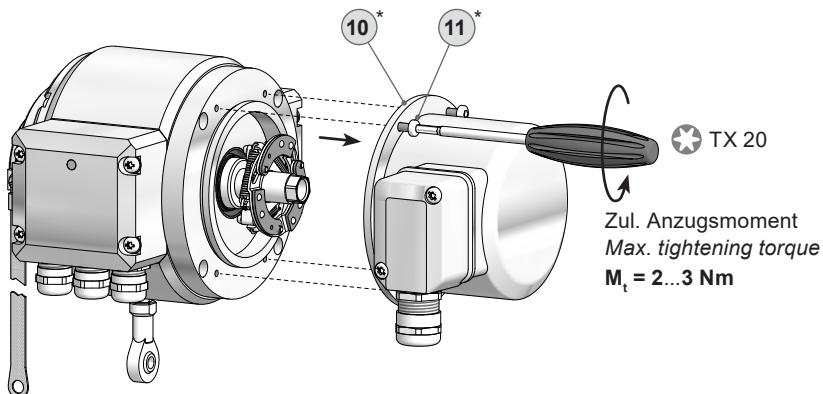

\* Siehe Seite 5 oder 9  
See page 5 or 9

## 4.3 Schritt 3 - Einseitig offene Hohlwelle

## 4.3 Step 3 - Blind hollow shaft

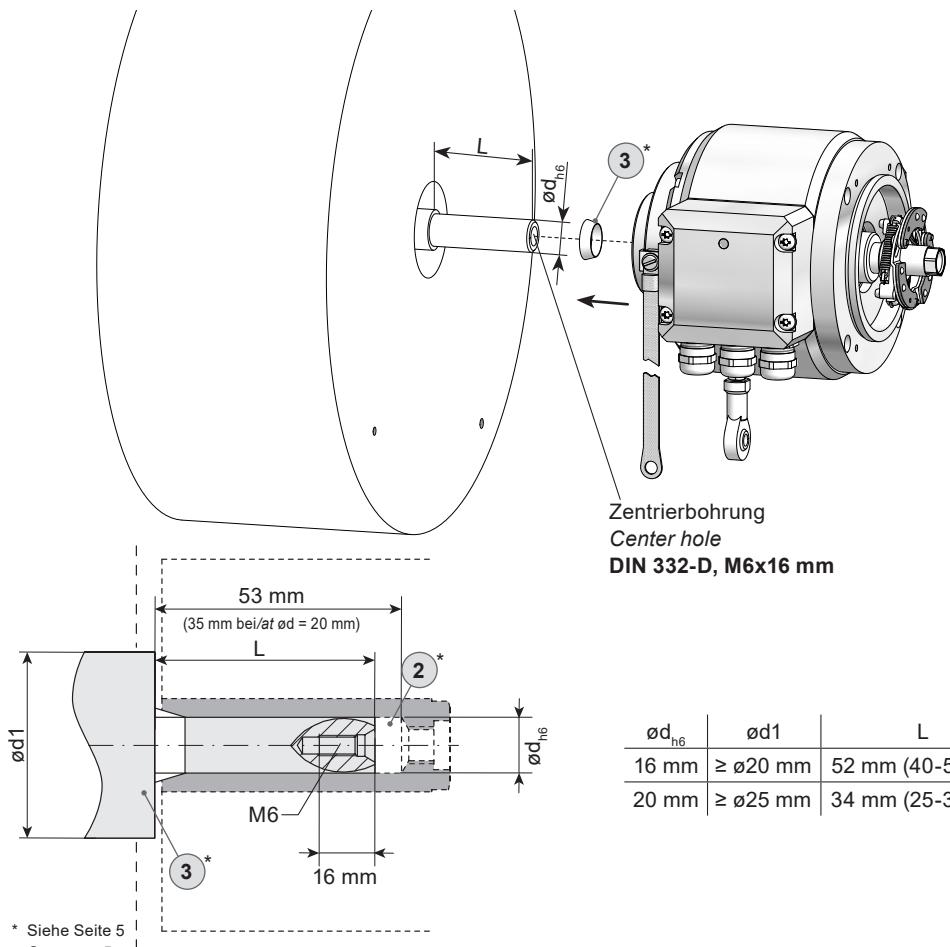

Antriebswelle einfetten.



Lubricate drive shaft.



Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauffehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 4.8. Rundlauffehler verursachen Vibratior-nen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.




The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error, see section 4.8. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the device.

## 4.4

## Schritt 3 - Konuswelle

## 4.4

## Step 3 - Cone shaft

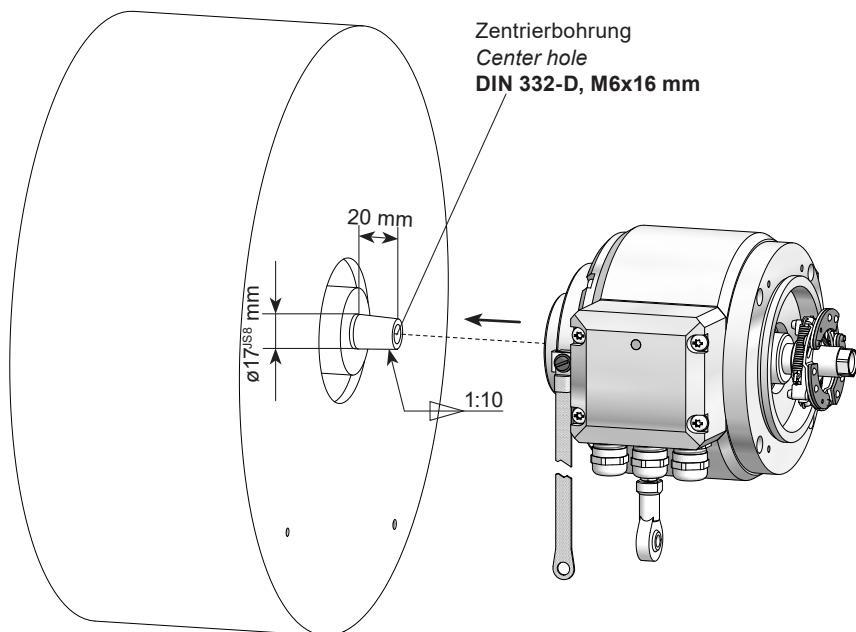

Antriebswelle einfetten.



Lubricate drive shaft.




Die Antriebswelle sollte einen möglichst kleinen Rundlauf Fehler aufweisen, da dieser zu einem Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 4.8. Rundlauf Fehler verursachen Vibratoinen, die die Lebensdauer des Gerätes verkürzen können.



The drive shaft should have as less runout as possible because this can otherwise result in an angle error, see section 4.8. Runouts can cause vibrations, which can shorten the service life of the combination.


## 4.5 Schritt 4

## 4.5 Step 4

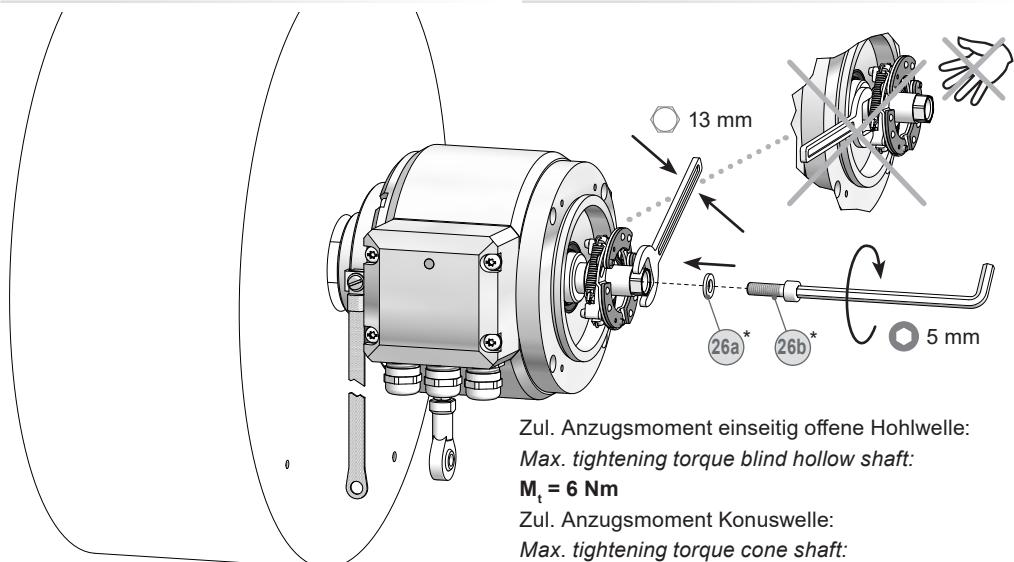

## 4.6 Schritt 5


## 4.6 Step 5

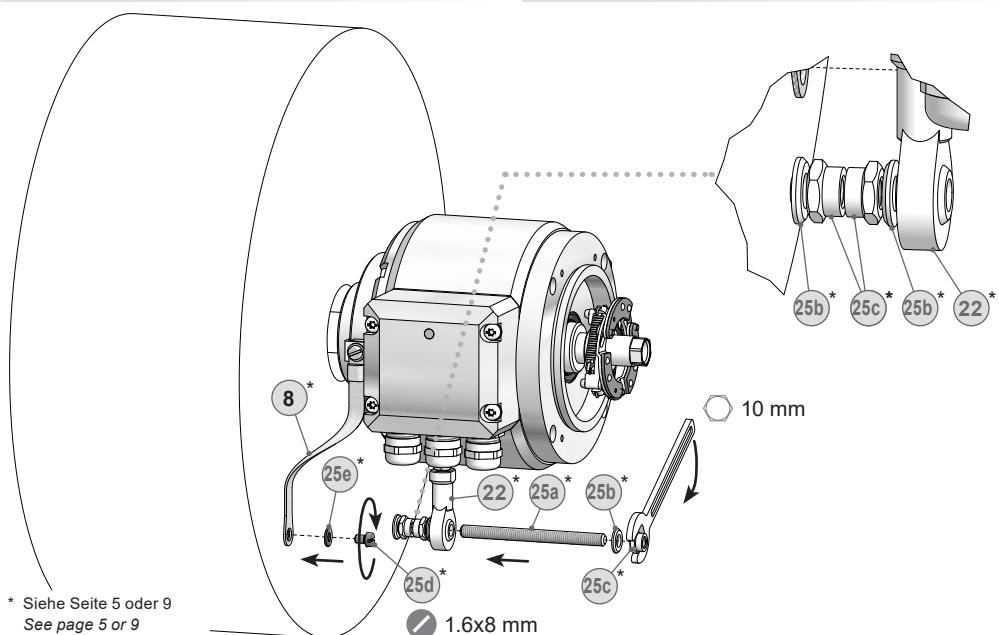

4.7

**Schritt 6 - Drehmomentstütze**

4.7

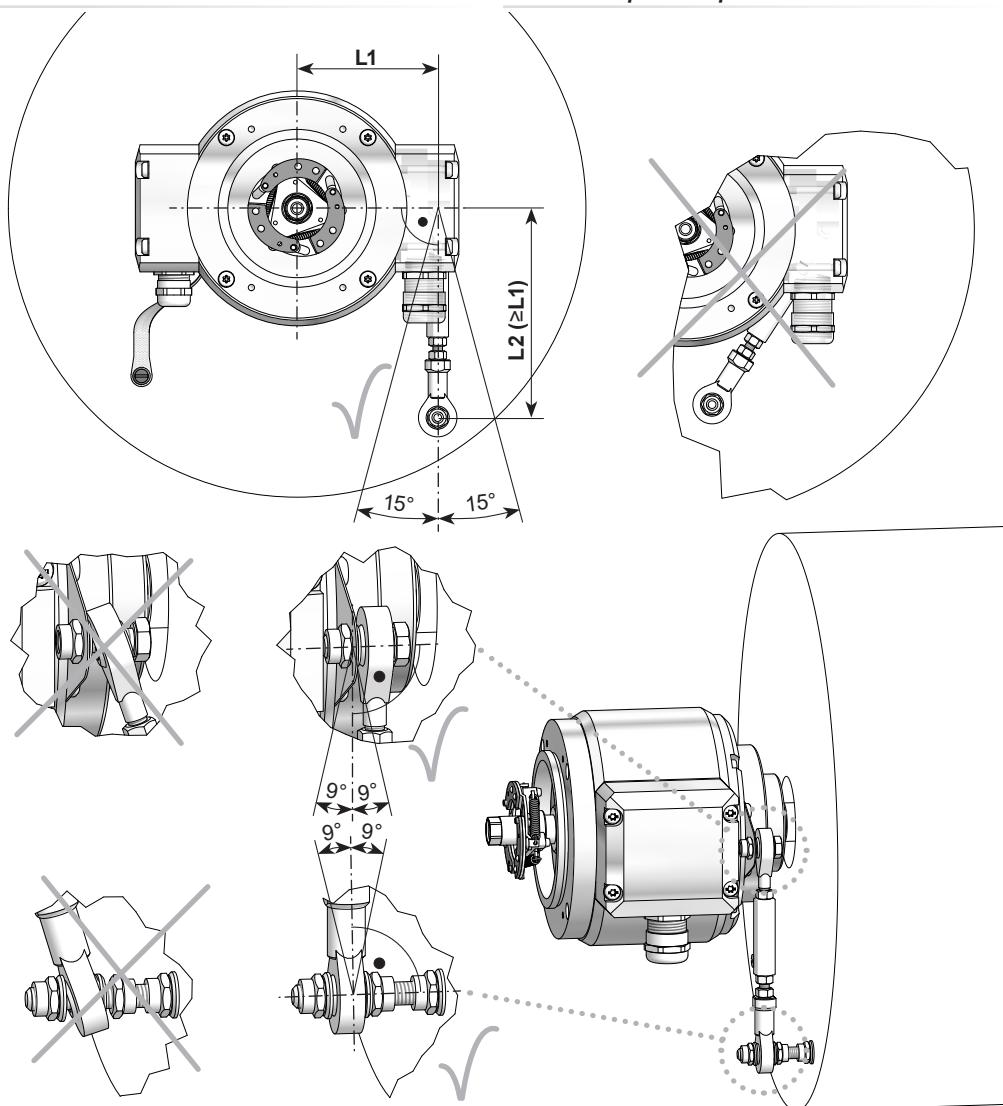**Step 6 - Torque arm**

Die Montage der Drehmomentstütze sollte spielfrei erfolgen. Ein Spiel von beispielsweise  $\pm 0,03$  mm entspricht einem Rundlauf Fehler des Gerätes von 0,06 mm, was zu einem großen Winkelfehler führen kann, siehe Abschnitt 4.8.



The torque arm should be mounted free from clearance. A play of just  $\pm 0.03$  mm, results in a runout of the device of 0.06 mm. That may lead to a large angle error, see section 4.8.

## 4.8 Hinweis zur Vermeidung von Messfehlern

Für einen einwandfreien Betrieb des Gerätes ist eine korrekte Montage, insbesondere auch der Drehmomentstütze, notwendig, wie beschrieben in Abschnitt 4.1 bis 4.7.

Der Rundlauf Fehler der Antriebswelle sollte möglichst nicht mehr als 0,2 mm (0,03 mm empfohlen) betragen, da hierdurch Winkelfehler verursacht werden.

Solche Winkelfehler können durch einen größeren Abstand **L1** reduziert werden<sup>4)</sup>. Dabei ist zu beachten, dass die Länge **L2** der Drehmomentstütze, siehe Abschnitt 4.7, mindestens gleich **L1** sein sollte<sup>5)</sup>.

Der Winkelfehler kann wie folgt berechnet werden:

$$\Delta p_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

mit **R**: Rundlauf Fehler in mm

**L1**: Abstand der Drehmomentstütze zum Gerätewandelpunkt in mm

### Berechnungsbeispiel:

Für **R** = 0,06 mm und **L1** = 73 mm ergibt sich ein Winkelfehler  $\Delta p_{\text{mech}}$  von  $\pm 0,024^\circ$ .

## 4.8 How to prevent measurement errors

To ensure that the device operates correctly, it is necessary to mount it accurately as described in section 4.1 to 4.7, which includes correct mounting of the torque arm.

The radial runout of the drive shaft should not exceed 0.2 mm (0.03 mm recommended), if at all possible, to prevent an angle error.

An angle error may be reduced by increasing the length of **L1**<sup>4)</sup>. Make sure that the length **L2** of the torque arm, see section 4.7, is at least equal to **L1**<sup>5)</sup>.

The angle error can be calculated as follows:

$$\Delta p_{\text{mech}} = \pm 90^\circ/\pi \cdot R/L1$$

with **R**: Radial runout in mm

**L1**: Distance of the torque arm to the center point of the device in mm

### Example of calculation:

For **R** = 0.06 mm and **L1** = 73 mm the resulting angle error  $\Delta p_{\text{mech}}$  equals  $\pm 0.024^\circ$ .

<sup>4)</sup> Auf Anfrage sind hierzu verschiedene Stützbleche für die Drehmomentstütze erhältlich.

<sup>5)</sup> Wenn **L2** < **L1** muss mit der Länge **L2** gerechnet werden.

<sup>4)</sup> For this different support plates for the torque arm are available on request.

<sup>5)</sup> If **L2** < **L1**, **L2** must be used in the calculation formula.




Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefon-Hotline  
**+49 (0)30 69003-111**




For more information,  
call the telephone hotline at  
**+49 (0)30 69003-111**

## 4.9 Schritt 7

## 4.9 Step 7

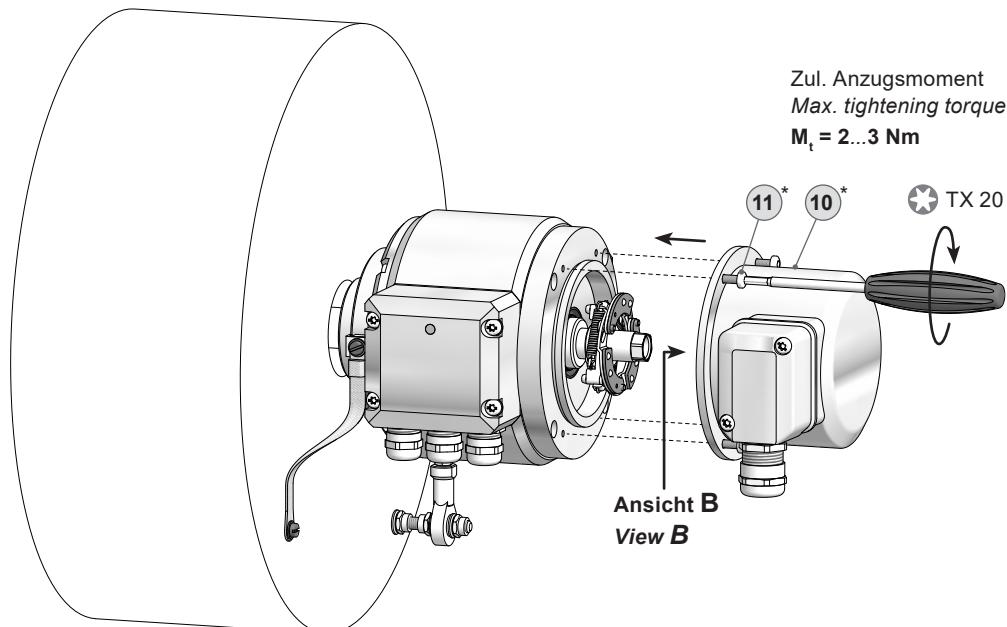



**Ansicht B**  
Schieberstellung  
**View B**  
Slider position

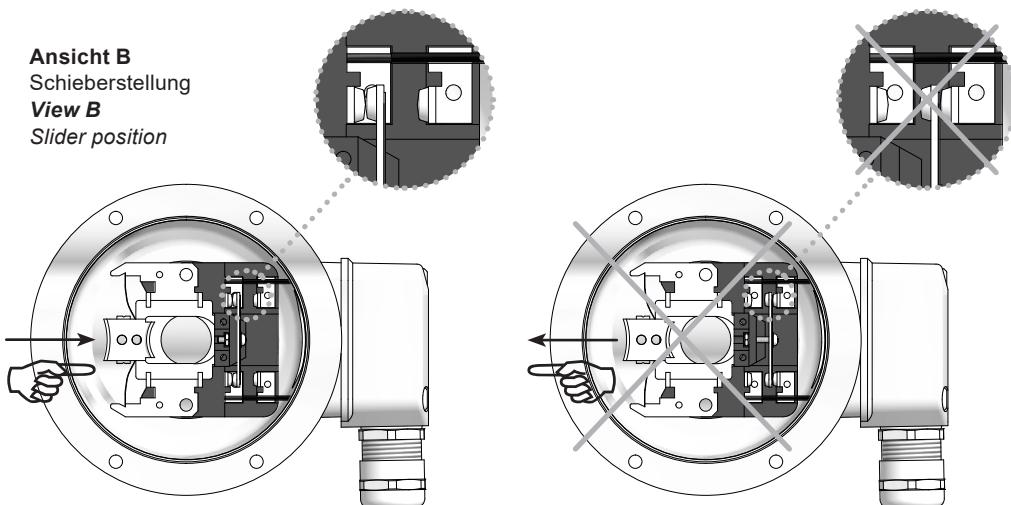

\* Siehe Seite 5  
See page 5

## 4.10 Montagehinweis

## 4.10 Mounting instruction

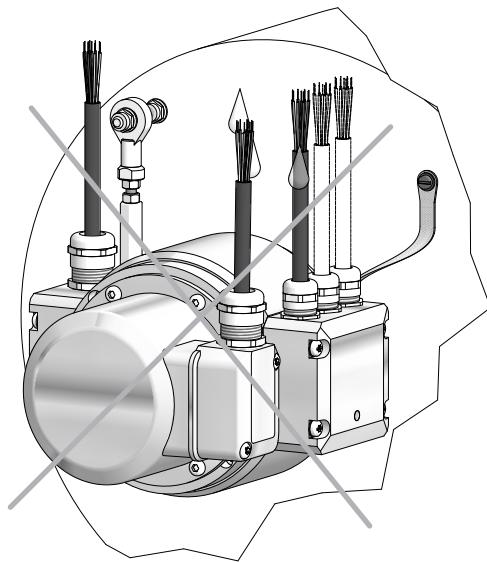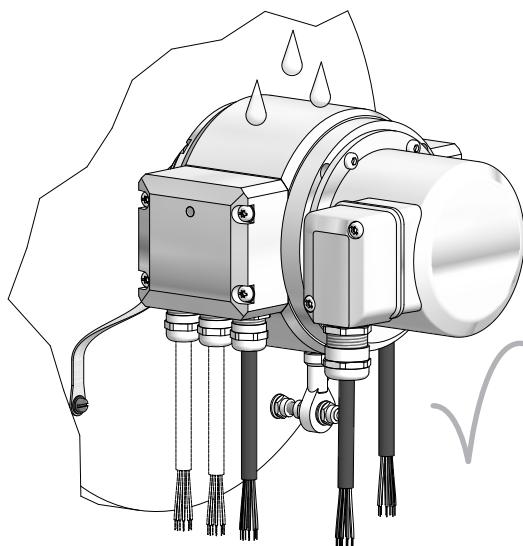

Wir empfehlen, das Gerät so zu montieren, dass der Kabelanschluss keinem direkten Wassereintritt ausgesetzt ist.




*It is recommended to mount the device with cable connection facing downward and being not exposed to water.*

## 5 Abmessungen


### 5.1 Profibus (CANopen®, DeviceNet)

#### 5.1.1 Einseitig offene Hohlwelle

(74366)

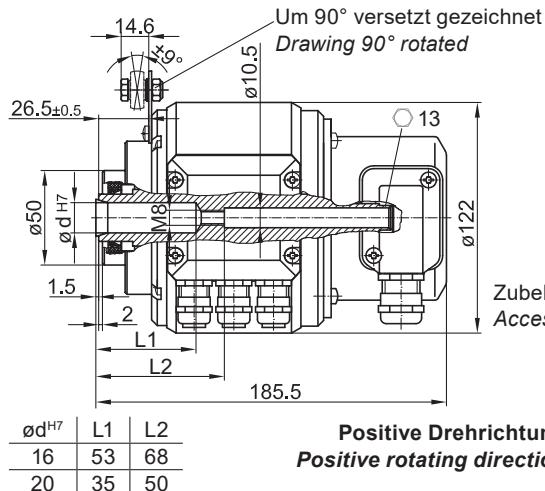

#### 5.1.2 Konuswelle

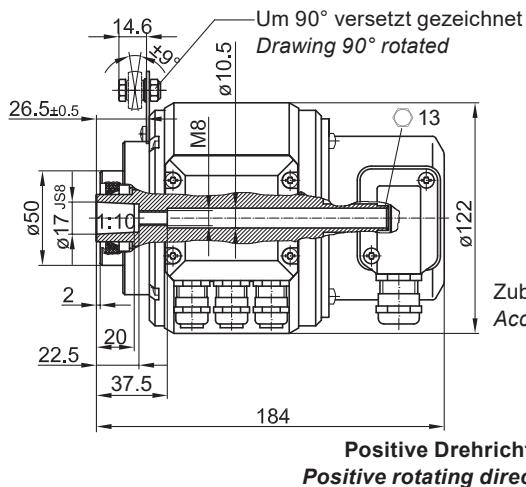


## 5 Dimensions


### 5.1 Profibus (CANopen®, DeviceNet)

#### 5.1.1 Blind hollow shaft





(74366)

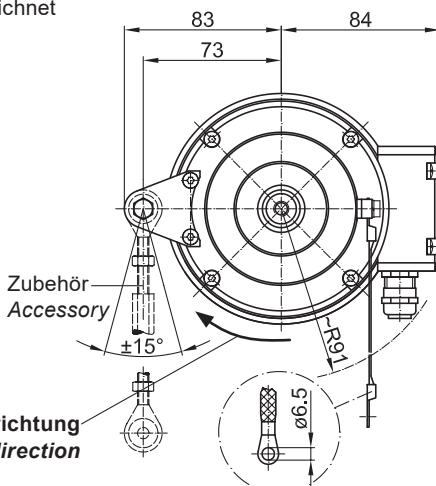

#### 5.1.2 Cone shaft

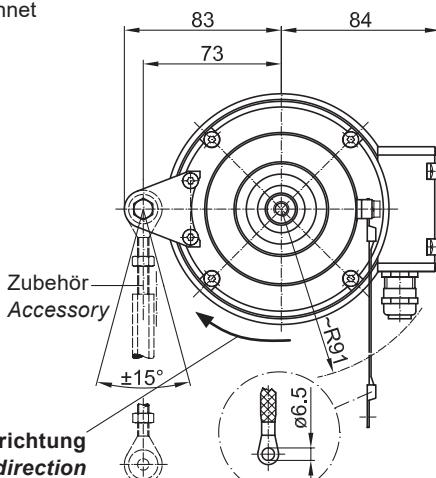


All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

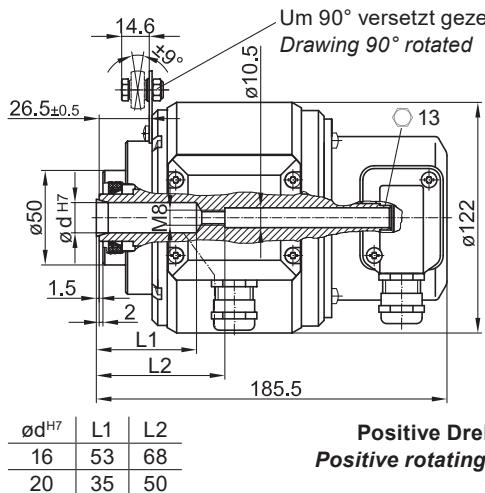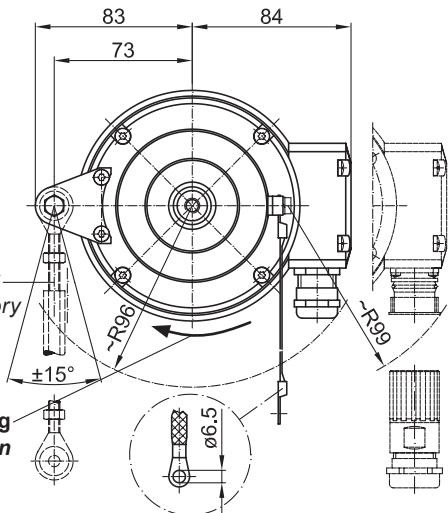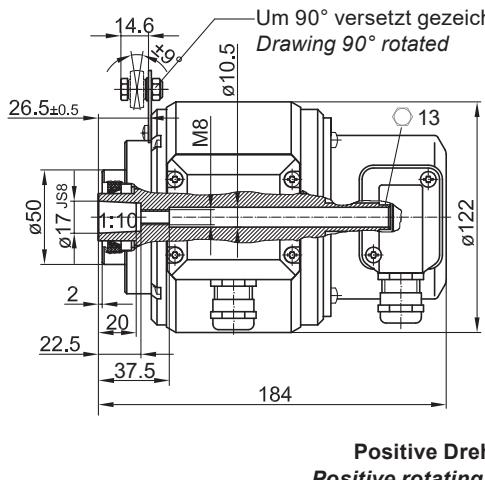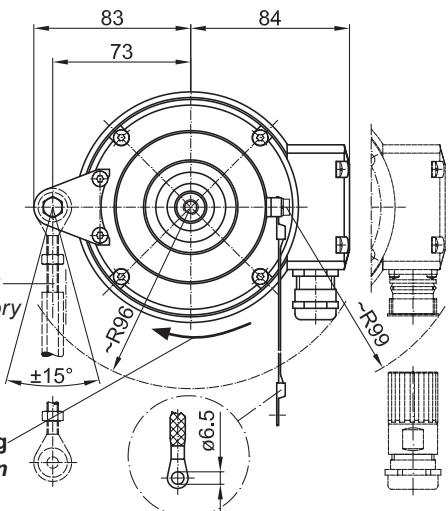**5.2 SSI/Inkremental****5.2.1 Einseitig offene Hohlwelle****5.2 SSI/incremental****5.2.1 Blind hollow shaft****5.2.2 Konuswelle****5.2.2 Cone shaft**

All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)


**5.3 Profibus (CANopen®, DeviceNet)  
redundant**

**5.3.1 Einseitig offene Hohlwelle**

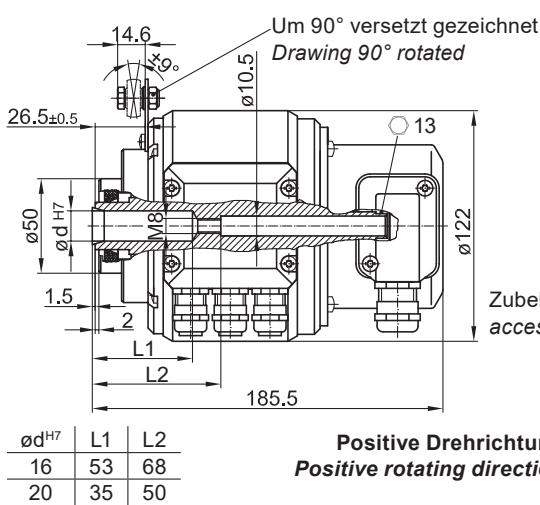


**5.3 Profibus (CANopen®, DeviceNet)  
redundant**


**5.3.1 Blind hollow shaft**

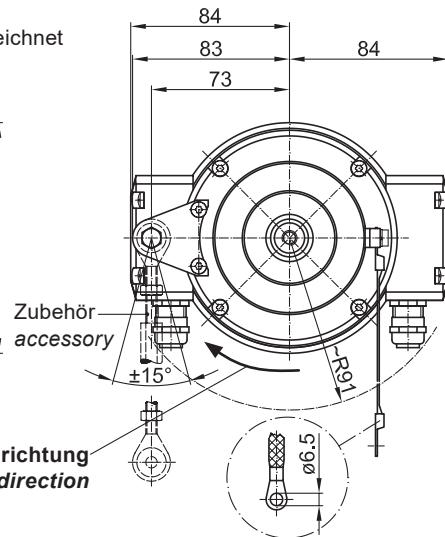

**5.3.2 Konuswelle**

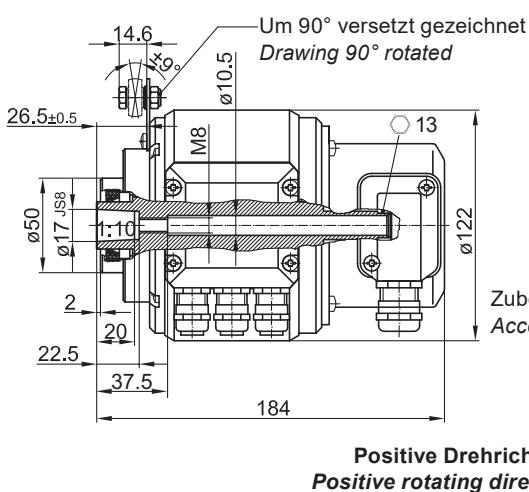


**5.3.2 Cone shaft**

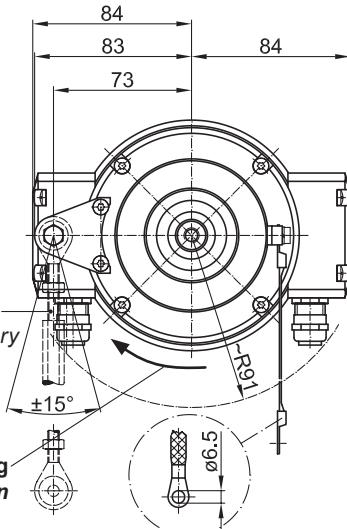

*All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)*


## 5.4 SSI/Inkremental redundant

## 5.4.1 Einseitig offene Hohlwelle

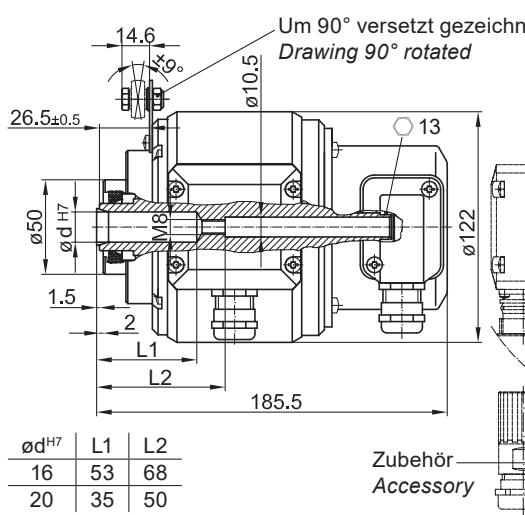


## 5.4 SSI/incremental redundant


## 5.4.1 Blind hollow shaft

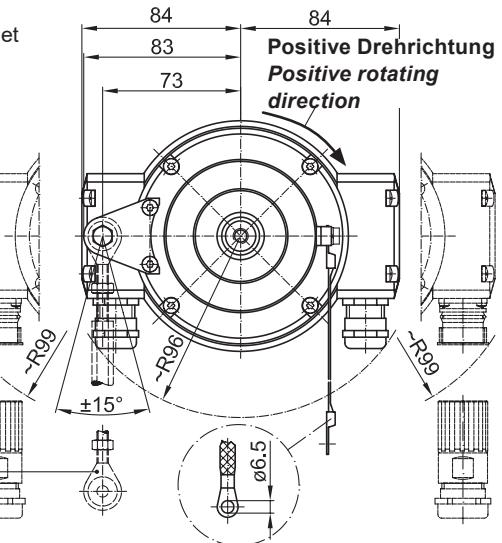

## 5.4.2 Konuswelle

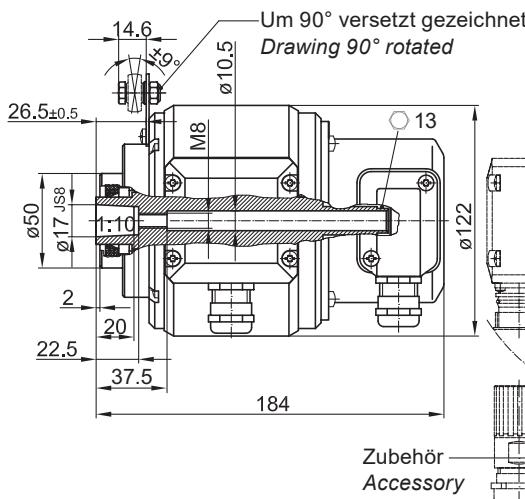

## 5.4.2 Cone shaft

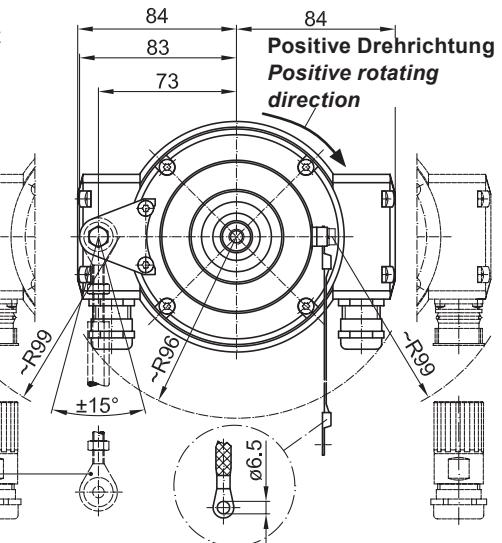


All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

## 5.5 Profibus (CANopen®, DeviceNet) und SSI/Inkremental


### 5.5.1 Einseitig offene Hohlwelle

(74370, 74378, 74380)

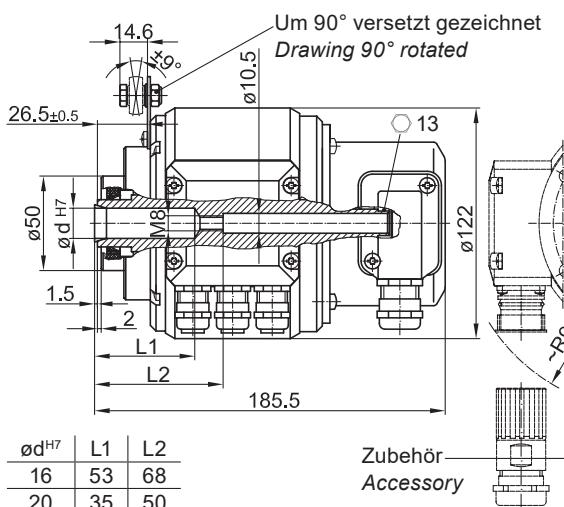

### 5.5.2 Konuswelle


(74345)

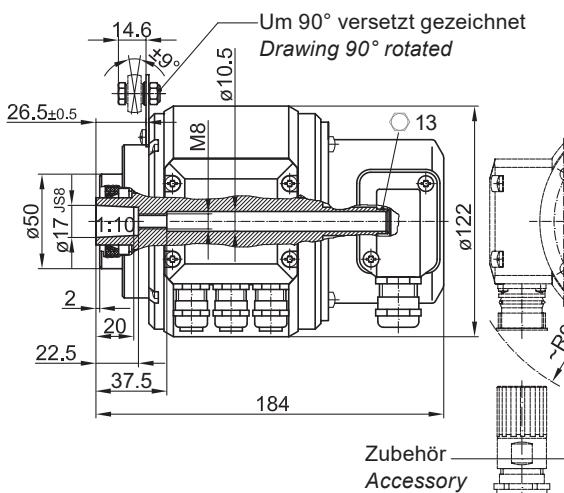

## 5.5 Profibus (CANopen®, DeviceNet) and SSI/incremental


### 5.5.1 Blind hollow shaft

(74370, 74378, 74380)

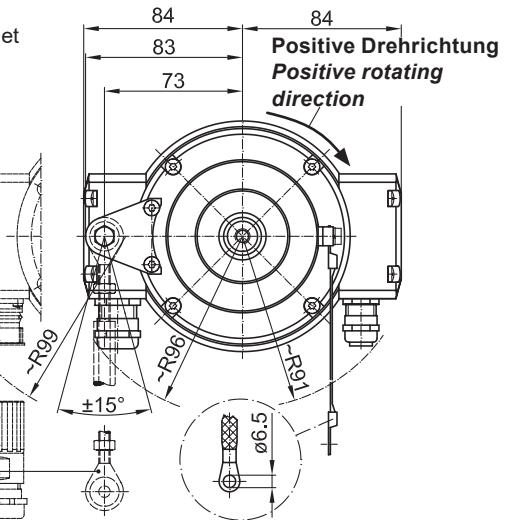

### 5.5.2 Cone shaft

(74345)

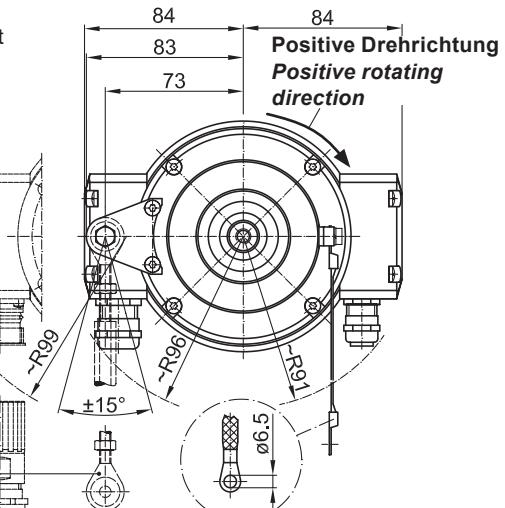


All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

## 6 Elektrischer Anschluss

### 6.1 Profibus DP V0

#### 6.1.1 Kabelanschluss

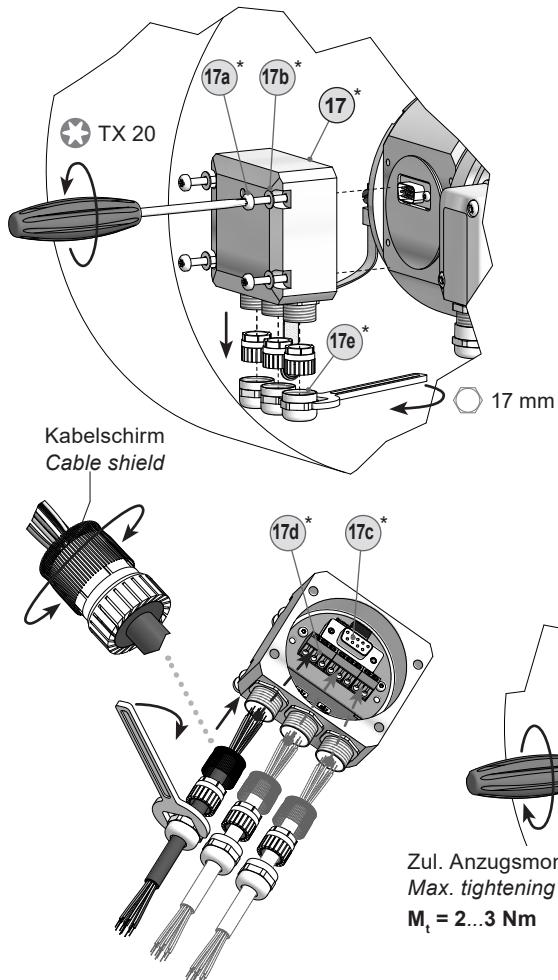

\* Siehe Seite 5, 6 oder 9  
See page 5, 6 or 9




**Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.**

## 6 Electrical connection

### 6.1 Profibus DP V0


#### 6.1.1 Cable connection

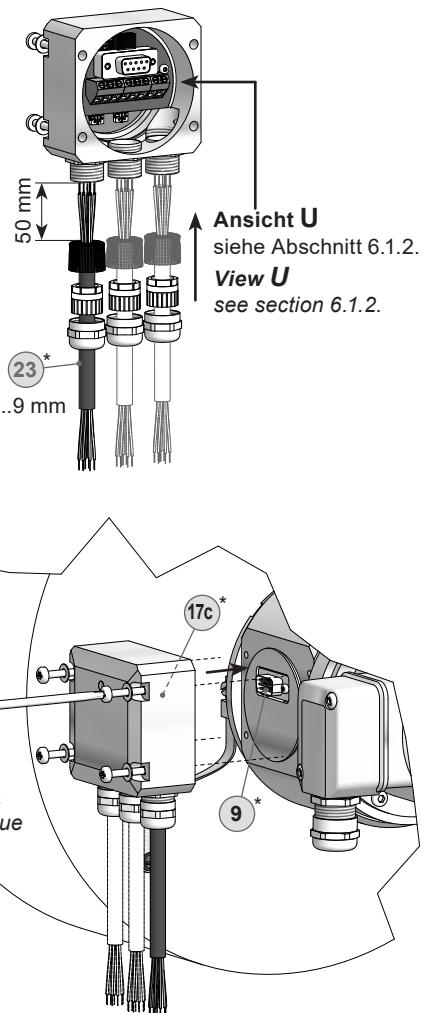

**To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.**

## 6.1.2 Klemmenbelegung und Schalterstellung

## 6.1.2 Terminal assignment and switch settings

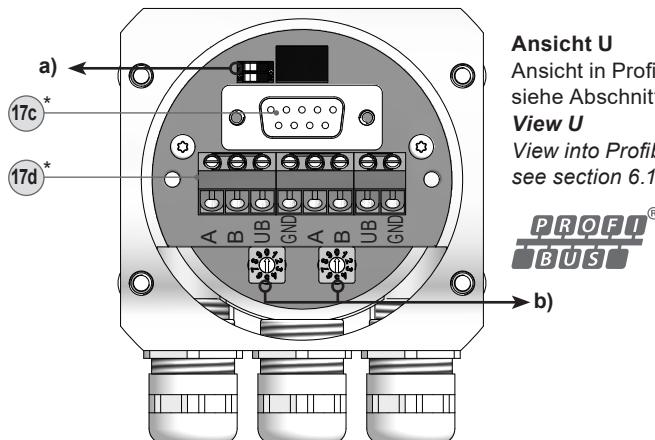**Ansicht U**

Ansicht in Profibus-Haube,  
siehe Abschnitt 6.1.1.

**View U**


View into Profibus cover,  
see section 6.1.1.

<b>A</b>	Negative serielle Datenleitung, Paar 1 und Paar 2	(Klemmen mit gleicher Bezeichnung sind intern miteinander verbunden)	<b>A</b>	Negative serial data transmis- sion, pair 1 and pair 2
<b>B</b>	Positive serielle Datenleitung, Paar 1 und Paar 2		<b>B</b>	Positive serial data transmission, pair 1 and pair 2
<b>UB</b>	Betriebsspannung 9...30 VDC		<b>UB</b>	Voltage supply 9...30 VDC
<b>GND</b>	Masseanschluss für UB		<b>GND</b>	Ground connection for UB

(Terminals with the same  
label are internally  
connected)

\* Siehe Seite 6  
See page 6


## a) Einstellungen der Abschlusswiderstände

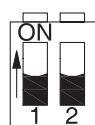

## a) Settings for the terminating resistors

- ON = Letzter Teilnehmer  
Last user  
OFF = Teilnehmer xx  
User xx

## b) Einstellungen der Teilnehmeradresse

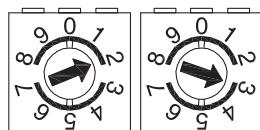

## b) Settings for the user address

Adresse über Drehschalter einstellbar.  
Beispiel: Teilnehmeradresse 23  
Address can be set by rotary switch.  
Example: User address 23

## 6.1.3 Funktionen

## 6.1.3 Functions

<b>Bus-Protokoll</b>	Profibus-DP V0	<b>Bus-Protokoll</b>	Profibus-DP V0
<b>Profibus Features</b>	Device Class 1 und 2	<b>Profibus Features</b>	Device Class 1 und 2
<b>Data Exch. Funktionen</b>	Input: Positionswert Output: Preset-Wert	<b>Data exch. functions</b>	Input: Position value Output: Preset value
<b>Preset-Wert</b>	Mit dem Parameter „Preset“ kann das Gerät auf einen gewünschten Istwert gesetzt werden, der einer definierten Achsposition des Systems entspricht.	<b>Preset value</b>	The „Preset“ parameter can be used to set the device to a predefined value that corresponds to a specific axis position of the system.
<b>Parameter Funktionen</b>	Drehrichtung: Über den Betriebsparameter kann die Drehrichtung, bei welcher der Ausgangswert steigen bzw. fallen soll, parametriert werden. Skalierung: Es können die Schritte pro Umdrehung und die Gesamtauflösung parametriert werden.	<b>Parameter functions</b>	Rotating direction: The relationship between the rotating direction and rising or falling output code values can be set in the operating parameter. Scaling: The parameter values set the number of steps per turn and the overall resolution.
<b>Diagnose</b>	Das Gerät unterstützt folgende Fehlermeldungen: - Positionsfehler	<b>Diagnostic</b>	The device supports the following error messages: - Position error
<b>Defaulteinstellung</b>	Teilnehmeradresse 00	<b>Default settings</b>	User address 00





Eine ausführliche Anleitung für die Profibus-DP V0 Schnittstelle und die GSD-Datei finden Sie auf unserer Internetseite [www.baumer.com](http://www.baumer.com).




Detailed instruction for the Profibus DP V0 interface and the device description file GSD can be found on our website [www.baumer.com](http://www.baumer.com).

## 6.2 CANopen®

## 6.2.1 Kabelanschluss

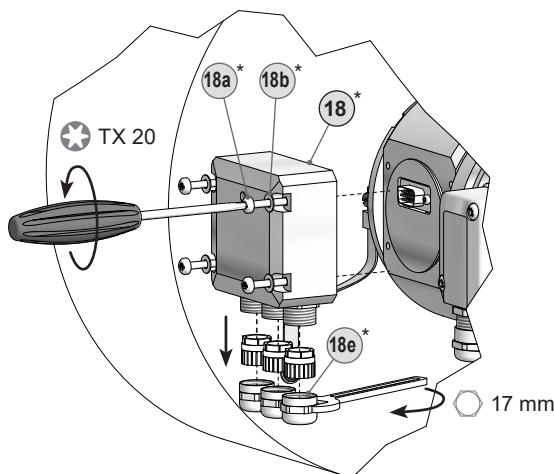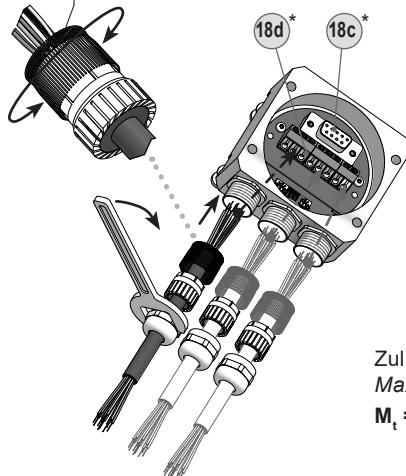Kabelschirm  
Cable shield

Zul. Anzugsmoment  
Max. tightening torque  
 $M_t = 2 \dots 3 \text{ Nm}$

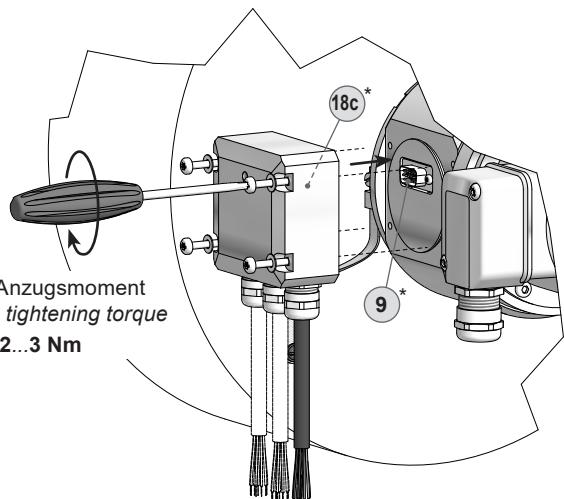

\* Siehe Seite 5, 6 oder 9  
See page 5, 6 or 9




**Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.**



**To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.**

## 6.2.2 Klemmenbelegung und Schalterstellung

## 6.2.2 Terminal assignment and switch settings

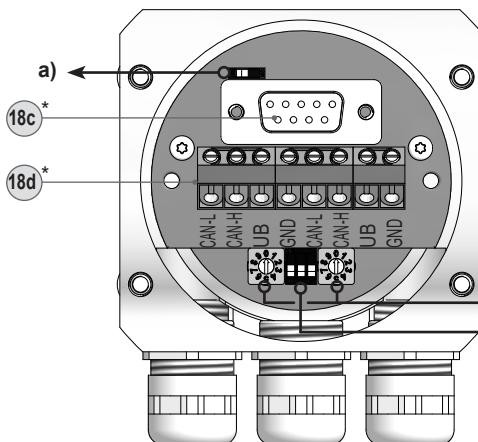

## Ansicht V

Ansicht in CANopen® Haube,  
siehe Abschnitt 6.2.1.

## View V

View into CANopen® cover,  
see section 6.2.1.

**CANopea**

→ b)  
→ c) Siehe Seite 29/See page 29

<b>CAN_L</b>	CAN Bus Signal (dominant Low)	(Klemmen mit gleicher Bezeichnung sind intern miteinander verbunden)	<b>CAN_L</b>	CAN Bus signal (dominant low)
<b>CAN_H</b>	CAN Bus Signal (dominant High)		<b>CAN_H</b>	CAN Bus signal (dominant high)
<b>UB</b>	Betriebsspannung 9...30 VDC		<b>UB</b>	Voltage supply 9...30 VDC
<b>GND</b>	Masseanschluss für UB		<b>GND</b>	Ground connection for UB

\* Siehe Seite 6  
See page 6

## a) Einstellungen der Abschlusswiderstände



ON = Letzter Teilnehmer


Last user

OFF = Teilnehmer xx

User xx

## a) Settings for the terminating resistors

## b) Einstellungen der Teilnehmeradresse

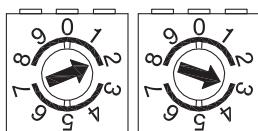

Adresse über Drehschalter einstellbar.

Beispiel: Teilnehmeradresse 23

Address can be set by rotary switch.

Example: User address 23


## b) Settings for the user address

## 6.2.2 Klemmenbelegung und Schalterstellung

## 6.2.2 Terminal assignment and switch settings

c) Einstellungen der CANopen®-Übertragungsrate

c) Settings CANopen® transmission rate

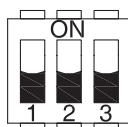

Übertragungsrate Transmission rate	Einstellung DIP Schalter Setting dip switch		
	1	2	3
10 kBaud	OFF	OFF	OFF
20 kBaud	OFF	OFF	ON
50 kBaud*	OFF	ON	OFF
125 kBaud	OFF	ON	ON
250 kBaud	ON	OFF	OFF
500 kBaud	ON	OFF	ON
800 kBaud	ON	ON	OFF
1000 kBaud	ON	ON	ON

\* Werkseinstellung/Default

## 6.2.3 Funktionen

## 6.2.3 Functions

Bus-Protokoll	CANopen®	Bus-Protokoll	CANopen®
CANopen® Features	Device Class 2 CAN 2.0B	CANopen® features	Device Class 2 CAN 2.0B
Geräteprofil	CANopen® CiA DSP 406, V 3.0	Device profile	CANopen® CiA DSP 406, V 3.0
Betriebsarten	Anfrage (asynchron, mit SDO) Zyklisch (asynchron-zyklisch) Synchron (synchron-zyklisch) Azyklisch (synchron-azyklisch)	Operation modes	Polling mode (asynch, via SDO) Cyclic mode (asynch-cyclic) Synch mode (synch-cyclic) Acyclic mode (synch-acyclic)
Diagnose	Das Gerät unterstützt folgende Fehlermeldungen: - Positionsfehler	Diagnostic	The device supports the following error messages: - Position error
Defaulteinstellung	Teilnehmeradresse 00	Default settings	User address 00





Eine ausführliche Anleitung für die CANopen® Schnittstelle und die EDS-Datei finden Sie auf unserer Internetseite [www.baumer.com](http://www.baumer.com).



Detailed instruction for the CANopen® interface and the device description file EDS can be found on our website [www.baumer.com](http://www.baumer.com).

## 6.3 DeviceNet



## 6.3.1 Kabelanschluss

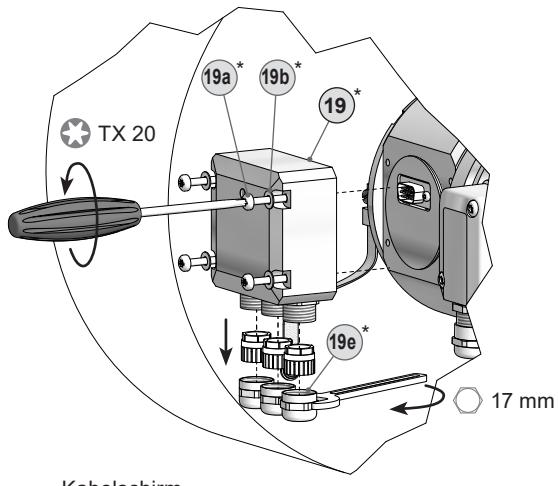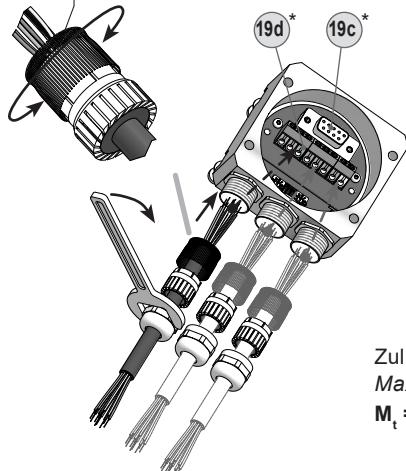Kabelschirm  
Cable shield

Zul. Anzugsmoment  
Max. tightening torque  
 $M_t = 2 \dots 3 \text{ Nm}$

## 6.3 DeviceNet

## 6.3.1 Cable connection

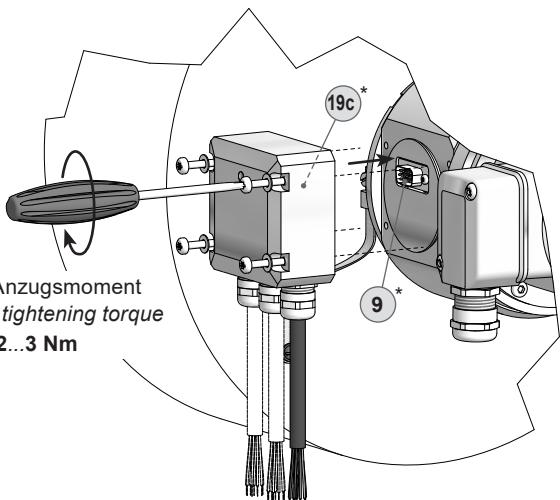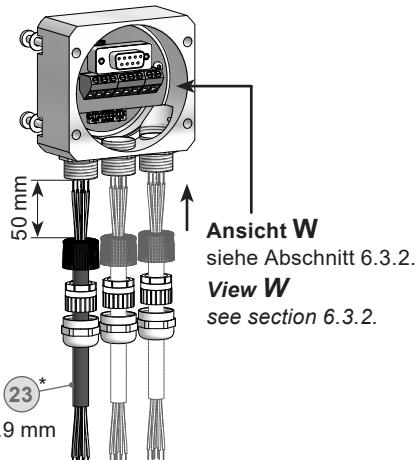

\* Siehe Seite 5, 7 oder 9  
See page 5, 7 or 9




**Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.**



**To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.**

## 6.3.2 Klemmenbelegung und Schalterstellung

## 6.3.2 Terminal assignment and switch settings

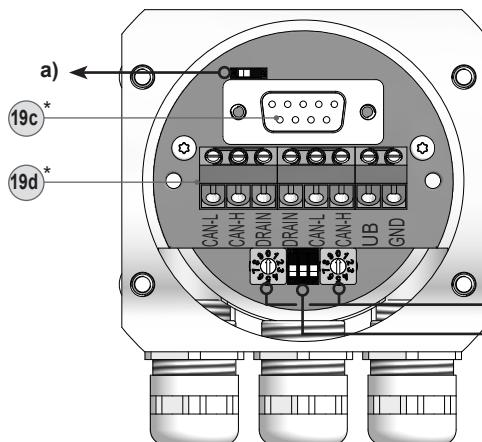

## Ansicht W

Ansicht in DeviceNet Haube,  
siehe Abschnitt 6.3.1.

## View W

View into DeviceNet cover,  
see section 6.3.1.



b)

c) Siehe Seite 32/See page 32

<b>CAN_L</b>	CAN Bus Signal (dominant Low)	(Klemmen mit gleicher Bezeichnung sind intern miteinander verbunden)	<b>CAN_L</b>	CAN Bus signal (dominant low)
<b>CAN_H</b>	CAN Bus Signal (dominant High)		<b>CAN_H</b>	CAN Bus signal (dominant high)
<b>DRAIN</b>	Schirmanschluss		<b>DRAIN</b>	Shield connection
<b>UB</b>	Betriebsspannung 9...30 VDC		<b>UB</b>	Voltage supply 9...30 VDC
<b>GND</b>	Masseanschluss für UB		<b>GND</b>	Ground connection for UB

\* Siehe Seite 7  
See page 7

## a) Einstellungen der Abschlusswiderstände

## a) Settings for the terminating resistors




ON = Letzter Teilnehmer  
*Last user*

OFF = Teilnehmer xx  
*User xx*

## b) Einstellungen der Teilnehmeradresse

## b) Settings for the user address

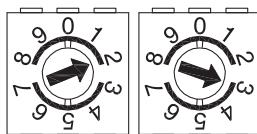

Adresse über Drehschalter einstellbar.

Beispiel: Teilnehmeradresse 23

*Address can be set by rotary switch.*


*Example: User address 23*

## 6.3.2 Klemmenbelegung und Schalterstellung

## 6.3.2 Terminal assignment and switch settings

c) Einstellungen der Übertragungsrate

c) Settings transmission rate

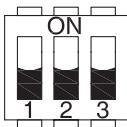

Übertragungsrate Transmission rate	Einstellung DIP Schalter Setting dip switch		
	1	2	3
125 kBaud*	X	OFF	OFF
250 kBaud	X	OFF	ON
500 kBaud	X	ON	OFF
125 kBaud	X	ON	ON

X = Don't care  
\* Werkseinstellung/Default

## 6.3.3 Funktionen

## 6.3.3 Functions

Bus-Protokoll	DeviceNet	Bus-Protokoll	DeviceNet
Geräteprofil	Device Profil for Encoders V 1.0	Features	Device Profil for Encoders V 1.0
Betriebsarten	I/O-Polling, Cyclic, Change of State	Operation modes	I/O-Polling, Cyclic, Change of State
Presetwert	Mit dem Parameter „Preset“ kann das Gerät auf einen gewünschten Istwert gesetzt werden, der einer definierten Achsposition des Systems entspricht.	Preset value	The „Preset“ parameter can be used to set the device to a predefined value that corresponds to a specific axis position of the system.
Parameter Funktionen	Drehrichtung: Über den Betriebsparameter kann die Drehrichtung, bei welcher der Ausgangswert steigen bzw. fallen soll, parametriert werden.  Skalierung: Es können Schritte pro Umdrehung und Gesamtauflösung parametriert werden.	Parameter functions	Rotating direction: The relationship between the rotating direction and rising or falling output code values can be set in the operating parameter.  Scaling: The parameter values set the number of steps per turn and the overall resolution.
Diagnose	Das Gerät unterstützt folgende Fehlermeldungen: - Positions- und Parameterfehler	Diagnostic	The device supports the following error messages: - Position and parameter error
Defaulteinstellung	Teilnehmeradresse 00	Default settings	User address 00



Eine ausführliche Anleitung für die DeviceNet Schnittstelle und die EDS-Datei finden Sie auf unserer Internetseite [www.baumer.com](http://www.baumer.com).





Detailed instruction for the DeviceNet interface and the device description file EDS can be found on our website [www.baumer.com](http://www.baumer.com).

## 6.4 SSI/Inkremental

## 6.4.1 Mit Anschlussklemmen



## 6.4.1.1 Kabelanschluss

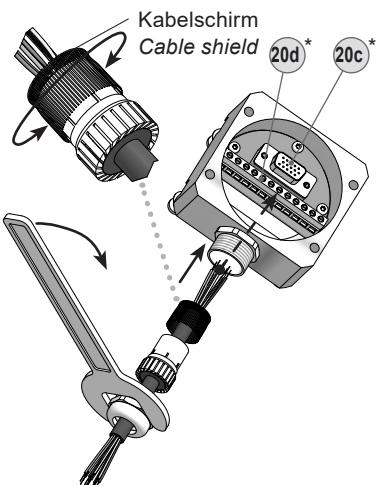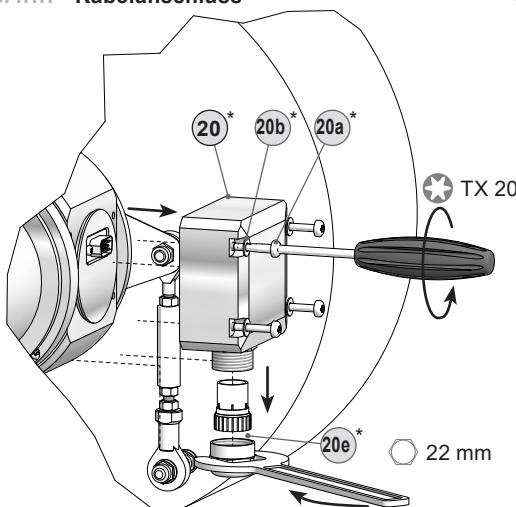

## 6.4 SSI/incremental

## 6.4.1 With connecting terminal

## 6.4.1.1 Cable connection

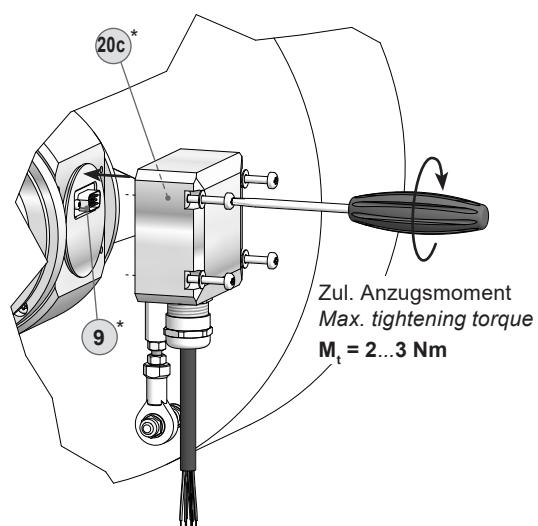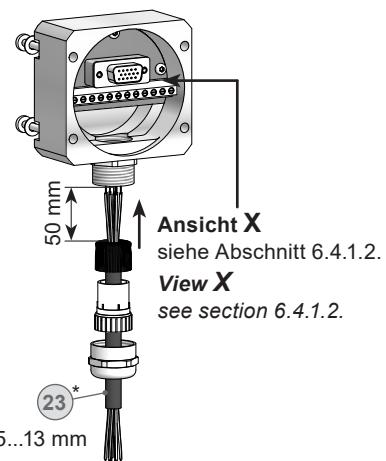

\* Siehe Seite 5, 8 oder 9  
See page 5, 8 or 9




Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

## 6.4.1.2 Klemmenbelegung

## 6.4.1.2 Terminal assignment

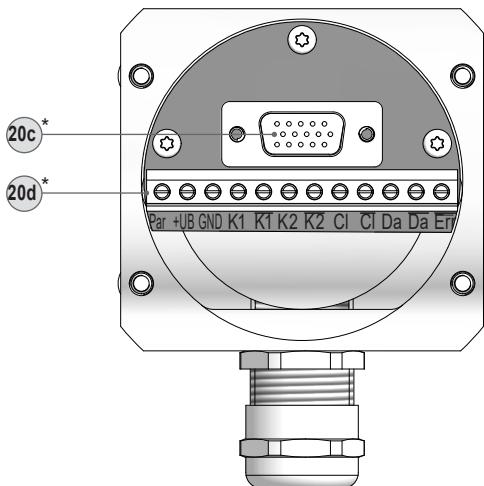**Ansicht X**

Ansicht in SSI-Haube,  
siehe Abschnitt 6.4.1.1.

**View X**

*View into SSI cover,  
see section 6.4.1.1.*



\* Siehe Seite 8  
See page 8

Hinweis: Je nach Geräteversion stehen gegebenenfalls nicht alle Signale zur Verfügung  
Note: depending on the version of the device not all signals may be available




**Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!**  
Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



**Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!**  
Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).

#### 6.4.2 Mit Flanschdose und Rundsteckverbin- der

##### 6.4.2.1 Kabelanschluss, Schritt 1

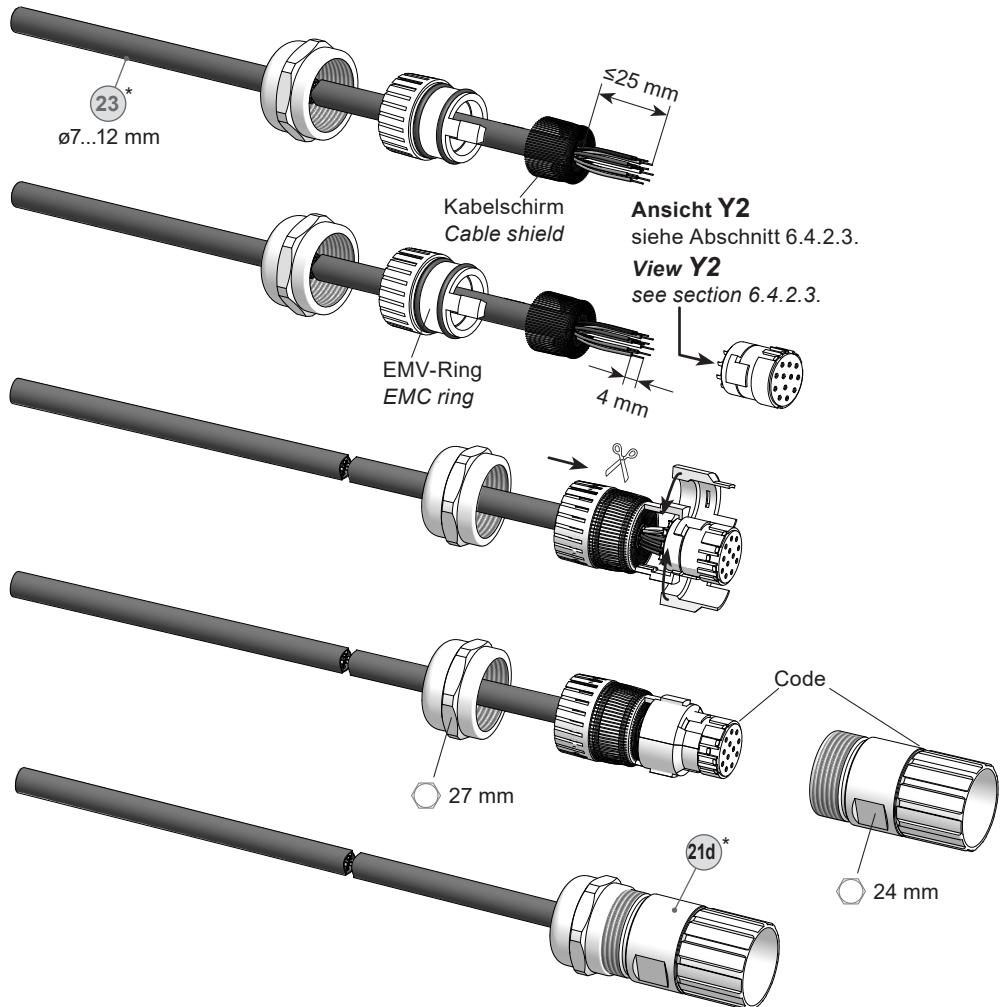

\* Siehe Seite 8 oder 9  
See page 8 or 9




Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

## 6.4.2.2 Kabelanschluss, Schritt 2

## 6.4.2.2 Cable connection, step 2

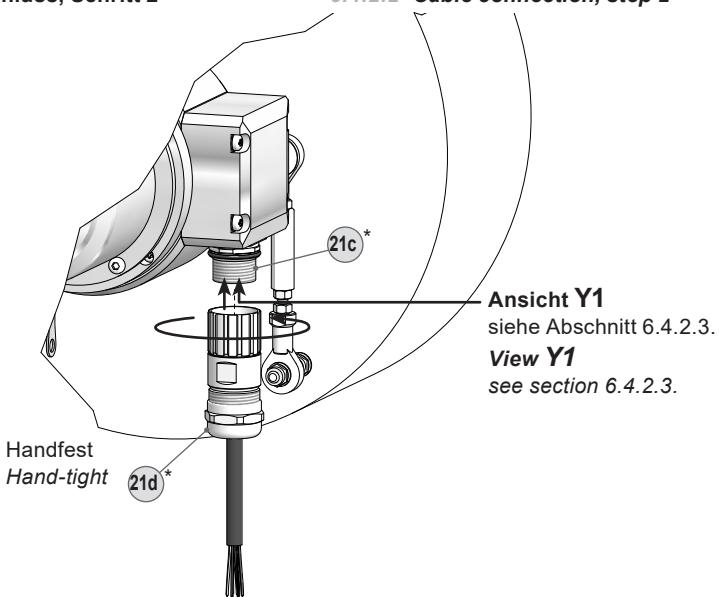

\* Siehe Seite 8  
See page 8

## 6.4.2.3 Pinbelegung


## 6.4.2.3 Pin assignment

**Ansicht Y1**

Flanschdose M23, 12-polig,  
Stiftkontakte, linksdrehend,  
siehe Abschnitt 6.4.2.2.

**View Y1**

Flange connector M23, 12-pin,  
male, CCW,  
see section 6.4.2.2.

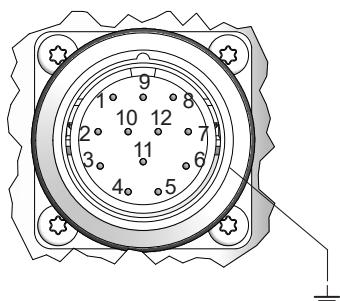


**ssi**

**Ansicht Y2**

Löteinsatz,  
siehe Abschnitt 6.4.2.1.

**View Y2**

Insert with solder contacts,  
see section 6.4.2.1.

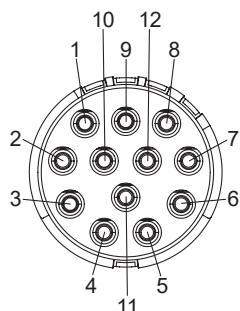


Pin	Signal
1	K2 (B-)
2	Clock (Clock+)
3	Data (Data+)
4	<u>Data</u> (Data-)
5	K1 (A+)
6	<u>K1</u> (A-)
7	Param
8	K2 (B+)
9	<u>Error</u>
10	<u> </u>
11	Clock (Clock-)
12	+UB

Hinweis: Je nach Geräteversion stehen gegebenenfalls nicht alle Signale zur Verfügung  
Note: depending on the version of the device not all signals may be available


### 6.4.3 Ausgangssignale

#### 6.4.3.1 Ausgangstreiber inkremental

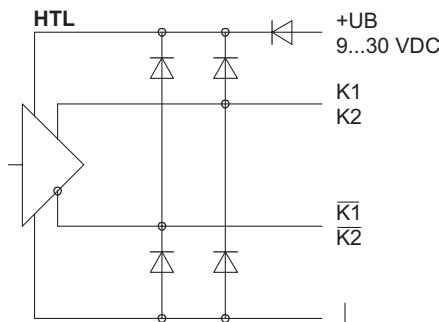


### 6.4.3 Output signals

#### 6.4.3.1 Incremental line drivers

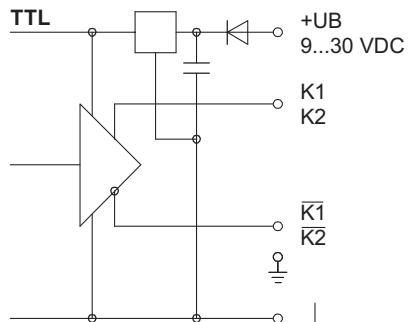

Signalfolge bei positiver Drehrichtung,  
siehe Abschnitt 5.

Sequence for positive rotating direction,  
see section 5.

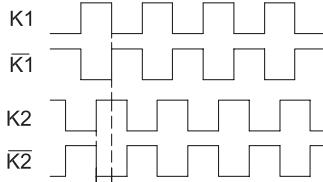

#### 6.4.3.2 SSI-Telegramm (Voreinstellung)

SSI-Clock / *SSI clock*

100...800 kHz




SSI-Daten, Singleturn / *SSI data, singleturn*



MSB	Positionsdaten 13 Bit Gray Code, rechtsdrehend*	LSB
<i>Position data 13 Bit gray code, CW*</i>		

SSI-Daten, Multiturn / *SSI data, multturn*

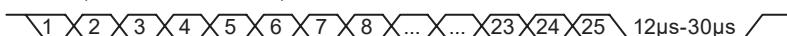


MSB	Positionsdaten 25 Bit Gray Code, rechtsdrehend*	LSB
<i>Position data 25 Bit gray code, CW*</i>		

\* Standardeinstellung, kann auf Bestellung geändert werden.

Default, can be changed by order.

## 6.5 FSL

## 6.5.1 Kabelanschluss

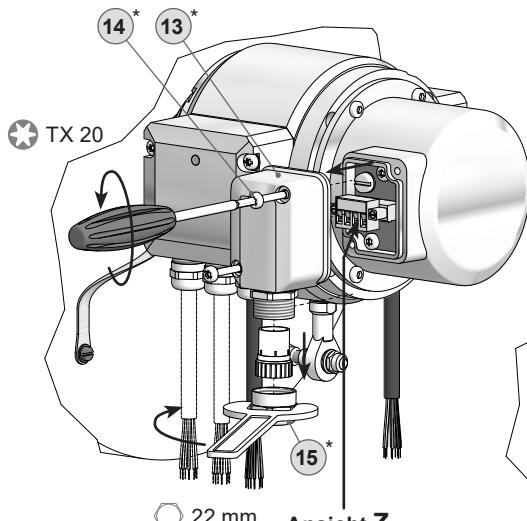


**Ansicht Z**  
siehe Abschnitt 6.5.2.  
**View Z**  
see section 6.5.2.

## 6.5 FSL

## 6.5.1 Cable connection

Zul. Anzugsmoment  
Max. tightening torque

$$M_t = 2 \dots 3 \text{ Nm}$$

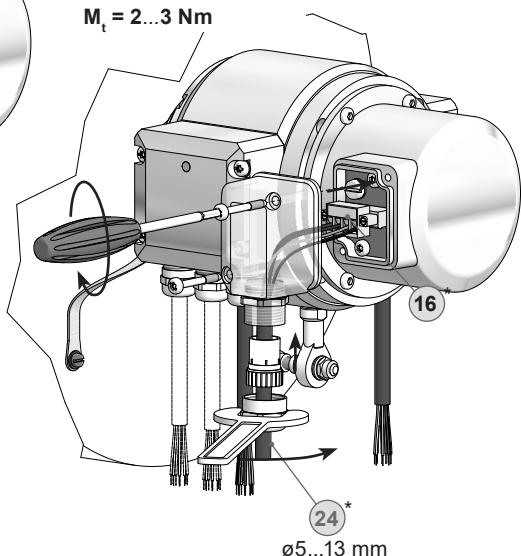

**Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabeldurchmesser zu verwenden.**



**To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.**

## 6.5.2 Klemmenbelegung

**Ansicht Z**


Anschlussklemmen,  
siehe Abschnitt 6.5.1.

**View Z**

Connecting terminal,  
see section 6.5.1.

Ausgangsschaltleistung:  
Output switching capacity:  
≤ 6 A / 230 VAC  
≤ 1 A / 125 VDC

## 6.5.2 Terminal assignment

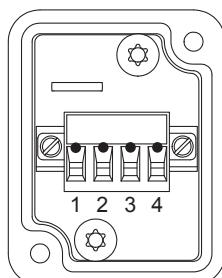

Schließer  
Make contact

3 . . 4  
1 ↗ ↘ 2

Öffner  
Break contact

## 6.6

**Sensorkabel HEK 8 (Zubehör)**

Es wird empfohlen, das **Baumer Hübner Sensorkabel HEK 8** zu verwenden oder ersatzweise ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden.

Kabelabschluss:

1 ... 3 kΩ


## 6.6

**Sensor cable HEK 8 (accessory)**

**Baumer Hübner sensor cable HEK 8** is recommended. As a substitute a shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables.


Cable terminating resistance:

1 ... 3 kΩ

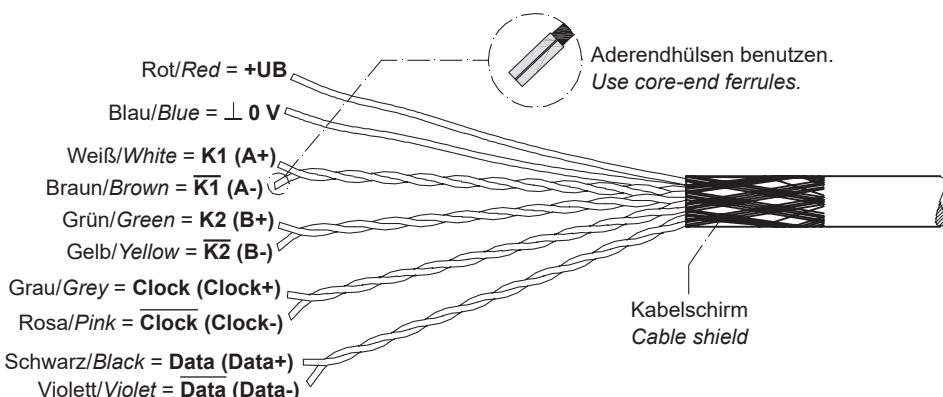


## 7 Demontage

### 7.1 Schritt 1

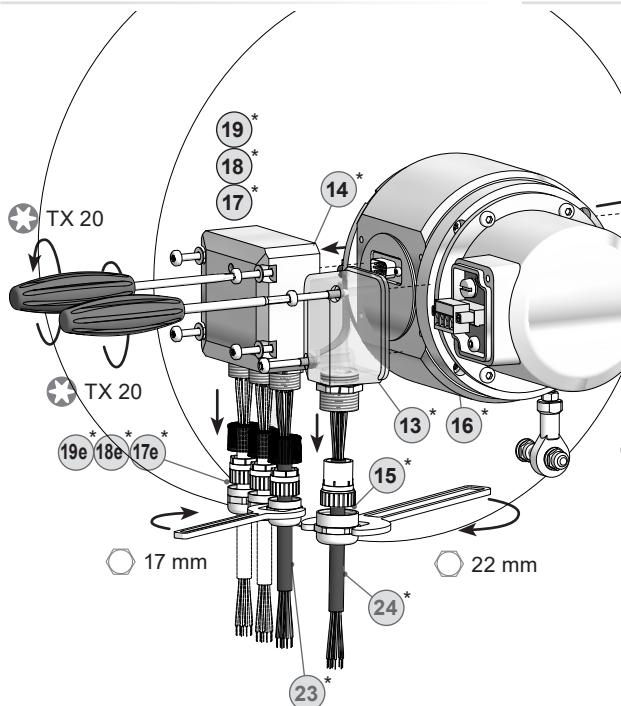


## 7 Dismounting

### 7.1 Step 1

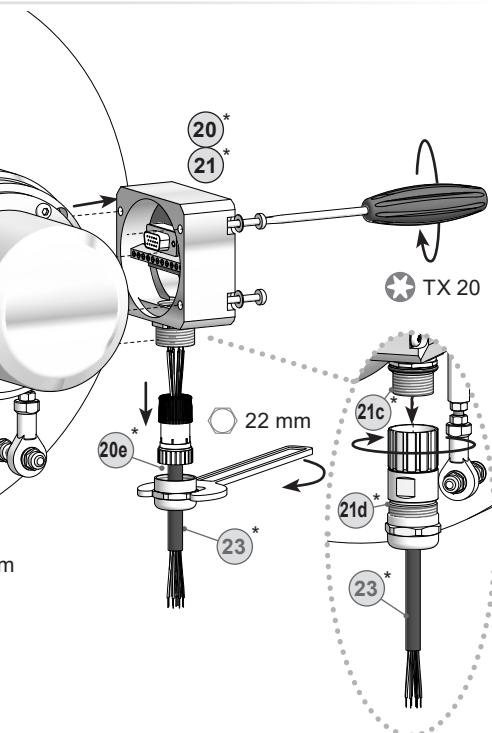

### 7.2 Schritt 2

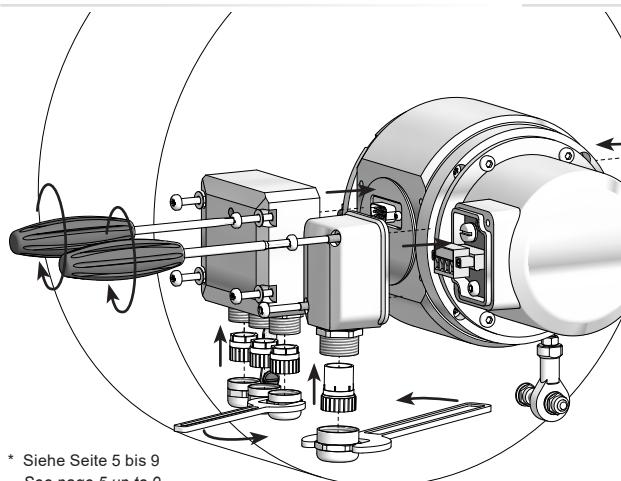


### 7.2 Step 2

\* Siehe Seite 5 bis 9  
See page 5 up to 9


## 7.3 Schritt 3

## 7.3 Step 3

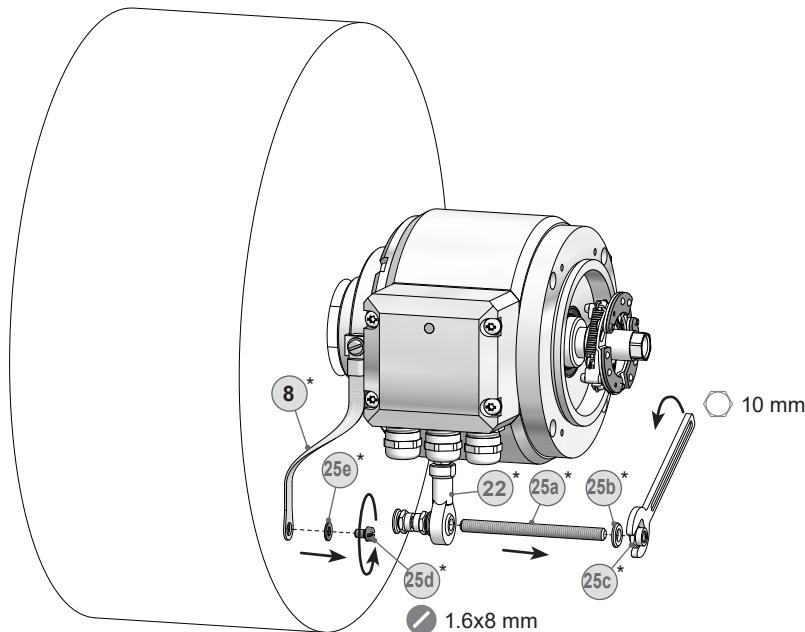

## 7.4 Schritt 4


## 7.4 Step 4

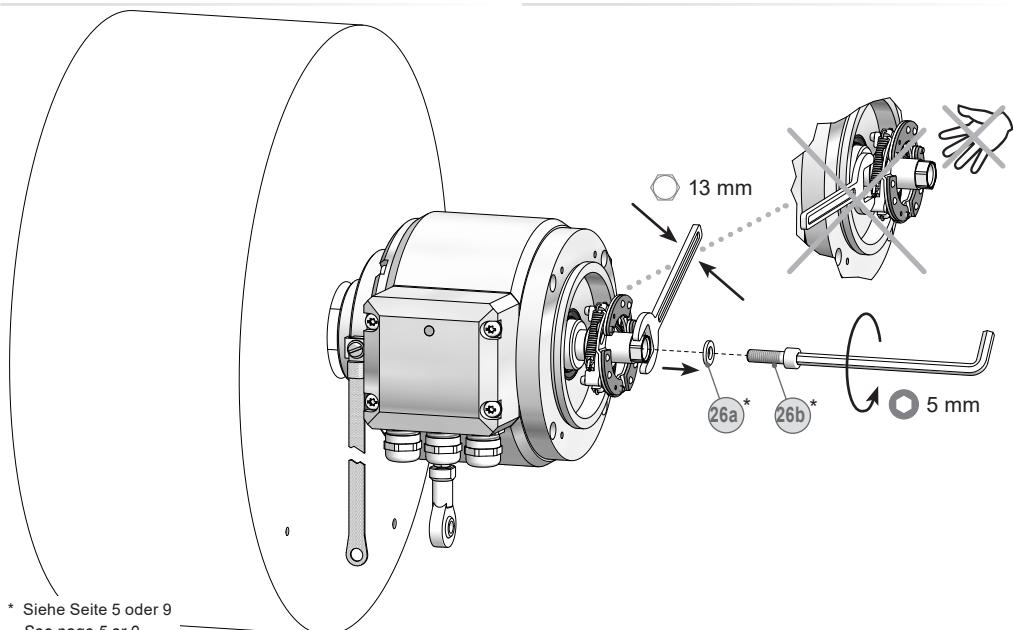

\* Siehe Seite 5 oder 9  
See page 5 or 9


## 7.5 Schritt 5

## 7.5 Step 5

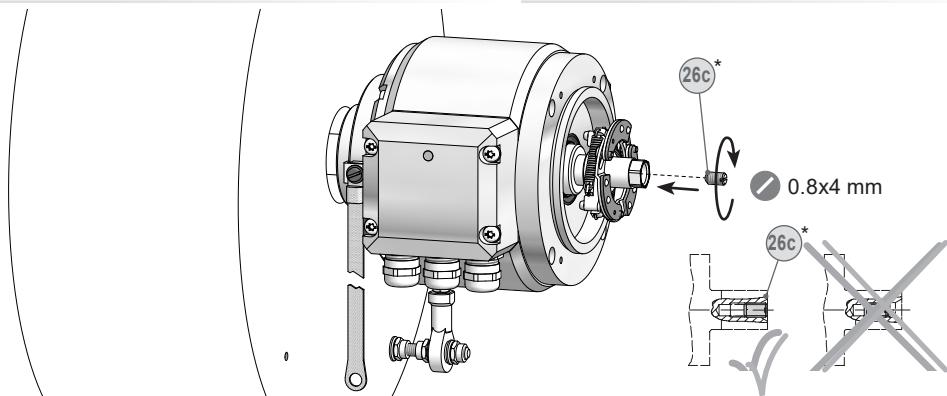


## 7.6 Schritt 6

## 7.6 Step 6

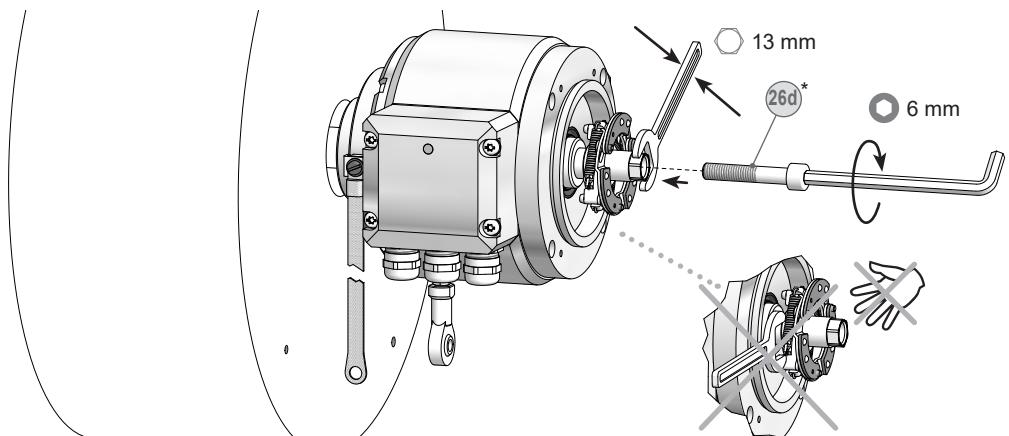

## 7.7 Schritt 6

## 7.7 Step 6

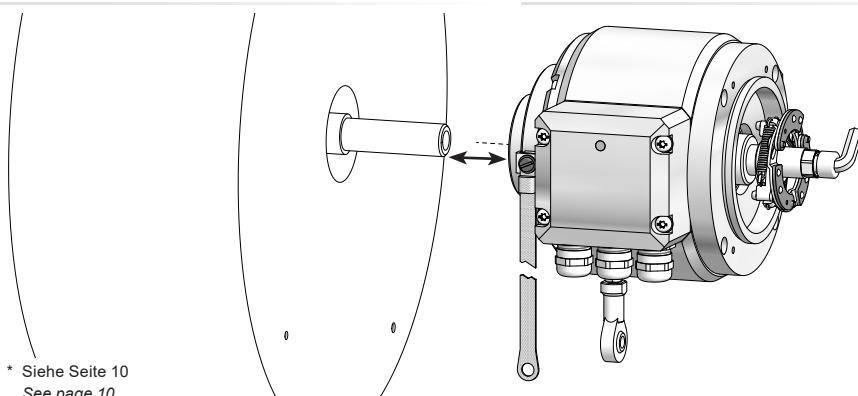

\* Siehe Seite 10  
See page 10

## 8 Technische Daten

### 8.1 Technische Daten - elektrisch

- Störfestigkeit: EN 61000-6-2
- Störaussendung: EN 61000-6-3
- Zulassung: CE

### 8.2 Technische Daten - elektrisch (Drehgeber)

- Betriebsspannung: 9...30 VDC
- Betriebsstrom ohne Last: ≤100 mA (pro Schnittstelle SSI)  
≤250 mA (pro Schnittstelle Bus)
- Abtastprinzip: Optisch
- Initialisierungszeit: ≤200 ms nach Einschalten
- Schnittstellen: SSI, Profibus-DP V0, CANopen®, DeviceNet
- Funktion: Multiturn
- Übertragungsrate: 9,6...12000 kBaud (Profibus)  
10...1000 kBaud (CANopen®)  
125...500 kBaud (DeviceNet)
- Profilkonformität: Profibus-DP V0  
CANopen® CiA DSP 406 V 3.0  
Device Profile Encoder V 1.0
- Teilnehmeradresse: Drehschalter in Bushaube
- Schrittzahl je Umdrehung: 8192 / 13 Bit
- Anzahl der Umdrehungen: ≤65536 / 16 Bit
- Zusätzliche Ausgangssignale: Rechteck HTL  
Rechteck TTL (RS422)
- Code: Gray (Version SSI)
- Codeverlauf: CW werkseitig
- Eingänge: SSI-Takt (Version SSI)
- Programmierbare Parameter: Abhängig von gewählter Absolut-Schnittstelle
- Diagnosefunktion: Positions- und Parameterfehler
- Statusanzeige: DUO-LED in Bushaube

### 8.3 Technische Daten - elektrisch (Fliehkräftechalter)


- Schaltgenauigkeit: ±4 % ( $\Delta n = 2$  [U/min]/s)  
≥ +20 % ( $\Delta n = 1500$  [U/min]/s)
- Schaltdifferenz Rechts-/Linkslauf: ≤3 %
- Schalthysterese: ≈40 % der Schaltdrehzahl
- Schaltausgänge: 1 Ausgang, drehzahlgesteuert
- Ausgangsschaltleistung: ≤6 A / 230 VAC / ≤1 A / 125 VDC
- Minimaler Schaltstrom: 50 mA

## 8.4

**Technische Daten - mechanisch**

• Baugröße (Flansch).	Ø122 mm
• Wellenart.	Ø16...20 mm (einseitig offene Hohlwelle) Ø17 mm (Konuswelle 1:10)
• Zulässige Wellenbelastung.	≤250 N axial ≤400 N radial
• Schutzart EN 60529:	IP 67
• Drehzahl (n):	≤1,25 · ns
• Schaltdrehzahlbereich ( $n_s$ ):	850...2800 U/min ( $\Delta n = 2$ [U/min]/s) (je nach Bestellung)
• Betriebsdrehmoment typ.:	15 Ncm
• Trägheitsmoment Rotor:	790 gcm <sup>2</sup>
• Werkstoffe:	Gehäuse: Aluminiumlegierung Welle: Edelstahl
• Betriebstemperatur:	-20...+85 °C
• Widerstandsfähigkeit:	IEC 60068-2-6 Vibration 5 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Schock 50 g, 11 ms
• Korrosionsschutz:	IEC 60068-2-52 Salzsprühnebel entspricht Umgebungsbedingungen CX (C5-M) nach ISO 12944-2
• Anschluss:	Bushaube Klemmenkasten oder Flanschdose M23, 12-polig (SSI/Inkremental) Klemmenkasten (FSL)
• Masse ca.:	3,5 kg (je nach Version)

## 8.5

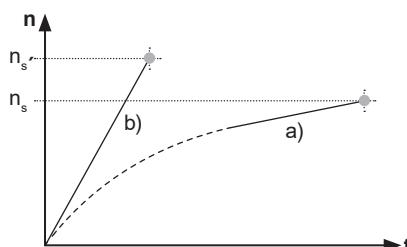**Prüfbedingungen für Schaltdrehzahl**

- a) Drehzahl-Anstieg       $\Delta n = 2$  [U/min]/s  
 b) Drehzahl-Anstieg       $\Delta n = 1500$  [U/min]/s

**8****Technical data****8.1****Technical data - electrical ratings**

- *Interference immunity:* EN 61000-6-2
- *Emitted interference:* EN 61000-6-3
- *Approval:* CE

**8.2****Technical data - electrical ratings (encoder)**

- *Voltage supply:* 9...30 VDC
- *Consumption w/o load:* ≤100 mA (per interface SSI)  
≤250 mA (per interface bus)
- *Sensing method:* Optical
- *Initializing time:* ≤200 ms after power on
- *Interfaces:* SSI, Profibus-DP V0, CANopen®, DeviceNet
- *Function:* Multiturn
- *Transmission rate:* 9.6...12000 kBaud (Profibus)  
10...1000 kBaud (CANopen®)  
125...500 kBaud (DeviceNet)
- *Profile conformity:* Profibus-DP V0  
CANopen® CiA DSP 406 V 3.0  
Device Profile Encoder V 1.0
- *Device address:* Rotary switch in bus cover
- *Steps per turn:* 8192 / 13 bit
- *Number of turns:* ≤65536 / 16 bit
- *Additional output signals:* Square-wave TTL (RS422)  
Square-wave HTL
- *Code:* Gray (version SSI)
- *Code sequence:* CW default
- *Inputs:* SSI clock (version SSI)
- *Programmable parameters:* Depending on the selected absolute interface
- *Diagnostic function:* Position or parameter error
- *Status indicator:* DUO-LED integrated in bus cover

**8.3****Technical data - electrical ratings (centrifugal switch)**


- *Switching accuracy:* ±4 % ( $\Delta n = 2 \text{ rpm/s}$ )  
≤ +20 % ( $\Delta n = 1500 \text{ rpm/s}$ )
- *Switching deviation cw-ccw rotation:* ≤3 %
- *Switching hysteresis:* ≈40 % of switching speed
- *Switching outputs:* 1 output, speed control
- *Output switching capacity:* ≤6 A / 230 VAC / ≤1 A / 125 VDC
- *Minimum switching current:* 50 mA

## 8.4

**Technical data - mechanical design**

• Size (flange):	$\varnothing 122 \text{ mm}$
• Shaft type:	$\varnothing 16 \dots 20 \text{ mm (blind hollow shaft)}$ $\varnothing 17 \text{ mm (cone shaft 1:10)}$
• Admitted shaft load:	$\leq 250 \text{ N axial}$ $\leq 400 \text{ N radial}$
• Protection EN 60529:	IP 67
• Speed ( $n$ ):	$\leq 1.25 \cdot ns$
• Range of switching speed ( $n_s$ ):	850...2800 rpm ( $\Delta n = 2 \text{ rpm/s}$ ) (as ordered)
• Operating torque typ.:	15 Ncm
• Rotor moment of inertia:	790 gcm <sup>2</sup>
• Materials:	Housing: aluminium alloy Shaft: stainless steel
• Operating temperature:	-20...+85 °C
• Resistance:	IEC 60068-2-6 Vibration 5 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Shock 50 g, 11 ms
• Corrosion protection:	IEC 60068-2-52 Salt mist complies to ambient conditions CX (C5-M) according to ISO 12944-2
• Connection:	Bus cover Terminal box or flange connector M23, 12-pin (SSI/incremental) Terminal box (FSL)
• Weight approx.:	3.5 kg (depending on version)

## 9.5

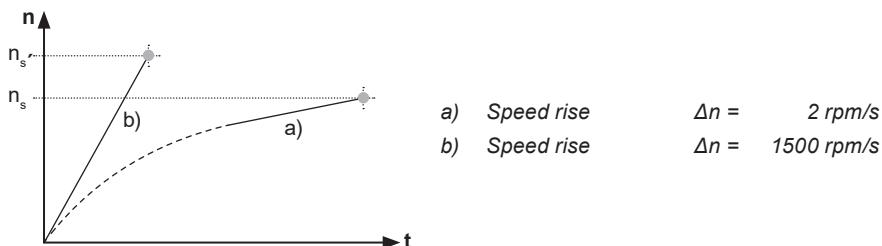**Test conditions for switching speed**

**Zubehör**

- Drehmomentstütze Größe M6:  
Bestellnummer siehe  
Abschnitt 4.2 22\*
- Sensorkabel für Drehgeber  
HEK 8 23\*
- Montageset für  
Drehmomentstütze Größe M6:  
Bestellnummer 11077197 25\*
- Montage- und Demontageset:  
Bestellnummer 11077087 26\*
- Werkzeugset:  
Bestellnummer 11068265 27\*
- Digital-Konverter  
HEAG 151, HEAG 152  
und HEAG 154
- LWL-Übertrager  
HEAG 172, HEAG 174  
und HEAG 176
- Digitaler Drehzahlschalter  
DS 93
- Prüfgerät für Drehgeber  
HENQ 1100

**Accessories**

- *Torque arm size M6:*  
*Order number see*  
*section 4.2* 22\*
- *Sensor cable for encoders*  
*HEK 8* 23\*
- *Mounting kit for*  
*torque arm size M6:*  
*Order number 11077197* 25\*
- *Mounting and dismounting kit:*  
*Order number 11077087* 26\*
- *Tool kit:*  
*Order number 11068265* 27\*
- *Digital converters*  
*HEAG 151, HEAG 152*  
*and HEAG 154*
- *Fiber optic links*  
*HEAG 172, HEAG 174*  
*and HEAG 176*
- *Digital speed switch*  
*DS 93*
- *Analyzer for encoders*  
*HENQ 1100*

\* Siehe Abschnitt 3  
See section 3





**Baumer**

**Baumer Germany GmbH & Co. KG**  
Bodenseeallee 7  
DE-78333 Stockach  
[www.baumer.com](http://www.baumer.com)

Version:  
74345, 74366, 74370, 74378, 74380